

NCT® 99M

NCT® 2000M

**Comenzi numerice pentru mașini de frezat
și centre de prelucrare**

Manualul programatorului

Produs al firmei **NCT Automation kft.**
H1148 Budapest Fogarasi no. 5 -7
Mail : 1636 Bp.pf. : 26
Telefon: (+36 1) 467 63 00
Fax : (+36 1) 363 66 05
E-mail: nct@nct.hu
Internet: <http://www.nct.hu>

Cuprins

1 Introducere	9
1.1 Programul piesă.	9
Cuvânt.	9
Lista de adrese.	9
Bloc (linie de program)	10
Număr de program și Nume de program.	10
Început de program și Sfârșit de program.	10
Formatul programului în memorie.	10
Formatul programului în comunicația cu dispozitivele externe.	10
Program principal și subprogram.	10
Canal DNC.	11
1.2 Termeni fundamentali.	12
2 Axele controlate.	17
2.1 Numele axelor.	17
2.2 Sistemul de unități și incremente ale axelor.	17
3 Funcții pregătitoare (coduri G)	19
4 Interpolarea.	22
4.1 Poziționarea (G00)	22
4.2 Interpolarea liniară (G01)	22
4.3 Interpolarea circulară și spirală (G02, G03)	24
4.4 Interpolarea elicoidală (G02, G03)	27
4.5 Filetarea cu pas constant (G33).	29
4.6 Interpolarea în coordonate polare (G12.1, G13.1)	31
4.7 Interpolarea cilindrică (G7.1)	35
5 Datele de intrare pentru coordonate	38
5.1 Programarea absolută și incrementală (G90, G91), operatorul I.	38
5.2 Comanda pentru date în coordonate polare (G15, G16)	38
5.3 Conversia inci/metric (G20,G21)	40
5.4 Specificare și gama de valori a datelor de coordonată	40
5.5 Reducerea măsurii axelor de rotație la 0°÷360°	41
6 Avansul.	45
6.1 Avansul rapid.	45
6.2 Valoarea avansului de prelucrare.	45
6.2.1 Avansul pe minut (G94) și avansul pe rotație (G95)	46
6.2.2 Limitarea superioară a avansului de prelucrare.	47
6.3 Accelerarea/frânarea automată.	48
6.4 Funcțiile de control a avansului.	49
6.4.1 Oprire precisă (G09)	49
6.4.2 Modul tăiere precisă (G61)	49
6.4.3 Modul tăiere continuă (G64).	50
6.4.4 Modul inhibare corecție și stop (filetare) (G63)	50
6.4.5 Corecția automată la colț (G62)	50

6.4.6 Corecția tăierii circulare interioare	51
7 Întârzierea (G04)	52
8 Punctul de referință.	53
8.1 Revenirea automată în punctul de referință (G28)	53
8.2 Revenirea automată în punctele de referință 2, 3, 4 (G30)	54
8.3 Revenirea automată din punctul de referință (G29)	54
9 Sisteme de coordonate, Selectarea planului.	56
9.1 Sistemul de coordonate al mașinii.	56
9.1.1 Impunerea sistemului de coordonate al mașinii.	56
9.1.2 Poziționarea în sistemul de coordonate al mașinii (G53)	56
9.2 Sistemul de coordonate de lucru.	57
9.2.1 Impunerea sistemului de coordonate de lucru.	57
9.2.2 Selectarea sistemului de coordonate de lucru.	58
9.2.3 Impunerea programată a ofsetului punctului de zero de lucru.	59
9.2.4 Crearea unui nou sistem de coordonate de lucru (G92)	59
9.3 Sistemul de coordonate local.	60
9.4 Selectarea planului (G17, G18, G19)	62
10 Funcția rotire arbore.	64
10.1 Comanda vitezei arborelui (codul S).	64
10.2 Programarea controlului vitezei periferice constante	64
10.2.1 Comanda controlului vitezei periferice constante (G96, G97)	65
10.2.2 Limitarea vitezei periferice constante (G92).	65
10.2.3 Selectarea unei axe pentru controlul vitezei periferice constante.	66
10.3 Reacția de poziție a arborelui.	66
10.4 Oprirea orientată a arborelui	66
10.5 Poziționarea arborelui (indexarea)	67
10.6 Detectarea fluctuației vitezei arborelui (G25, G26)	67
11 Funcția schimbare sculă	70
11.1 Comanda de selectare sculă (codul T).	70
11.2 Formatul de program pentru programarea numărului sculei	70
12 Funcții diverse (M) și auxiliare.	72
12.1 Funcții diverse (coduri M)	72
12.2 Funcții auxiliare (coduri A, B, C)	73
12.3 Succesiunea de executare a funcțiilor M	73
13 Configurarea programului piesă.	74
13.1 Număr de secvență (adresă N)	74
13.2 Salt de bloc condițional.	74
13.3 Program principal și subprogram.	74
13.3.1 Apelarea subprogramului.	74
13.3.2 Revenirea dintr-un subprogram.	75
13.3.3 Salt în interiorul programului principal.	77

14 Compensarea sculei	78
14.1 Referirea la valorile de compensare a sculei (H și D)	78
14.2 Modificarea valorilor de compensare a sculei din program (G10)	79
14.3 Compensarea lungimii sculei (G43, G44, G49)	80
14.4 Ofsetul sculei (G45...G48)	81
14.5 Compensarea sculei (G38, G39, G40, G41, G42)	85
14.5.1 Pornirea compensării sculei	87
14.5.2 Reguli de compensare a sculei în modul ofset	91
14.5.3 Anularea modului ofset	95
14.5.4 Schimbarea direcției ofsetului în modul ofset	97
14.5.5 Programarea reținerii vectorului (G38)	99
14.5.6 Programarea arcelor de colț (G39)	100
14.5.7 Informații generale privind executarea compensării sculei	101
14.5.8 Interferențe la compensarea sculei	107
14.6 Ofsetul tridimensional al sculei (G41, G42)	112
14.6.1 Programarea ofsetului tridimensional al sculei (G40, G41, G42)	112
14.6.2 Vectorul de ofset tridimensional	113
15 Transformări speciale	114
15.1 Rotația sistemului de coordonate (G68, G69)	114
15.2 Modificarea la scară (G50, G51)	116
15.3 Imagine în oglindă programabilă (G50.1, G51.1)	117
15.4 Reguli de programare a transformărilor speciale	118
16 Calcule geometrice automate	120
16.1 Programarea teșirii și a rotunjirii colțurilor	120
16.2 Specificarea liniei drepte prin unghi	121
16.3 Calculul intersecției în planul selectat	131
16.3.1 Intersecția liniar – liniar	131
16.3.2 Intersecția liniar – circular	124
16.3.3 Intersecția circular - liniar	127
16.3.4 Intersecția circular - circular	129
16.3.5 Înlănțuirea calculărilor intersecțiilor	131
17 Cicluri memorate pentru găurire	132
17.1 Descrierea detaliată a ciclurilor memorate	138
17.1.1 Ciclu de găurire cu viteză mare și retrageri pentru ruperea șpanului (G73)	138
17.1.2 Ciclu de filetare în sens antiorar (G74)	139
17.1.3 Ciclu de alezare fină (G76)	140
17.1.4 Ciclu memorat pentru anularea găuririi (G80)	141
17.1.5 Găurire, ciclu de alezare parțială (G81)	141
17.1.6 Găurire, ciclu de alezare la retragere (G82)	142
17.1.7 Ciclu de găurire cu retrageri pentru ruperea șpanului (G83)	143
17.1.8 Ciclu de filetare cu tarod (G84)	144
17.1.9 Cicluri de filetare rigidă cu tarod (în sens orar și antiorar) (G84.2, G84.3)	145
17.1.10 Ciclu de alezare (G85)	148
17.1.11 Ciclu de alezare cu retragerea sculei cu avans rapid (G86)	149
17.1.12 Ciclu de alezare /ciclu de alezare la retragere (G87)	150
17.1.13 Ciclu de alezare (operare manuală în punctul de fund) (G88)	152

17.1.14 Ciclu de alezare (întârziere în punctul de fund, retragere cu avans de lucru) (G89)	153
18.2 Note cu privire la folosirea ciclurilor memorate pentru găurire.	153
18 Funcții de măsurare.	155
18.1 Funcția de salt (G31)	155
18.2 Măsurarea automată a lungimii sculei (G37)	156
19 Funcții de siguranță.	158
19.1 Verificarea programabilă a cursei (G22,G23)	158
19.2 Pozițiile de sfârșit de cursă parametrice.	159
19.3 Verificarea cursei înaintea mișcării	160
20 Macro utilizator.	161
20.1 Apelul macro simplu (G65)	161
20.2 Apel macro modal.	162
20.2.1 Apel macro modal în fiecare comandă de mișcare (G66)	162
20.2.2 Apel macro modal din fiecare bloc (G66.1)	163
20.3 Apelul macro utilizator folosind codul G.	164
20.4 Apelul macro utilizator folosind codul M.	164
20.5 Apelul de subprogram cu codul M.	165
20.6 Apelul de subprogram cu codul T.	166
20.7 Apelul de subprogram cu codul S.	166
20.8 Apelul de subprogram cu codurile A, B, C.	166
20.9 Diferențe între apelul unui subprogram și apelul unui macro.	167
20.9.1 Apeluri multiple.	167
20.10 Formatul corpului macro utilizator.	169
20.11 Variabile ale limbajului de programare.	169
20.11.1 Identificarea unei variabile.	169
20.11.2 Referirea la o variabilă.	169
20.11.3 Variabile vacante.	170
20.11.4 Formatul numeric al variabilelor.	170
20.12 Tipuri de variabile.	171
20.12.1 Variabile locale (de la #1 la #33)	171
20.12.2 Variabile comune (de la #100 la #199, de la #500 la #599)	171
20.12.3 Variabile de sistem.	172
20.13 Instrucțiuni ale limbajului de programare.	180
20.13.1 Definiție, Înlocuire.	180
20.13.2 Operații aritmetice și funcții.	181
20.13.3 Operații logice.	184
20.13.4 Ramificare necondiționată: GOTOn.	185
20.13.5 Ramificare condiționată: IF[<expresia condiției>] GOTOn.	185
20.13.6 Instrucțiune condiționată: IF[<expresia condiției>] THEN.	185
20.13.7 Iterație: WHILE[<expresia condiției>] DOm ... ENDm	185
20.13.8 Comenzi de ieșire date.	188
20.14 Instrucțiuni NC și instrucțiuni macro.	191
20.15 Desfășurarea în timp a execuției instrucțiunilor NC și macro.	191
20.16 Afișarea macro și a subprogramelor în modul automat	192
20.17 Folosirea butonului STOP în timpul execuției unei instrucțiuni macro	192
20.18 Ciclul macro de frezare în adâncime.	193

Note.	197
Index în ordine alfabetică.	198

27 Noiembrie 2001

© Copyright **NCT** 22martie, 2001

Editorul își rezervă toate drepturile pentru conținutul acestui manual. Nu este permisă tipărirea nici chiar în extrase fără aprobarea în scris. Textul acestui manual a fost compilat și verificat cu mare grijă, totuși nu ne asumăm responsabilitatea unor posibile erori sau a unor informații eronate care pot conduce la pagube sau prejudicii.

1 Introducere

1.1 Programul piesă

Programul piesă este un set de instrucțiuni care pot fi interpretate de către comanda numerică pentru a putea controla operarea mașinii.

Programul piesă constă din blocuri, care sunt compuse din cuvinte.

Cuvânt: Adresă și Dată

Fiecare cuvânt este alcătuit din două părți – o adresă și o dată. Adresa are unul sau mai multe caractere, data este o valoare numerică (un întreg sau o valoare zecimală). Anumitor adrese li se poate da un semn sau un operator I.

Lista de adrese:

Adresa	Semnificație	Limitele valorii
O	număr program	0001 - 9999
/	bloc opțional	1 - 9
N	numărul blocului	1 - 99999
G	funcție pregătitoare	*
X, Y, Z, U, W	lungimile coordonatelor	I, -, *
A, B, C	coordonate unghiulare, lungimile coordonatelor, funcții auxiliare	I, -, *
R	rază cerc, dată auxiliară	I, -, *
I, J, K	coordonatele centrului cercului, coordonată auxiliară	-, *
E	coordonată auxiliară	-, *
F	viteză de avans	*
S	viteză de rotire arbore	*
M	funcții diverse	1 – 999
T	număr sculă	1 – 9999
H, D	numărul celulei de compensare lungime și rază	1-99
L	număr de repetări	1 - 9999
P	dată auxiliară, timp de întârziere	-, *
Q	dată auxiliară	-, *
,C	distanță de teșire	-, *
,R	raza de filetare	-, *
,A	unghiul în linie dreaptă	-, *
(comentariu	*

La o adresă marcată cu * în coloana **Limitele valorii**, data poate avea și o valoare cu zecimale.

La o adresă marcată cu I și -, se poate introduce fie un operator incremental fie un semn.

Semnul pentru valoare pozitivă „+” nu este indicat și nici nu se memorează.

Bloc (linie de program)

Un bloc este compus din cuvinte.

Blocurile sunt separate în memorie prin caractere (Line Feed = avans linie). Folosirea unui număr de bloc nu este obligatorie. Pentru a distinge pe ecran sfârșitul unui bloc de începutul altui bloc, fiecare bloc nou va începe pe o altă linie, cu caracterul > plasat la începutul său; în cazul unui bloc mai lung decât un rând, în fiecare rând nou cuvintele vor începe cu caracterul linie.

Număr de program și Nume de program

Numărul programului și numele programului sunt folosite pentru a identifica programul.

Folosirea unui număr de program este obligatorie, cea a numelui de program nu este.

Adresa unui **număr de program** este O. Ea trebuie să fie urmată de exact **patru cifre**.

Numele programului este o secvență arbitrară de caractere (șir) puse între semnele de deschidere și de închidere paranteze (). Poate avea maxim 16 caractere.

Numărul programului și numele programului sunt separate prin caractere (Line Feed = avans linie) de celelalte blocuri de program aflate în memorie.

În cursul editării, numărul programului și numele programului vor fi afișate invariabil în prima linie.

În memorie nu pot exista două programe cu același număr.

Început de program și Sfârșit de program

Fiecare program începe și se sfârșește cu caracterele %. În cursul editării programului piesă, caracterul de terminare a programului este plasat invariabil după ultimul bloc pentru a se asigura că chiar și în cazul unei căderi a alimentării cu energie electrică pe timpul editării, se păstrează condiția de terminare a programului.

Formatul programului în memorie

Programul stocat în memorie este un set de caractere ASCII.

Formatul programului este:

```
%O1234 ( NUME PROGRAM)      /1N12345G1X0Y...    G2Z5...    ....  
...  
...  
N1G40...M2  
%
```

În secvența de caractere de mai sus,

este caracterul „avans de linie”,

% este începutul (și sfârșitul) de program.

Formatul programului în comunicația cu dispozitivele externe

Cele spuse mai sus se aplică și în cazul comunicației cu un dispozitiv extern.

Program principal și subprogram

Programele piesă pot fi împărțite în două grupe principale –
programe principale, și
subprograme.

Procedura de prelucrare a unei piese este descrisă în programul principal. Dacă pe parcursul prelucrării trebuie executate aceleași operații în diverse locuri, nu este necesar ca acele secțiuni de program care descriu operațiile respective să fie scrise de mai multe ori în programul principal, ci trebuie scris un subprogram, care poate fi apelat din orice loc (chiar și din alt subprogram). Utilizatorul poate reveni din subprogram în programul care a făcut apelul.

Canal DNC

Se poate executa și un program care se află memorat pe o unitate externă (de exemplu pe un calculator PC), fără ca programul să se memoreze în comanda numerică. În acest caz comanda numerică în loc să citească programul din memoria proprie îl va citi din mediul de stocare extern prin intermediul interfeței RS232C. Se face referire la această legătură ca fiind „Canal DNC”. Această metodă este folositoare îndeosebi atunci când se execută programe prea mari pentru a fi conținute în memoria comenzii numerice.

Canalul DNC este un canal de transfer de date controlat cu protocol, după cum se arată mai jos.

Comandă:

Echipament:



Prescurtările de mai sus au următoarele semnificații (și codurile lor ASCII):

BEL (7): Comanda cere emițătorului să stabilească comunicația. Comanda trimite BEL din nou dacă nu primește ACK într-o perioadă definită de timp.

ACK (6): Confirmare.

NAK (21): Transfer de date eronat (de exemplu defecțiune hardware pe linie sau eroare BCC). Transferul BLOCULUI trebuie repetat.

DC1 (17): Trebuie pornit transferul următorului BLOC.

DC3 (19): Întreruperea comunicării.

BLOCK:

- În principal un bloc NC (incluzând caracterul de terminare linie) și suma de control până în acel loc (BCC) stocată pe 7 biți ca ultimul byte al blocului (bitul 7, cel mai semnificativ, al BCC este întotdeauna 0). În bloc nu poate fi conținut nici un caracter ASCII cu cod mai jos decât SPACE (32) inclusiv.
- **EOF** (26) (**E**nd **O**f **F**ile = sfârșit fișier), un semnal este transferat de către echipament (emițător) pentru a întrerupe comunicația.

Pentru modul DNC, se impune pentru cel de al doilea canal fizic (numai acesta se poate folosi drept canal DNC) modul 8 biți cu paritate pară.

Un program principal executat din canalul DNC poate avea doar o secvență liniară. Aceasta nu se aplică la subprograme sau macro (dacă a fost apelat vreunul), totuși acestea trebuie să fie conținute în memoria comenzii numerice. În cazul unei ramificații de la secvența liniară în programul principal (GOTO, DO WHILE), comanda numerică va transmite mesajul „3058 NOT IN DNC” (3058 Nu se află în DNC). Dacă comanda numerică detectează o eroare de BLOCK și declară NAK, trebuie să fie repetat BLOCUL.

1.2 Termeni fundamentali

Interpolarea

Sistemul de control poate deplasa scula în timpul prelucrării de-a lungul unor linii drepte sau a unor arce. În continuare se va face referire la aceste activități ca fiind „interpolare“.

Mișcarea sculei pe o linie dreaptă:

Program:

```
G01 Z ____  
X ____ Z ____
```

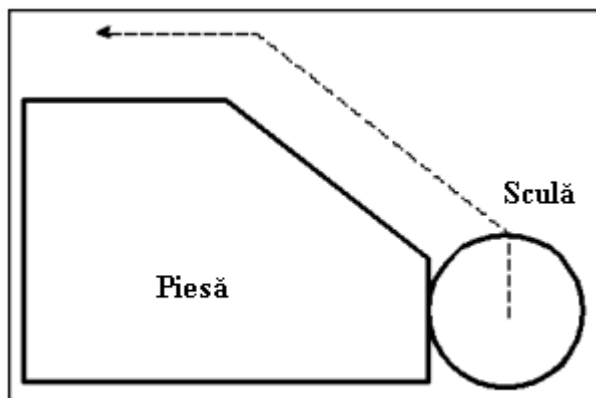


Fig. 1.2-1

Mișcarea sculei pe un arc:

Program:

```
G02 X ____ Z ____ R ____
```

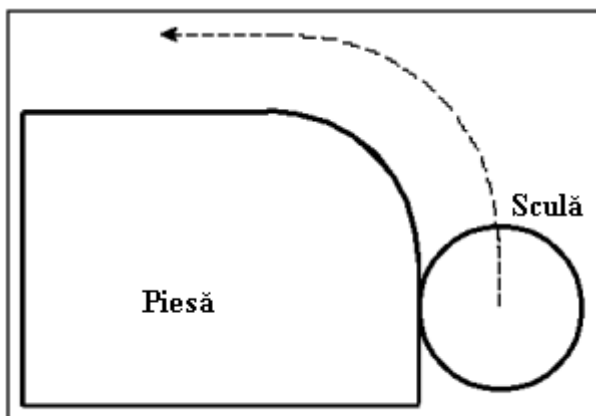


Fig. 1.2-2

Funcții pregătitoare (coduri G)

Tipul de activitate care urmează să fie executat de către un bloc este descris prin folosirea funcțiilor pregătitoare (la care se face referire ca fiind codurile G). De exemplu codul G01 introduce o interpolare liniară.

Avans

Termenul „avans“ se referă la viteza sculei relativă la piesa de prelucrat pe durata procesului de tăiere. Avansul dorit se poate specifica în program la adresa F și cu o valoare numerică. De exemplu F150 semnifică 150 mm/min.

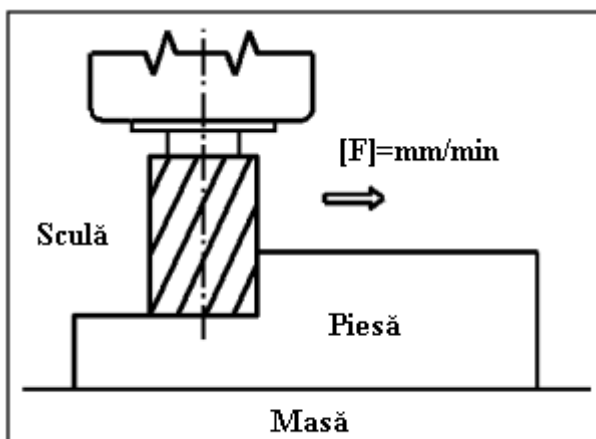


Fig. 1.2-3

Punct de referință

Punctul de referință este un punct fix de pe mașina unealtă. După cuplarea la rețea a mașinii,

axele trebuie să fie deplasate în punctul de referință. După aceea sistemul de control va fi capabil să interpreteze și datele de coordonate absolute.

Sistem de coordonate

Dimensiunile indicate în desenul piesei sunt măsurate dintr-un anumit punct al piesei. Acel punct este originea sistemului de coordonate al piesei. Aceste date dimensionale trebuie să fie scrise la adresa coordonatei în programul piesă. De exemplu X340 înseamnă un punct cu coordonatele 340 mm în sistemul de coordonate al piesei.

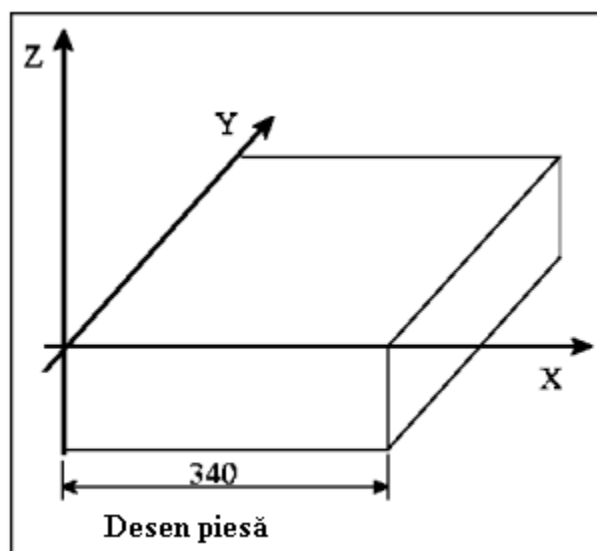


Fig. 1.2-4

Sistemul de coordonate specificat în care comanda numerică interpretează pozițiile este diferit de sistemul de coordonate al piesei. Pentru executarea unei piese corecte, trebuie impusă aceeași origine pentru cele două sisteme de coordonate în comanda numerică.

Aceasta se poate face de exemplu prin deplasarea centrului sculei într-un punct al piesei cu poziție cunoscută și impunerea sistemului de coordonate al comenzii numerice la acea valoare.

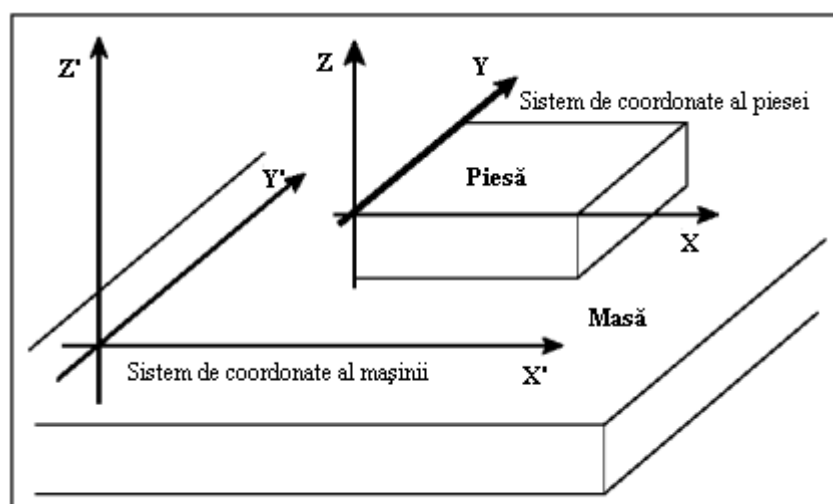


Fig. 1.2-5

Specificarea coordonatei absolute

Când sunt specificate coordonate absolute, scula se deplasează pe o distanță măsurată de la originea sistemului de coordonate, adică într-un punct a cărui poziție a fost specificată prin coordonate.

Codul specificării de dată absolută este G90.

Blocul

```
G90 X50 Y80 Z40
```

va deplasa scula în punctul din poziția de mai sus, indiferent de poziția sa înainte de a se da această comandă.

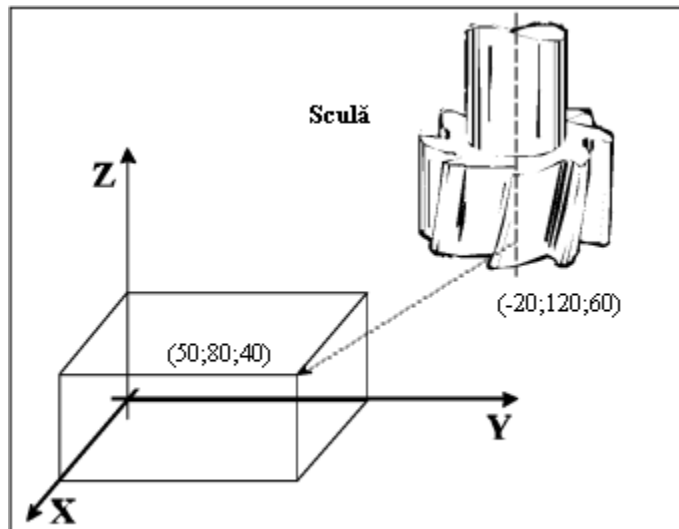


Fig. 1.2-6

Specificarea coordonatei incrementale

În cazul unei specificări incrementale a datei, sistemul de control va interpreta coordonata astfel încât scula se va deplasa cu o distanță măsurată din punctul în care se află în acel moment.

Codul specificării de dată incrementale este G91. Codul G91 se referă la toate valorile coordonatei.

Blocul:

```
G91 X70 Y-40 Z-20
```

va deplasa scula pe distanța respectivă începând din poziția anterioară.

O dată incrementală poate fi definită și ca referindu-se doar la o singură coordonată. Pentru aceasta se introduce caracterul I după adresa coordonatei.

În blocul:

```
G90 XI-70 Y80 Z40
```

data pentru X va fi interpretată ca o valoare incrementală, în timp ce datele pentru Y și Z sunt interpretate ca și coordonate absolute pentru codul G90.

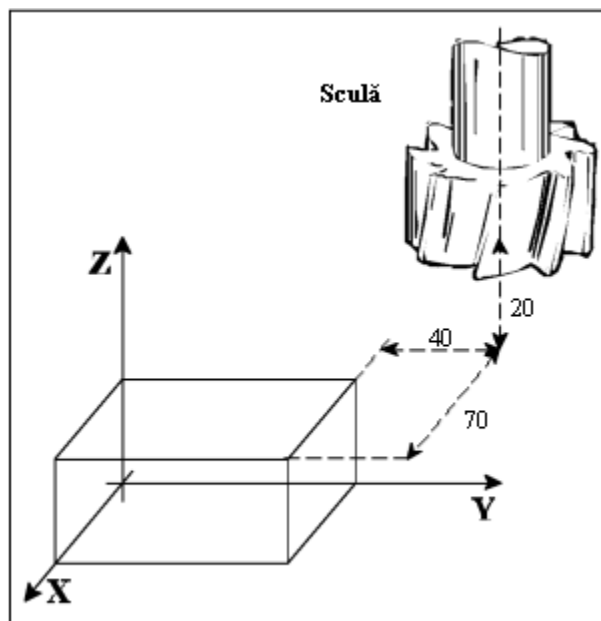


Fig. 1.2-7

Funcțiile modale

Anumite coduri sunt active până când este specificat un alt cod sau valoare. Acestea sunt **coduri modale**. De exemplu, în secvența de program:

```
N15 G90 G1 X20 Y30 F180
```

N16 X30

N17 Y100

codul G90 (specificare de dată absolută) și valoarea F (avans), specificate în blocul N15, vor fi modale în blocurile N16 și N17. Astfel nu mai este necesar să se specifice aceste funcții în fiecare dintre blocurile următoare.

Funcțiile cu o singură execuție (nemodale)

Anumite coduri sau valori sunt active doar în blocul în care sunt specificate. Acestea sunt funcții cu o singură execuție.

Comanda vitezei arborelui

Viteza arborelui poate fi specificată la adresa S. Este denumită și „funcția S“. Instrucțiunea S1500 impune o rotire a arborelui la viteza de 1500 rot/min.

Funcția Schimbare sculă

În decursul prelucrării, pentru operațiile executate trebuie folosite diverse scule. Sculele sunt diferențiate prin numere. Se face referire la scule folosind codul T. Instrucțiunea T25 în program, înseamnă că trebuie schimbată scula nr.25. Schimbarea sculei se poate face manual sau automat, funcție de construcția mașinii.

Funcții diverse

În decursul prelucrării trebuie executate un număr de operații de pornire sau oprire. De exemplu pornirea arborelui principal sau pornirea lichidului de răcire. Aceste operații pot fi executate cu funcțiile M (diverse). Ca exemplu în șirul de instrucțiuni

M3 M8

M3 semnifică „rotire arbore în sens orar“ iar M8 semnifică „pornirea lichidului de răcire“.

Compensarea lungimii sculei

În cursul prelucrării sunt folosite scule de diferite lungimi pentru operații diferite. Pe de altă parte, în producția de serie, o anumită operație se poate executa cu scule de lungimi diferite (de exemplu când se rupe scula). În scopul de a face mișcările descrise în programul piesă independente de lungimea sculei, trebuie impuse în comanda numerică diversele lungimi ale sculelor. Dacă prin program se impune deplasarea vârfului sculei într-un punct specificat, trebuie să fie apelată valoarea lungimii sculei respective. Aceasta se face la adresa H. De exemplu instrucțiunea H1 face referire la data de lungime nr.1. Apoi comanda numerică deplasează vârful sculei în punctul specificat. Această procedură este referită ca impunere a modului „compensare a lungimii sculei”.

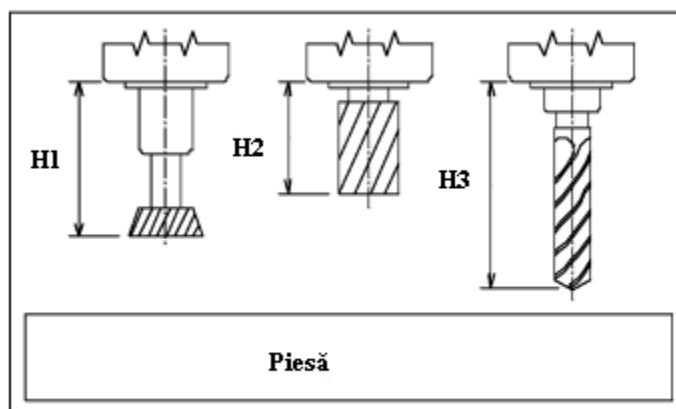


Fig. 1.2-8

Compensarea razei sculei

Prelucrarea unei piese trebuie executată cu scule de raze diferite. Compensarea razei trebuie introdusă pentru a scrie datele conturului real în programul piesă, și nu pe cele ale traiectoriei centrului sculei (luând în considerare razele sculelor). Valorile compensării razei trebuie introduse în comanda numerică. În continuare, în program, se poate face referire la compensarea razei sculei la adresa D din program.

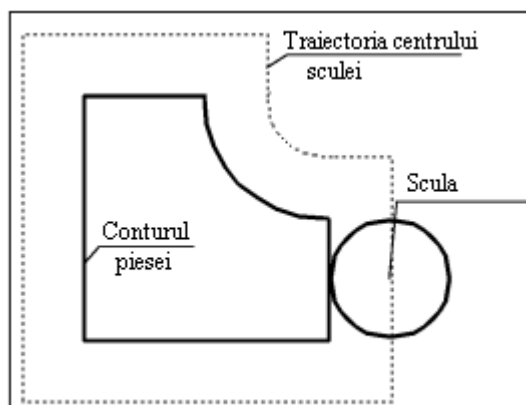


Fig. 1.2-9

Compensarea uzurii

În decursul prelucrării sculele se uzează. Se poate stabili o relație între uzură și modificările dimensionale ale sculei (în lungime ca și în rază). Se poate impune uzura sculei în comanda numerică. Pentru fiecare grup de compensare (la care se face referire la adresele H sau D) avem o valoare a geometriei, adică lungimea și raza inițială a sculei, și o valoare a uzurii. Când se impune compensarea, comanda numerică va compensa mișcarea cu suma celor două valori.

2 Axele controlate

Numărul de axe (în configurația de bază)	3 axe
În configurație extinsă	5 axe adiționale (8 axe în total)
Numărul de axe care pot fi mișcate simultan	8 axe (cu interpolare liniară)

2.1 Numele axelor

Numele axelor controlate poate fi definit în parametrii memoriei. Fiecare adresă poate fi atribuită uneia din axele fizice.

În configurația de bază, numele axelor pentru o comandă numerică de freză sunt X, Y și Z.

Numele axelor adiționale (extindere) depind de tipurile lor.

Nume posibile pentru axele de extindere care execută deplasări liniare sunt: U, V și W. Atunci când sunt paralele cu axele principale X, Y, și Z, numele lor vor fi respectiv U, V și W. Axele care execută mișcări de rotație sunt denumite A, B și C. Axele de rotație a căror axă este paralelă la direcțiile X, Y și Z sunt denumite respectiv A, B și C.

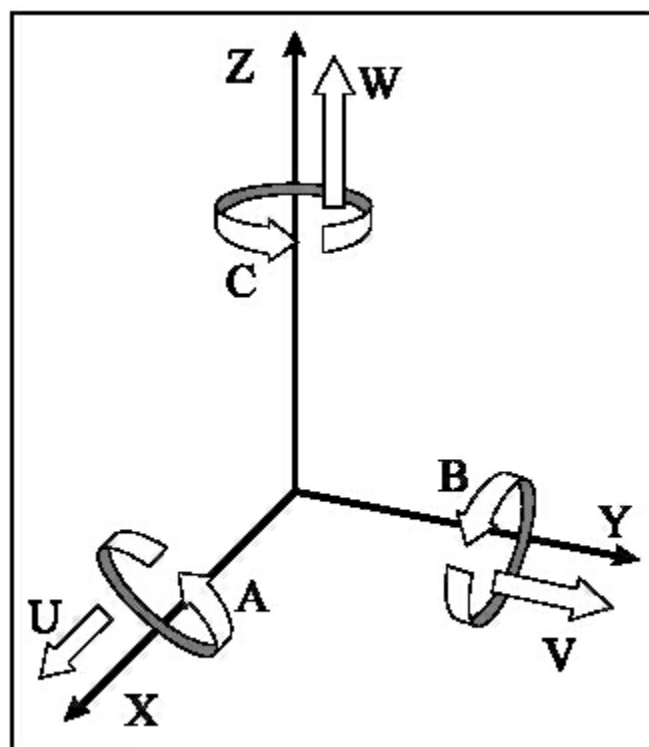


Fig. 2.1-1

2.2 Sistemul de unități și incrementele axelor

Datele coordonatelor pot fi specificate cu opt cifre. Ele pot avea și semn. Semnul pozitiv + este omis.

Datele de introducere a lungimii pot fi specificate în mm sau inci. Acestea sunt unități de introducere pentru măsură. Unitatea dorită poate fi selectată prin program.

Sistemul de măsurare a traiectoriei al mașinii, poate măsura poziția în mm sau în inci. Acesta va determina unitatea de măsură de ieșire, care trebuie să fie specificată în comanda numerică ca un parametru. Cele două sisteme de unități de măsură nu pot fi combinate pe axele aceleiași mașini.

În cazul în care s-au impus unități de măsură diferite pentru datele de intrare și de ieșire, comanda numerică va face conversia în mod automat.

Pentru axele de rotație, măsura este întotdeauna considerată în grade.

Sistemul de increment de intrare al comenzii numerice este considerat ca fiind cea mai mică unitate care poate fi introdusă. Aceasta poate fi selectată ca un parametru. Sunt disponibile trei sisteme de incremente IS-A, IS-B ȘI IS-C. Sistemele de incremente nu pot fi combinate pentru axele aceleleași mașini.

După ce a procesat datele de intrare, comanda numerică va furniza noua traiectorie pentru deplasarea axelor. Rezoluția lor este întotdeauna dublul incrementului sistemului de intrare ales. Acesta este denumit **sistemul de increment de ieșire** al comenzii numerice.

Practic sistemul de increment de intrare al comenzii numerice este determinat de către rezoluția codorului de poziție.

Sistemul de increment	Unitatea minimă care poate fi introdusă	Unitatea maximă care poate fi introdusă
IS-A	0.01 mm	999999.99 mm
	0.001 inci	99999.999 inci
	0.01 grade	999999.99 grade
IS-B	0.001 mm	99999.999 mm
	0.0001 inci	9999.9999 inci
	0.001 grade	99999.999 grade
IS-C	0.0001 mm	9999.9999 mm
	0.00001 inci	999.99999 inci
	0.0001 grade	9999.9999 grade

3 Funcții pregătitoare (coduri G)

Într-un bloc, tipul de comandă va fi determinat de adresa G și de numărul care urmează. Tabelul următor conține codurile G interpretate de comanda numerică, grupele și funcțiile pe care le conțin.

Cod G	Grupa	Funcția	Pagina
G00*	01	Poziționare	22
G01*		Interpolare liniară	22
G02		Interpolare circulară, elicoidală în sens orar (CW)	24
G03		Interpolare circulară, elicoidală în sens antiorar (CCW)	24
G04	00	Întârziere	51
G05.1		Modul multi bufer activ	
G07.1		Interpolare cilindrică	35
G09		Oprire precisă (în blocul dat)	48
G10		Impunere dată (programată)	58, 78
G11		Anulare impunere dată programată	
G12.1	26	Interpolarea în coordonate polare activată	31
G13.1		Interpolarea în coordonate polare dezactivată	31
G15*	17	Anulare comandă de coordonate polare	38
G16		Comandă de coordonate polare	38
G17*	02	Selectarea planului X_pY_p	61
G18*		Selectarea planului Z_pX_p	61
G19		Selectarea planului Y_pZ_p	61
G20	06	Intrare în inci	40
G21		Intrare în metric	40
G22*	04	Activarea funcției de verificare programabilă a cursei	157
G23		Dezactivarea funcției de verificare programabilă a cursei	157
G25*	8	Dezactivarea detecției fluctuației vitezei arborelui	66
G26		Activarea detecției fluctuației vitezei arborelui	66
G28	0	Întoarcere programată în punctul de referință	52
G29		Revenire din punctul de referință	53
G30		Revenire la primul, al doilea, al treilea și al patrulea punct de referință	53
G31		Funcția de salt	154
G33	01	Filetare	29
G37	00	Măsurarea automată a lungimii sculei pe Z	155
G38		Reținerea vectorului de compensare a sculei	99
G39		Compensarea sculei la arcele de colț	99

3 Funcții pregătitoare (coduri G)

Cod G	Grupa	Funcția	Pagina
G40*	07	Anularea compensării razei / tridimensionale a sculei	84
G41		Compensarea razei sculei la stânga / compensarea tridimensională a sculei	84, 87
G42		Compensarea razei sculei la dreapta	84, 87
G43*	08	Compensarea lungimii sculei +	79
G44*		Compensarea lungimii sculei -	79
G45		Creșterea offsetului sculei	80
G46		Descreșterea offsetului sculei	80
G47		Creșterea dublă a offsetului sculei	80
G48		Descreșterea dublă a offsetului sculei	80
G49*	08	Anularea compensării lungimii sculei	79
G50*	11	Anulare modificare la scară	115
G51		Modificare la scară	115
G50.1*	18	Anulare imagine în oglindă programabilă	116
G51.1		Imagine în oglindă programabilă	116
G52	00	Impunere sistem de coordonate local	59
G53		Poziționare în sistemul de coordonate al mașinii	56
G54*	14	Selectare sistem de coordonate de lucru 1	57
G55		Selectare sistem de coordonate de lucru 2	57
G56		Selectare sistem de coordonate de lucru 3	57
G57		Selectare sistem de coordonate de lucru 4	57
G58		Selectare sistem de coordonate de lucru 5	57
G59		Selectare sistem de coordonate de lucru 6	57
G61	15	Modul tăiere precisă	48
G62		Modul corecție automată la colț	49
G63		Inhibare corecții	49
G64*		Tăiere continuă	49
G65		Apel macro simplu	160
G66		Apel macro modal (A) în fiecare comandă de mișcare	161
G66.1		Apel macro modal (B) din fiecare bloc	162
G67		Anulare apel macro modal (A/B)	161
G68	16	Rotire sistem de coordonate	114
G69*		Anulare rotire sistem de coordonate	114
G73	01	Ciclu de găurire cu viteză mare și retrageri pentru ruperea șpanului	137
G74		Ciclu de filetare în sens antiorar	139
G76		Ciclu de alezare fină	140
G80*		Anulare ciclu memorat	141

Cod G	Grupa	Funcția	Pagina
G81		Găurire, ciclul de alezare parțială	141
G82		Găurire, ciclul de alezare la retragere	142
G83		Ciclul de găurire cu retrageri pentru ruperea șpanului	143
G84		Ciclul de filetare cu tarod	144
G84.2		Ciclul de filetare rigidă cu tarod	145
G84.3		Ciclul de filetare rigidă cu tarod în sens antiorar	145
G85		Ciclul de alezare	148
G86		Ciclul de alezare cu retragerea sculei cu avans rapid	149
G87		Ciclul de alezare / ciclul de alezare la retragere	150
G88		Ciclul de alezare (operare manuală în punctul de fund)	152
G89		Ciclul de alezare (întârziere în punctul de fund, retragere cu avans de lucru)	153
G90*	03	Comandă absolută	38
G91*		Comandă incrementală	38
G92	00	Schimbare coordonate de lucru \ impunere turație maximă arbore	58
G94*	05	Avans pe minut	45
G95*		Avans pe rotație	45
G96	13	Controlul vitezei periferice constante	64
G97*		Anularea controlului vitezei periferice constante	64
G98*	10	Revenirea sculei la nivelul inițial după execuția ciclului memorat	133
G99		Revenirea sculei la nivelul punctului R după execuția ciclului memorat	133

Note:

- Semnul * care marchează codurile G dintr-un grup, reprezintă starea în care trece comanda numerică la punerea sub tensiune.
- Dacă într-un grup sunt marcate cu * mai multe coduri, se poate impune printr-un parametru codul care va fi activat la punerea sub tensiune. Acestea sunt: G00, G01; G17, G18; G43, G44, G49; G90, G91; G94, G95.
- La punerea sub tensiune, dintre G20 și G21 va fi activă cea care era impusă în momentul decuplării de la rețea.
- Interpretarea implicită a comenzii G05.1 după punerea sub tensiune poate fi specificată cu parametrul MULBUF.
- Codurile G din grupul 00 nu sunt modale; restul codurilor sunt.
- Într-un bloc se pot scrie mai multe coduri G cu restricția ca să fie folosit doar unul din grupul cu aceeași funcție.
- Referirea la un cod G ilegal sau specificarea mai multor coduri G care aparțin aceluiași grup în același bloc va produce un mesaj de eroare „ 3005 ILLEGAL G CODE “ (*cod G incorrect*).

4 Interpolarea

4.1 Poziționarea (G00)

Seria de instrucțiuni

G00 v

se referă la poziționarea în sistemul de coordonate curent.

Deplasarea se face la coordonata v. Indicația v (vector) se referă aici (și pe mai departe) la toate axele controlate folosite pe mașina-uneltă. (Ele pot fi X, Y, Z, U, V, W, A, B, C).

Poziționarea se realizează de-a lungul unei linii drepte implicând mișcările simultane ale tuturor axelor specificate în bloc. Coordonatele pot fi date absolute sau incrementale.

Viteza de poziționare nu poate fi comandată în program deoarece se realizează cu valori diferite pentru fiecare axă, valori impuse de constructorul mașinii ca parametri. Atunci când sunt mișcate simultan mai multe axe, este calculată de către comanda numerică rezultanta vectorială a vitezei astfel încât să se execute poziționarea în intervalul minim de timp, iar viteza să nu depășească nicăieri parametrul de avans rapid impus pentru fiecare axă.

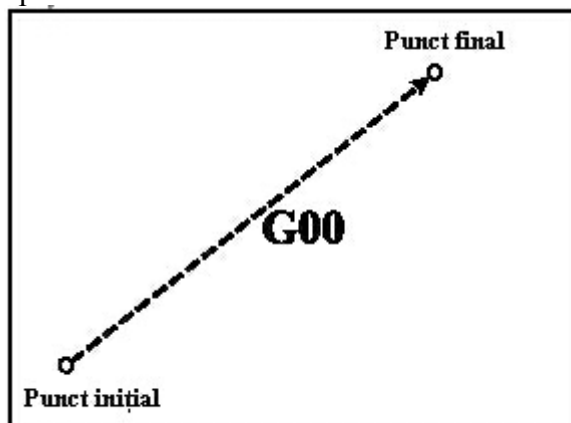


Fig. 4.1-1

În execuția instrucțiunii G00, comanda numerică execută accelerări și frânări la

începutul și respectiv sfârșitul mișcărilor. La terminarea mișcării, comanda numerică va verifica semnalul „poziție atinsă” atunci când parametrul *POSCHECK* din câmpul parametrilor este 1, sau nu-1 va verifica dacă parametrul este pus pe 0. Se va aștepta apariția semnalului „poziție atinsă” timp de 5 secunde și, dacă nu ajunge acest semnal se va afișa mesajul *1020 POSITION ERROR (eroare de poziție)*. Deviația maximă acceptabilă de la poziție poate fi specificată în parametrul *INPOS*.

Fiind un cod modal, G00 rămâne activ până când este reînscris de către o altă comandă de interpolare. După punerea sub tensiune, este activ G00 sau G01, funcție de valoarea impusă în grupul de parametri *CODES*.

4.2 Interpolarea liniară (G01)

Seria de instrucțiuni

G01 v F

va selecta un mod de interpolare liniară. Data scrisă pentru v poate fi valoare absolută sau incrementală, interpretată în sistemul de coordonate curent. Viteza de deplasare (avansul) poate fi programat la adresa F.

Avansul programat la adresa F va fi realizat invariabil de-a lungul traiectoriei programate. Componentele sale axiale sunt:

Avansul pe axa X este

$$F_x = \frac{X}{L} F$$

Avansul pe axa Y este

$$F_Y = \frac{Y}{L} F$$

.....

Avansul pe axa U este

$$F_U = \frac{U}{L} F$$

.....

Avansul pe axa C este

$$F_C = \frac{C}{L} F$$

unde x, y, u, c sunt deplasările programate de-a lungul axelor respective, L este lungimea vectorială a deplasării:

$$L = \sqrt{x^2 + y^2 + \dots + u^2 + \dots + c^2}$$

G01 X192 Y80 F150

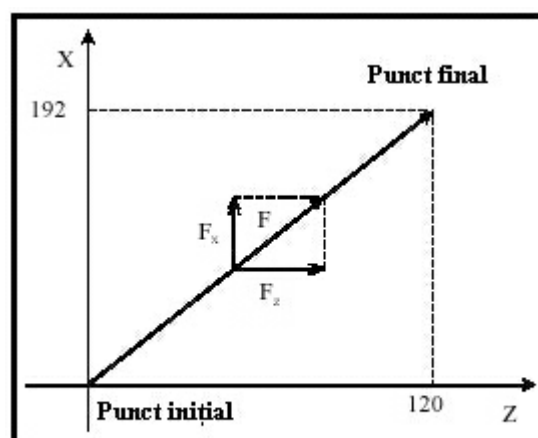


Fig. 4.2-1

Avansul de-a lungul unei axe de rotație este interpretat în unități de grad pe minut (°/min):

G01 B270 F120

În blocul de mai sus, F120 semnifică 120 grade /minut.

Dacă sunt combinate prin interpolare liniară o mișcare rectilinie cu o mișcare de rotație, componentele avansului vor fi distribuite în acord cu formula de mai sus. De exemplu în blocul

G91 G01 Z100 B45 F120

componentele avansului în direcțiile Z și B sunt:

avansul pe Z $F_z = \frac{100}{\sqrt{100^2 + 45^2}} 120 = 109.4$ mm/min

avansul pe B $F_b = \frac{45}{\sqrt{100^2 + 45^2}} 120 = 49.2$ °/min

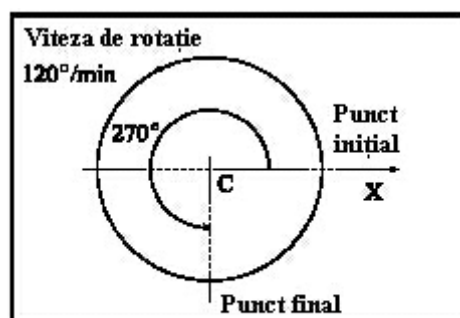


Fig. 4.2-2

Fiind un cod modal, G01 este activ până când se înscrie cu o altă comandă de interpolare. La punerea sub tensiune, este activ fie G00 fie G01, funcție de valoarea impusă parametrilor în grupul *CODES* din câmpul parametrilor.

4.3 Interpolarea circulară și spirală

$$G17 \left\{ \frac{G02}{G03} \right\} X_p Y_p \left\{ \frac{R}{I J} \right\} F$$

$$G18 \left\{ \frac{G02}{G03} \right\} X_p Z_p \left\{ \frac{R}{I K} \right\} F$$

$$G19 \left\{ \frac{G02}{G03} \right\} Y_p Z_p \left\{ \frac{R}{J K} \right\} F$$

Aceste serii de instrucțiuni specifică interpolarea circulară.

O interpolare circulară este realizată în planul selectat prin comenzile G17, G18, G19 în sens orar sau antiorar (cu G02 respectiv G03).

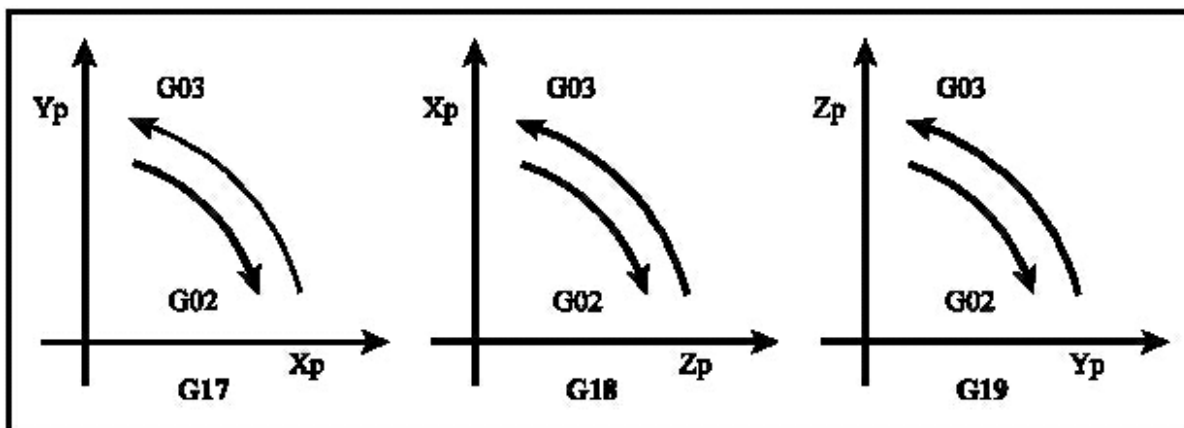


Fig. 4.3-1

Aici și pe mai departe, semnificațiile pentru X_p , Y_p , și Z_p sunt:

X_p : axa X sau o axă paralelă la ea,

Y_p : axa Y sau o axă paralelă la ea,

Z_p : axa Z sau o axă paralelă la ea.

Valorile pentru X_p , Y_p , și Z_p sunt coordonatele punctului final al cercului în sistemul de coordonate dat, specificate ca date absolute sau incrementale.

Alte date pentru cerc pot fi specificate într-unul din următoarele două moduri.

Cazul 1

La adresa R, unde R este raza cercului. Acum comanda numerică va calcula automat coordonatele centrului cercului din coordonatele punctului de start (punctul în care se află comanda numerică în momentul în care s-a introdus blocul pentru cerc), coordonatele punctului de sfârșit (valorile definite la adresele X_p , Y_p , și Z_p) și din raza cercului programat, R. Deoarece se pot desena două cercuri diferite cu raza R între punctele de început și cel de sfârșit pentru o direcție de parcurgere dată (G02 sau G03), comanda numerică va interpola un arc mai mic sau mai mare de 180° când raza cercului este specificată ca număr pozitiv sau respectiv număr negativ. De exemplu:

Secțiunea de arc 1: G02 X50 Y40 R40
 Secțiunea de arc 2: G02 X50 Y40 R-40
 Secțiunea de arc 3: G03 X50 Z40 R40
 Secțiunea de arc 4: G03 X50 Z40 R-40

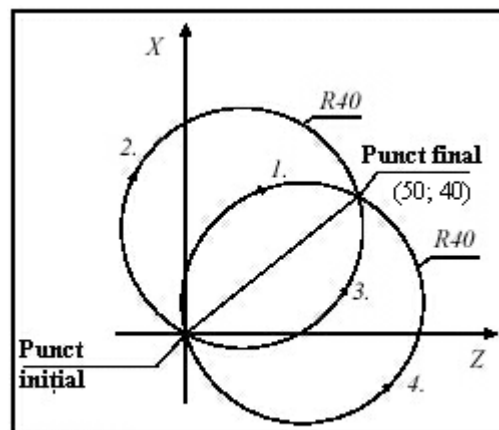


Fig. 4.3-2

Cazul 2

Centrul cercului este specificat la adresele I, J, K pentru axele X_p , Y_p , și Z_p . Valorile specificate la adresele I, J, K sunt interpretate întotdeauna ca incrementale de către comanda numerică, astfel că vectorul definit cu valorile punctelor I, J, K este îndreptat din punctul de început către centrul cercului. De exemplu:

Cu G17: G03 X10 Y70 I-50 J-20
 Cu G18: G03 X70 Z10 I-20 K-50
 Cu G19: G03 Y10 Z70 J-50 K-20

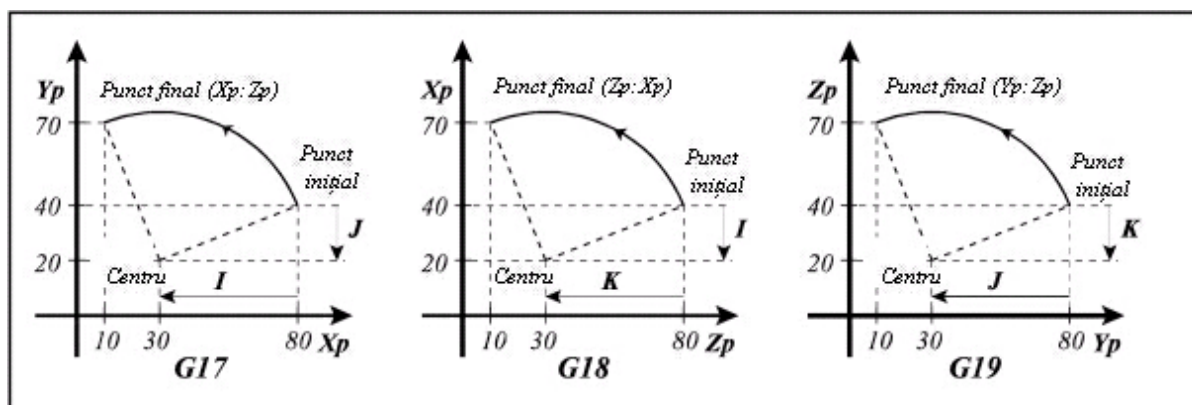


Fig. 4.3-3

4 Interpolarea

Avansul pe traiectorie poate fi programat la adresa F, fiind îndreptat în direcția tangentei la cerc și menținându-se constant la parcurgerea traiectoriei.

Note:

- I0, J0, K0 pot fi omise:

G03 X0 Y100 I-100

- Când X_p , Y_p , și Z_p sunt omise toate, sau coordonatele punctului final coincid cu cele ale punctului de start, atunci:

a. dacă coordonatele centrului cercului sunt programate la adresa I, J, K, comanda numerică va interpola un cerc complet de 360° . Exemplu : G03 I-100

b. dacă este programată raza R, comanda numerică afișează eroarea 3012 *ERRONEOUS CIRCLE DEF. R (raza cercului R definită eronat)*.

- Când blocul cercului fie

a. nu conține nici raza (R) nici I, J, K ,

b. face referire la adresa I, J, K în afara planului selectat, comanda numerică afișează eroarea 3014 *ERRONEOUS CIRCLE DEF. (cercul definit eronat)*.

Exemple: G03 X0 Y100, sau (G18) G02 X0 Z100 J-100.

- Comanda numerică afișează mesajul 3011 *RADIUS DIFFERENCE (diferență de rază)* de câte ori diferența pe rază între punctul de pornire și punctul final al cercului definit în blocurile G02, G03 depășește valoarea definită în parametrul *RADDIF*.

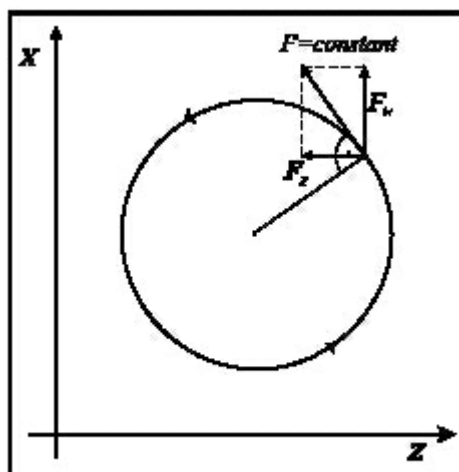


Fig. 4.3-4

De câte ori diferența de rază este mai mică decât valoarea specificată în parametrul de mai sus, comanda numerică va deplasa scula de-a lungul unei traiectorii spirale în care raza variază liniar funcție de unghiul central.

Viteza unghiulară, și nu cea tangențială la traiectorie va fi constantă la interpolarea unui arc de cerc cu rază variabilă.

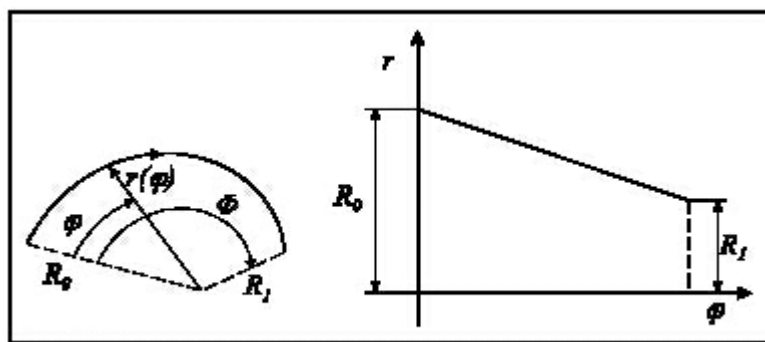


Fig. 4.3-5

Următorul detaliu de program este un exemplu de cum se poate specifica o interpolare spirală (cerc cu rază variabilă) prin folosirea adreselor I, K:

```
G17 G90 G0 X50 Y0
G3 X-20 I-50
```

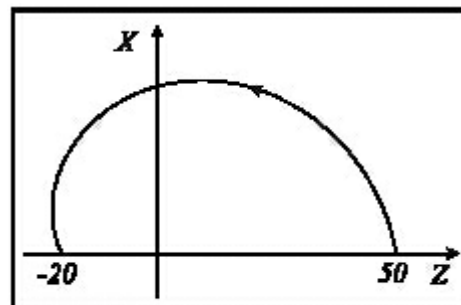


Fig. 4.3-6

Dacă raza specificată a cercului este mai mică decât jumătate din distanța liniei drepte care interconectează punctul de plecare cu cel final, comanda numerică va considera raza specificată a cercului ca rază-punct de plecare și va interpola un cerc cu rază variabilă (spirală), al cărui punct de plecare este localizat pe linia dreaptă care unește punctul de plecare cu cel final, la distanța R de punctul de plecare.

```
G17 G0 G90 X0 Y0
G2 X40 Y30 R10
```

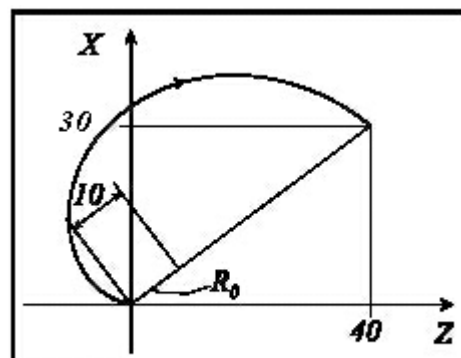


Fig. 4.3-7

4.4 Interpolarea elicoidală (G03, G02)

$$G17 \left\{ \frac{G02}{G03} \right\} X_P Y_P q \left\{ \frac{R}{I J} \right\} F$$

$$G18 \left\{ \frac{G02}{G03} \right\} X_P Z_P q \left\{ \frac{R}{I K} \right\} F$$

$$G19 \left\{ \frac{G02}{G03} \right\} Y_P Z_P q \left\{ \frac{R}{J K} \right\} F$$

Aceste serii de instrucțiuni vor defini o interpolare elicoidală.

Deosebirea față de interpolarea circulară este cea de a treia axă (q) care nu este o axă componentă a planului cercului. Comanda numerică va executa doar o deplasare simplă de-a lungul axei q.

4 Interpolarea

Avansul specificat la adresa F este activ doar pentru traiectoria circulară. Componenta F_q de-a lungul axei q este obținută din relația:

$$F_q = \frac{L_q}{L_{arc}} F$$

Unde:

L_q : deplasare de-a lungul axei q,
 L_{arc} : lungimea arcului circular,
 F : avansul programat,
 F_q : avansul de-a lungul axei q.

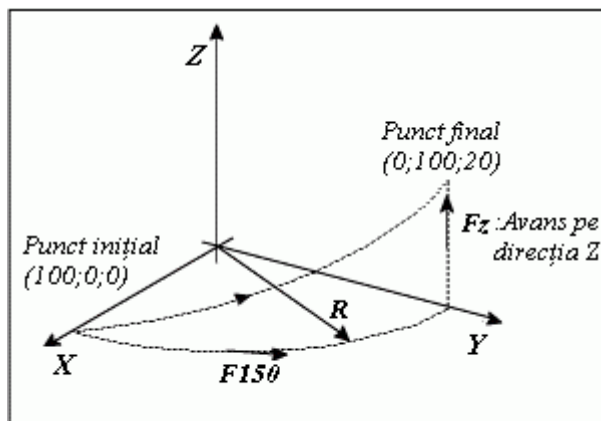


Fig. 4.4-1

De exemplu:

G17 G03 X0 Y100 Z20 R100 F150

Seria de instrucțiuni

$$G17 \left\{ \frac{G02}{G03} \right\} X_p Y_p q r s \left\{ \frac{R}{I J} \right\} F$$

$$G18 \left\{ \frac{G02}{G03} \right\} X_p Z_p q r s \left\{ \frac{R}{I K} \right\} F$$

$$G19 \left\{ \frac{G02}{G03} \right\} Y_p Z_p q r s \left\{ \frac{R}{J K} \right\} F$$

definește o interpolare spațială multidimensională în care q, r, s sunt axe opționale care nu sunt implicate în interpolarea circulară.

De exemplu, seria de instrucțiuni

G17 G3 X0 Y-100 Z50 V20 I-100

va deplasa scula pe suprafața unui cilindru oblic, dacă V este o axă paralelă la Y.

Note:

- Atunci când parametrul HELICALF din câmpul parametrilor este impus 1, comanda numerică va executa avansul programat de-a lungul traiectoriei spațiale.
- În cazul în care cercul specificat în planul selectat are raza variabilă, interpolarea se va executa de-a lungul suprafeței conului specificat.

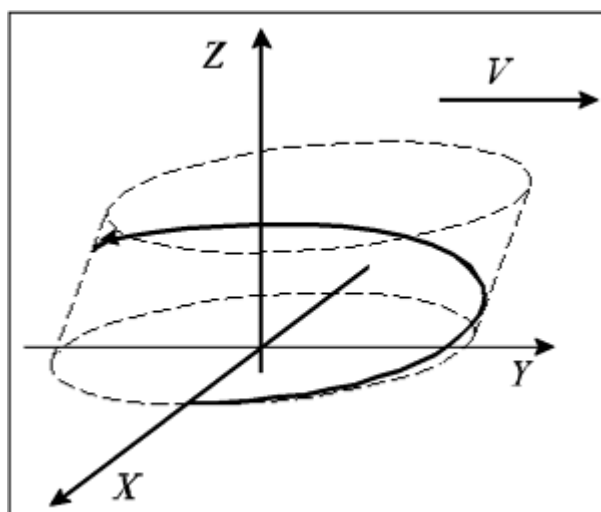


Fig. 4.4-2

- Compensarea specificată pentru raza sculei se va face invariabil în planul cercului.

4.5 Filetarea cu pas constant (G33)

Instrucțiunile

G33 v F Q

G33 v E Q

vor defini o filetare cu pas constant cilindrică sau conică.

Pentru vectorul v pot fi scrise coordonatele a maximum două axe. Comanda numerică va executa un filet conic dacă sunt impuse două coordonate vectorului v. Comanda numerică va considera că spira se înfășoară de-a lungul axei lungi.

Dacă $\alpha < 45^\circ$, adică $Z > X$, se va lua în considerare că spira se înfășoară de-a lungul axei Z.

Dacă $\alpha > 45^\circ$, adică $X > Z$, se va lua în considerare că spira se înfășoară de-a lungul axei X.

Pasul filetului poate fi definit în unul din următoarele două moduri:

- dacă pasul este specificat la adresa F, data va fi interpretată ca mm/rot sau inci/rot. Astfel, dacă trebuie tăiat un filet cu pas de 2,5 mm trebuie programat F2.5 .
- dacă pasul este specificat la adresa E, comanda numerică va executa un filet în inci. Adresa E este interpretată ca număr de spire pe inci. De exemplu, dacă e programat E3, se va executa un filet cu pas $1/3'' = 25.4/3 = 8.4667$ mm.

Unghiul începutului filetului este specificat la adresa Q, în grade față de pulsul de zero al codorului arborelui principal. Printr-o programare adecvată a valorii pentru Q, se poate executa și un filet cu mai multe începuturi, adică se poate programa comenzii numerice o anumită dispunere a arborelui la care trebuie tăiat un anumit început al filetului. Dacă de exemplu trebuie tăiat un filet cu două începuturi, primul început va fi la Q0 iar al doilea la Q180 (fără nici o altă programare specială).

G33 este o funcție modală. Dacă sunt programate câteva blocuri de filetare în succesiune, filetele pot fi executate în orice suprafață arbitrară limitată de linii drepte.

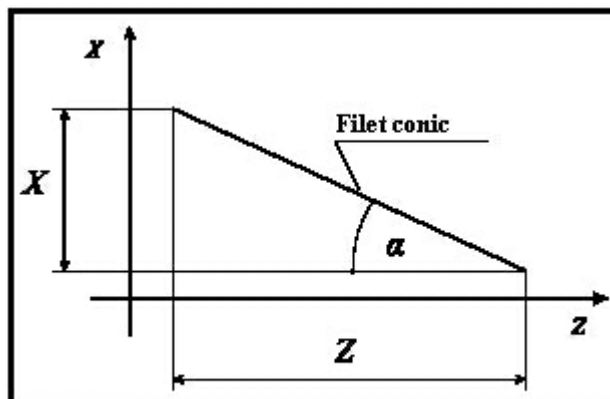


Fig. 4.5-1



Fig. 4.5-2

Comanda numerică este sincronizată la pulsul de zero al codorului arborelui principal în primul bloc, așa că nu se va mai executa nici o sincronizare în blocurile consecutive și va rezulta un filet continuu în fiecare secțiune a liniilor. Tot în primul bloc se ia în considerație și unghiul începutului filetului (Q) programat.

Un exemplu de programare a filetării:

```
N50 G90 G0 X0 Y0 S100 M4  
N55 Z2  
N60 G33 Z-100 F2  
N65 M19  
N70 G0 X5  
N75 Z2 M0  
N80 X0 M4  
N85 G4 P2  
N90 G33 Z-100 F2  
...
```

Explicații:

N50, N55 – Deplasarea sculei în centrul găurii, pornirea rotirii arborelui în sens antiorar,

N60 – Primul ciclu de filetare, (pas 2mm),

N65 – Opreire orientată a arborelui (arborele este oprit într-o poziție determinată)

N70 – Retragerea sculei pe axa X,

N75 – Retragerea sculei la începutul găurii, oprire programată, operatorul ajustează scula pentru următorul ciclu de filetare,

N80 – Revenire în centrul găurii, repornire arbore,

N85 – Așteptarea atingerii turației de către arbore,

N90 – Al doilea ciclu de filetare.

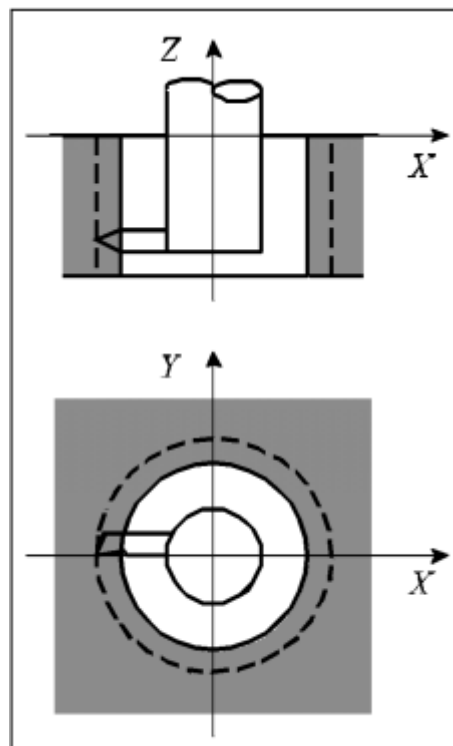


Fig. 4.5-3

Note:

- Se va afișa mesajul de eroare *3020 DATA DEFINITION ERROR G33* (eroare la definirea datei pentru G33) dacă au fost specificate mai mult de două coordonate simultan în blocul de filetare, sau sunt specificate simultan ambele adrese F și E.
- Se va afișa mesajul de eroare *3022 DIVIDE BY 0 IN G33* (divizare prin 0 în G33) dacă s-a specificat 0 pentru adresa E în blocul de filetare.
- Pentru a putea executa comanda G33 trebuie ca pe arbore să fie montat un codor de poziție.
- Pe parcursul execuției comenzii G33, comanda numerică va considera în mod automat valorile corecțiilor pentru avansuri și rotire arbore ca fiind 100%; de asemenea tasta stop va avea efect doar după ce se execută blocul în curs.
- Cu scopul de a obține un pas constant al filetului pe toată piesa prelucrată, trebuie asigurată cursă liberă pentru sculă la ambele capete ale piesei de prelucrat.
- În cursul filetării avansul (în mm/min) nu poate depăși valoarea selectată în grupa de parametri FEEDMAX.
- În cursul filetării viteza arborelui (în rot/min) nu poate depăși valoarea maximă admisă pentru codorul de poziție, atât din punct de vedere mecanic cât și electric (frecvența maximă la ieșire).

4.6 Interpolarea în coordonate polare (G12.1, G13.1)

Interpolarea în coordonate polare este o metodă de operare a comenzii numerice, în cazul în care descrierea piesei în sistemul de coordonate carteziene are traiectoria conturului realizată prin deplasarea unei axe liniare și a unei axe de rotație.

Comanda

G12.1

activează modul de interpolare în coordonate polare. Traectoria sculei de frezare poate fi descrisă în programul piesă care urmează într-un sistem de coordonate carteziene în modul obișnuit prin programarea interpolărilor liniare și circulare, ținând cont de compensarea razei sculei. *Această comandă trebuie să fie dată într-un bloc separat și după ea nu se poate scrie o altă comandă.*

Comanda

G13.1

dezactivează modul de interpolare în coordonate polare. *Această comandă trebuie să fie dată într-un bloc separat și după ea nu se poate scrie o altă comandă.* La punerea sub tensiune sau după reset se trece automat în starea G13.1.

Selectarea planului

Trebuie selectat un plan care să determine adresele axei liniare și a celei de rotație înainte de a activa interpolarea în coordonate polare.

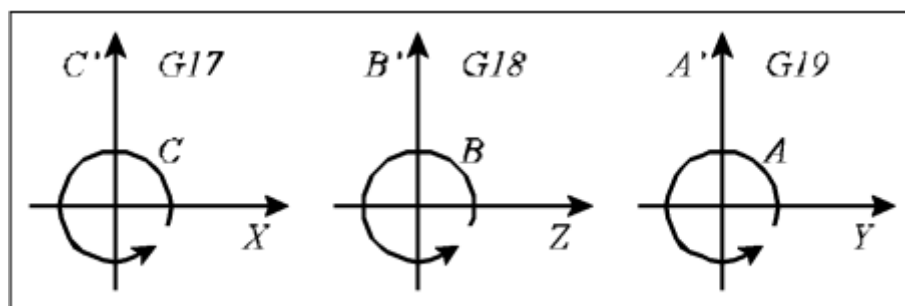


Fig. 4.6-1

Comanda

G17 X_ C_

selectează axa X ca axă liniară și axa C ca axă de rotație. În desen este indicată cu C' axa virtuală, a cărei programare este executată prin definirea măsurilor lungimii.

Prin intermediul comenzilor

G18 Z_ C_

G19 Y_ C_

se pot selecta alte perechi de axe liniare și de rotație în modul prezentat mai sus.

Ofsetul punctului de zero al piesei în decursul interpolării în coordonate polare

În cazul folosirii interpolării în coordonate polare originea sistemului de coordonate al piesei trebuie aleasă astfel încât să coincidă cu axa de rotație a axei circulare.

Poziția axelor în momentul activării interpolării în coordonate polare

Înainte de activarea interpolării în coordonate polare (comanda G12.1) asigurați-vă că **poziția**

4.6 Interpolarea în coordonate polare (G12.1, G13.1)

axeii circulare este la 0. Poziția axei liniare poate fi pozitivă sau negativă dar **nu poate fi pe 0**.

Programarea coordonatelor lungimii în cursul interpolării în coordonate polare

În starea activă a interpolării în coordonate polare, data coordonatei lungimii poate fi programată pe ambele axe care aparțin planului selectat. Axa de rotație în planul selectat funcționează ca a doua axă (virtuală). Dacă de exemplu axele X și C au fost selectate cu ajutorul comenzii G17 X_C_, adresa C poate fi programată ca și axa Y în cazul selectării planului G17 X_Y_.

Programarea primei axe fiind ca diametru, nu influențează programarea **axei virtuale**, data de coordonată trebuind să fie introdusă întotdeauna ca **rază** pentru **axa virtuală**. Dacă de exemplu este executată interpolare în coordonate polare în planul X C, valoarea scrisă la adresa C trebuie specificată ca rază, independent dacă adresa X este dată ca diametru sau ca rază.

Deplasarea pe axele care nu iau parte la interpolarea în coordonate polare

Deplasarea pe aceste axe se desfășoară normal, independent de starea activată a interpolării în coordonate polare.

Programarea interpolării circulare în cursul interpolării în coordonate polare

Definirea unui cerc în modul de interpolare în coordonate polare este posibilă după cum se știe cu ajutorul razei sau prin programarea coordonatelor centrului cercului. În cel de al doilea caz adresele I, J, K trebuie să fie folosite în acord cu planul selectat după cum se vede mai jos:

G17 X_ C_	G18 Z_ B_	G19 Y_ A_
G12.1	G12.1	G12.1
...
G2 (G3) X_ C_ I_ J_	G2 (G3) B_ Z_ I_ K_	G2 (G3) Y_ A_ J_ K_

Folosirea compensării razei sculei în cursul interpolării în coordonate polare

Comenzile G41, G42 se pot folosi în modul obișnuit în cursul interpolării în coordonate polare. Se vor avea în vedere următoarele restricții:

- Activarea interpolării în coordonate polare (comanda G12.1) este posibilă numai în starea G40,
- Dacă este activat G41 sau G42 în starea G12.1, trebuie programat G40 înainte de a se dezactiva interpolarea în coordonate polare (comanda G13.1).

Restricții privind programarea în cursul interpolării în coordonate polare

Comenzile de mai jos nu pot fi utilizate în starea activată a interpolării în coordonate polare:

- schimbarea planului: G17, G18, G19,
- transformările de coordonate: G52, G92,
- schimbarea sistemului de coordonate de lucru: G54, ..., G59,
- orientarea în sistemul de coordonate al mașinii: G53.

Avansul în cursul interpolării în coordonate polare

Interpretarea avansului în interpolarea în coordonate polare este viteza tangențială ca în cazul interpolării în unghi drept: este definită viteza relativă a piesei și sculei.

Traectoria descrisă într-un sistem de coordonate cartezian este executată la interpolarea în coordonate polare prin deplasarea unei axe liniare și a unei axe de rotație. Pe măsură ce

centrul sculei se apropie de axa circulară de rotație, axa de rotație ar trebui să execute pași din ce în ce mai mari în aceeași unitate de timp pentru că viteza pe traiectorie este constantă. Totuși viteza maximă permisă pentru axa de rotație este definită prin parametrul care limitează viteza axei circulare. De aceea, în apropierea originii comanda numerică reduce viteza pas cu pas pentru a nu se depăși limita de viteză pe axa de rotație.

Figura alăturată prezintă cazurile în care sunt programate linii drepte paralele cu axa X (1, 2, 3, 4). Deplasarea Δx se face cu avansul programat într-o unitate de timp. Pentru fiecare linie dreaptă (1, 2, 3, 4) corespunde câte o deplasare unghiulară ($\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3, \varphi_4$) pentru deplasarea Δx . Aparent, cu cât prelucrarea se apropie de origine, cu atât mai mare este deplasarea unghiulară pe care trebuie să o execute axa unghiulară în unitatea de timp pentru a menține avansul programat.

În cazul în care deplasarea unghiulară de executat în unitatea de timp depășește valoarea parametrului FEEDMAX impus pentru axa de rotație, comanda numerică va reduce treptat avansul tangențial.

Ținând cont de aceasta, trebuie evitate programele în care centrul sculei se apropie de origine.

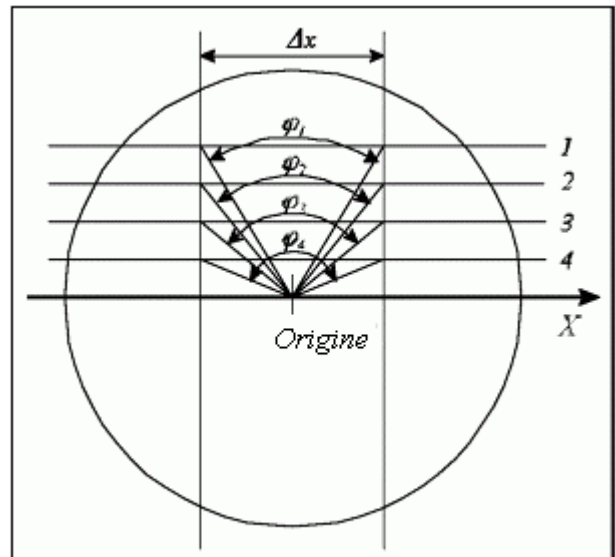


Fig. 4.6-2

Exemplu

În figură se prezintă un exemplu pentru utilizarea interpolării în coordonate polare. Axele care iau parte la interpolare sunt: axa X (axa liniară) și axa C (axa de rotație). Axa X este programată în diametru, în timp ce axa C este programată în rază.

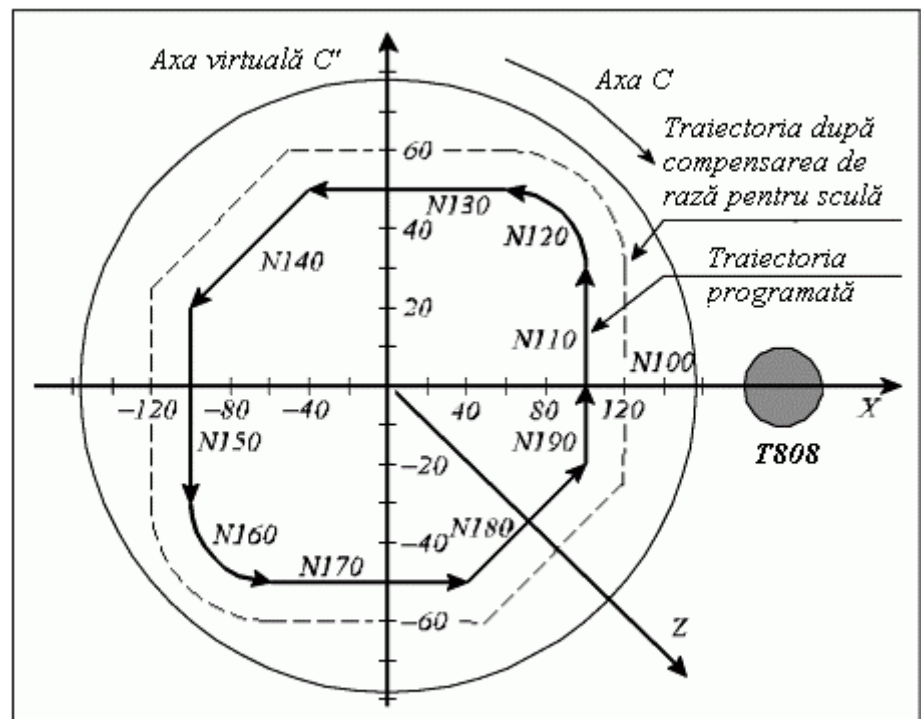


Fig. 4.6-3

4.6 Interpolarea în coordonate polare (G12.1, G13.1)

```
%O7500 (INTERPOLARE ÎN COORDONATE POLARE)
...
N050 T808
N060 G59          (poziția de start a sistemului de coordonate
G59              în direcția X pe axa de rotație C)
N070 G17 G0 X200 C0 (selectare plan X, C; orientare la
                  coordonatele X diferit de 0, C=0)
N080 G94 Z-3 S1000 M3
N090 G12.1        (activare interpolare în coordonate polare)
N100 G42 G1 X100 F1000
N110 C30
N120 G3 X60 C50 I-20 J0
N130 G1 X-40
N140 X-100 C20
N150 C-30
N160 G3 X-60 C-50 R20
N170 G1 X40
N180 X100 C-20
N190 C0
N200 G40 G0 X150
N210 G13.1        (dezactivare interpolare în coordonate
polare)
N220 G0 G18 Z100  (Retragere sculă, selectare plan X, Z)
...
%
```

4.7 Interpolarea cilindrică (G7.1)

Atunci când trebuie frezat un canal de camă cilindrică pe suprafața unui cilindru, trebuie utilizată interpolarea cilindrică. În acest caz axa de rotație a cilindrului și axa de rotație trebuie să coincidă.

Mișcările axei de rotație sunt specificate în program în grade, care sunt convertite în mișcări liniare de-a lungul suprafeței de către comanda numerică în funcție de raza cilindrului, astfel încât interpolările liniară și circulară pot fi programate împreună cu o altă axă liniară. Mișcările rezultate după interpolare sunt reconvertite în mișcări în grade pentru axa de rotație.

Activarea interpolării cilindrice se face cu comanda

G7.1 Qr

unde:

Q: adresa axei de rotație care ia parte la interpolarea cilindrică

r: raza cilindrului

Dacă de exemplu axa de rotație folosită în interpolarea cilindrică este axa C și raza cilindrului este 50 mm, interpolarea cilindrică este activată cu ajutorul comenzii G7.1 C50.

În programul piesă care urmează traiectoria care urmează să fie frezată pe suprafața cilindrică poate fi descrisă prin specificarea interpolării liniare și circulare. Coordonata pentru axa liniară trebuie să fie dată în mm, în timp ce cea pentru axa de rotație în grade. Dezactivarea interpolării cilindrice se face cu comanda

G7.1 Q0

deși codul corespunde cu cel pentru activare, singura diferență fiind adresa axei de rotație care este 0.

Interpolarea cilindrică indicată în exemplul de mai sus (G7.1 C50) se poate dezactiva prin intermediul comenzii G7.1 C0.

Comanda G7.1 trebuie să fie dată într-un bloc separat.

Selectarea planului

Codul pentru selectarea planului este determinat întotdeauna de către numele axei liniare paralele cu axa de rotație. Axele de rotație paralele cu axele X, Y, și Z sunt axele A, B și respectiv C.

G17 X A sau	G18 Z C sau	G19 Y B sau
G17 B Y	G18 A X	G19 C Z

Interpolarea circulară

Este posibil să se definească interpolarea circulară în modul de interpolare cilindrică, însă doar prin specificarea razei R.

Nu se poate executa nici o interpolare circulară în cazul interpolării cilindrice dacă se introduce centrul cercului (I, J, K).

Raza cercului este interpretată întotdeauna în mm sau inci, niciodată în grade.

De exemplu interpolarea circulară dintre axele Z și C poate fi specificată în două moduri:

G18 Z_ C_	G19 C_ Z_
G2 (G3) Z_ C_ R_	G2 (G3) C_ Z_ R_

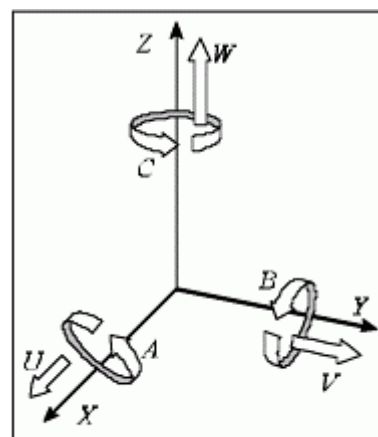


Fig. 4.7-1

4.7 Interpolarea cilindrică (G7.1)

Aplicarea compensării razei sculei în cazul interpolării cilindrice

Comenzile G41, G42 pot fi folosite în modul obișnuit în starea activată a interpolării cilindrice. Se vor avea în vedere totuși următoarele restricții:

- Activarea interpolării cilindrice (comanda G7.1 Qr) este posibilă numai în starea G40,
- Dacă e necesară activarea G41 sau G42 în modul de interpolare cilindrică, trebuie programat G40 înainte de a se dezactiva interpolarea cilindrică (comanda G7.1 Q0).

Restricții privind programarea în cursul interpolării cilindrice

Comenzile de mai jos nu pot fi utilizate în starea activată a interpolării cilindrice:

- selectarea planului: G17, G18, G19,
- transformările de coordonate: G52, G92,
- schimbarea sistemului de coordonate de lucru: G54, ..., G59,
- orientarea în sistemul de coordonate al mașinii: G53,
- interpolarea circulară prin introducerea centrului cercului (I, J, K),
- cicluri de găurire.

Exemplu

Figura alăturată prezintă o traiectorie frezată la o adâncime de 3mm pe suprafața radială a unui cilindru cu raza R=28.65 mm. Scula rotativă T606 este paralelă cu axa X. O deplasare de un grad pe suprafața cilindrului este:

$$28.65\text{mm} \cdot \frac{1^\circ}{180^\circ} \cdot \pi = 0.5\text{mm}$$

Ordinea axelor care se vede în figură corespunde cu selectarea planului G19.

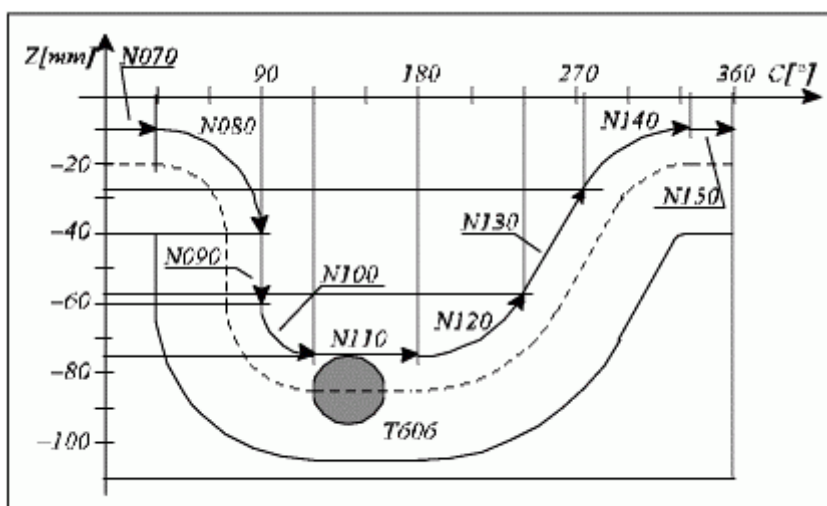


Fig. 4.7-2

%O7602 (INTERPOLARE CILINDRICĂ)

...

N020 G0 X200 Z20 S500 M3 T606

N030 G19 Z-20 C0 (G19: selectarea planului C-Z)

N040 G1 X51.3 F100

N050 G7.1 C28.65 (interpolare cilindrică activată, axa de rotație :C, raza cilindrului:28.65mm)

N060 G1 G42 Z-10 F250

N070 C30

N080 G2 Z-40 C90 R30

N090 G1 Z-60

N100 G3 Z-75 C120 R15

N110 G1 C180

N120 G3 Z-57.5 C240 R35

N130 G1 Z-27.5 C275

N140 G2 Z-10 C335 R35

N150 G1 C360

N160 G40 Z-20

N170 G7.1 C0 (dezactivare interpolare cilindrică)

N180 G0 X100

...

%

5 Datele de intrare pentru coordonate

5.1 Programarea absolută și incrementală (G90, G91), operatorul I

Datele de intrare ale coordonatei pot fi specificate ca valori absolute sau incrementale. Într-o specificare absolută, trebuie specificate pentru comanda numerică coordonatele punctului final, pentru datele incrementale trebuie specificată distanța de parcurs în acel bloc.

G90: programare de date absolute

G91: programare de date incrementale

G90 și G91 sunt funcții modale. Grupul de parametri *CODES* va decide ce stare se va activa la punerea sub tensiune a sistemului.

Deplasare într-o poziție absolută se poate face doar după ce s-a efectuat întoarcere în punctul de referință.

Exemplu:

După cum se vede în figură, o deplasare se poate programa în unul din următoarele două moduri:

```
G90 G01 X20 Y50
```

```
G91 G01 X-40 Y30
```

Operatorul I va fi activ în condițiile specificării absolute a datei. Acesta se aplică doar la coordonata a cărei adresă o precede și semnifică o dată incrementală. Modul alternativ de a rezolva exemplul de mai sus este.

```
(G90) G01 XI-40 YI30
```

```
G01 X20 YI30
```

```
G01 XI-40 Y50
```

5.2 Comanda pentru date în coordonate polare (G15, G16)

Coordonatele punctului final pot fi introduse în mod alternativ și prin specificarea de coordonate polare, adică cu specificarea unghiului și a razei.

G16: Comandă de date în coordonate polare

G15: Anulare comandă de date în coordonate polare

La punerea sub tensiune comanda numerică trece în starea G15. G15 și G16 sunt funcții modale.

Datele coordonatelor polare sunt active în planul definit prin G17, G18, G19. Când este specificată o dată, adresele axelor orizontală și verticală ale planului sunt considerate ca rază și respectiv unghi. De exemplu, în starea G17, datele scrise la adresa X(U) și Y(V) sunt raza și respectiv unghiul. ATENȚIE! În starea G18, Z și X sunt axele orizontală și verticală (datele pentru R și respectiv unghi).

Când este specificată o dată unghiulară, direcțiile pozitivă și negativă pentru unghi sunt în sens orar și respectiv antiorar.

Datele pentru celelalte axe sunt considerate date de coordonate carteziane. Raza și unghiul pot fi specificate ca date absolute sau incrementale.

Atunci când raza este specificată ca dată absolută, originea sistemului de coordonate curent va fi originea sistemului de coordonate polare:

Exemplu:

G90 G16 G01 X100 Y60 F180

Atât raza cât și unghiul sunt date absolute, scula se deplasează în punctul 100mm, 60°.

G90 G16 G01 X100 Y40 F180

Unghiul este dată incrementală. Se execută o deplasare de 40° față de poziția unghiulară anterioară.

Dacă raza este specificată ca valoare incrementală poziția instantanee a axelor va fi originea sistemului de coordonate polar.

Un cerc poate fi programat cu comanda pentru date în coordonate polare (G16). Cercul poate fi specificat atât prin rază cât și prin I, J, K. În cazul al doilea comanda numerică va considera adresele I, J, K în mod invariabil drept date carteziene.

Când originea sistemului de coordonate curent coincide cu centrul unui cerc sau al unei elice, se poate programa cu specificarea de coordonate polare o rotire multiplă.

Exemplu:

(G17 G16 G90) G02 X100 Y-990 Z50 R-100

În acest bloc s-a specificat o elice cu două ture în direcție antiorară. La programarea unui cerc cu mai multe ture trebuie avut în vedere că trebuie programat un unghi polar negativ sau pozitiv pentru direcțiile G2 sau respectiv G3.

Note:

Adresele folosite în următoarele instrucțiuni nu vor fi considerate ca polare:

- G 10 coordonatele folosite la impunerea instrucțiunii,
- G 52 offset coordonate,
- G 92 impunere coordonate,
- G 53 poziționare în sistemul de coordonate al mașinii
- G 68 rotire coordonate
- G 51 modificare la scară,
- G 50.1 imagine în oglindă.

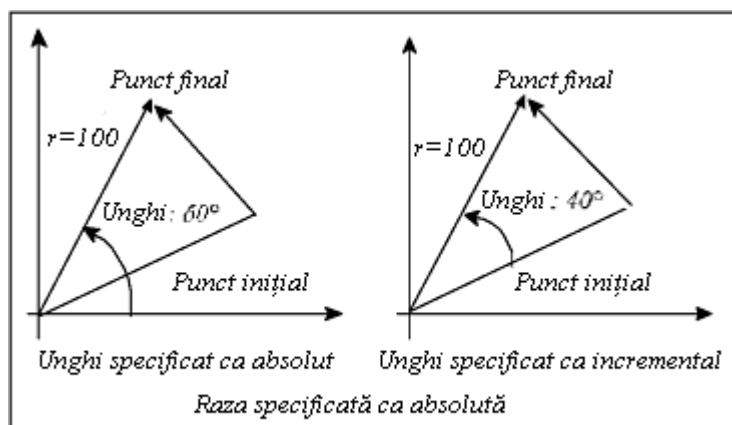


Fig. 5.2-1

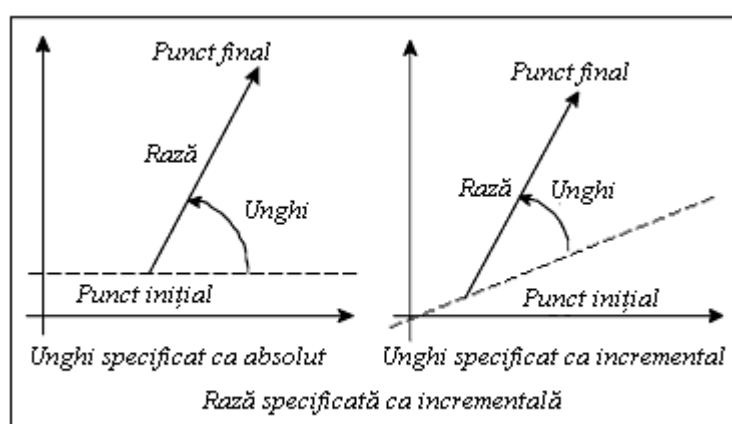


Fig. 5.2-2

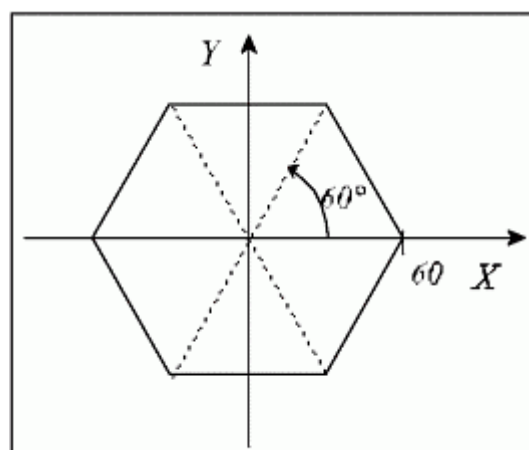


Fig. 5.2-3

5 Datele de intrare pentru coordonate

Exemplu de frezare a unui hexagon:

```
N1 G90 G17 G0 X60 Y0 F120
N2 G16 G1 Y60
N3 Y120
N4 Y180
N5 Y240
N6 Y300
N7 Y360
N8 G15 G0 X100
```

5.3 Conversia inci/metric (G20,G21)

După ce s-a programat codul G potrivit, se pot specifica unitățile de măsură ale datelor de intrare:

G20: programarea introducerii în inci

G21: programarea introducerii în sistem metric

La începutul programului trebuie selectată unitatea de măsură dorită prin specificarea codului corespunzător. Unitatea de măsură selectată rămâne activată până când se introduce o comandă cu sens contrar, adică G20 și G21 sunt coduri modale. Efectul lor se va păstra și la deconectarea sistemului, adică unitatea de măsură care era activă înainte de decuplare va fi activă și după reconectare.

Schimbarea unității de măsură va afecta următoarele elemente:

- *Coordonata și datele de compensare,*
- *Avansul*
- *Viteza periferică constantă*
- *Afișările poziției, compensării și avansului.*

5.3 Specificare și gama de valori a datelor de coordonată

Datele de coordonată pot fi specificate cu 8 cifre zecimale.

Punctul zecimal va fi interpretat în funcție de unitatea de măsură folosită:

- X2.134 înseamnă 2.134 mm sau 2.134 inci,
- B24.36 înseamnă 24.36 grade, atunci când axa B se referă la o axă de rotație.

Folosirea punctului zecimal nu este obligatorie:

- X325 înseamnă 325 mm.

Zeroul din fața punctului zecimal se poate omite:

- .032 = 0.032

Numărul de zecimale cu care comanda numerică va interpreta un număr este funcție de sistemul de increment folosit. De exemplu comanda X1.23456, atunci când este selectat sistemul de increment IS-B, va fi interpretată ca:

- 1.235 mm (în sistem metric)
- 1.2346 inci (în inci).

În mod corespunzător, datele de intrare vor fi transferate la ieșire ca valori rotunjite.

În tabelul de mai jos sunt prezentate valorile gamelor lungimilor coordonatelor.

Unitate de intrare	Unitate de ieșire	Sistemul de increment	Valoarea gamei lungimilor coordonatelor	Unitatea de măsură
mm	mm	IS-A	$\pm 0.01 - 999999.99$	mm
		IS-B	$\pm 0.001 - 99999.999$	
		IS-C	$\pm 0.0001 - 9999.9999$	
inci	mm	IS-A	$\pm 0.001 - 39370.078$	inci
		IS-B	$\pm 0.0001 - 3937.0078$	
		IS-C	$\pm 0.00001 - 39370.078$	
inci	inci	IS-A	$\pm 0.001 - 99999.999$	inci
		IS-B	$\pm 0.0001 - 9999.9999$	
		IS-C	$\pm 0.00001 - 999.99999$	
mm	inci	IS-A	$\pm 0.01 - 999999.99$	mm
		IS-B	$\pm 0.001 - 99999.999$	
		IS-C	$\pm 0.0001 - 9999.9999$	

Gama de valori pentru coordonatele unghiulare este cuprinsă în tabelul următor.

Sistemul de increment	Unitatea minimă care poate fi introdusă	Unitatea de măsură
IR-A	$\pm 0.01 - 999999.99$	grade
IR-B	$\pm 0.001 - 99999.999$	
IR-C	$\pm 0.0001 - 9999.9999$	

5.5 Reducerea măsurii axelor de rotație la $0^\circ \div 360^\circ$

Această funcție se poate folosi în cazul axelor de rotație, adică dacă adresa A, B, sau C este selectată pentru operarea axei de rotație. Utilizarea reducerii măsurii axelor de rotație la $0^\circ \div 360^\circ$ înseamnă că poziția unei axe nu este înregistrată între plus și minus infinit, ci având în vedere periodicitatea fiecărei axe, adică între 0° și 360° .

Selectarea axei de rotație

Selectarea se poate executa prin impunerea parametrului 0182 A.ROTARY, 0185

B.ROTARY, sau 0188 C.ROTARY pentru axa A, B, sau respectiv C. Dacă unul din acești parametri este impus 1:

- comanda numerică nu execută conversia inci/metric pentru axa respectivă,
- funcția reducerii măsurii axelor de rotație la $0^\circ \div 360^\circ$ se poate valida pentru acea axă prin impunerea parametrului ROLLOVEN corespunzător la 1.

Validarea folosirii reducerii măsurii axelor de rotație la $0^\circ \div 360^\circ$

Funcția este activată prin impunerea parametrului 0241 ROLLOVEN_A, 0242

ROLLOVEN_B sau 0243 ROLLOVEN_C pentru axele A, B sau respectiv C, dacă aceste axe sunt de rotație. Dacă parametrul ROLLOVEN_x este

=0 : axa de rotație este considerată ca o axă liniară și impunerea parametrilor consecutivi nu are efect,

=1 : se aplică folosirea reducerii măsurii axelor de rotație la $0^\circ \div 360^\circ$ pentru axa de rotație, a cărei semnificație se va prezenta mai jos.

Specificarea traiectoriei prin reducerea măsurii axelor de rotație la $0^\circ \div 360^\circ$

Traectoria axei este definită pentru o rotație $0^\circ \div 360^\circ$ la parametrul 0261 ROLLAMNT_A, 0262 ROLLAMNT_B sau 0263 ROLLAMNT_C în increment de intrare pentru axele A, B sau respectiv C. Astfel dacă comanda numerică lucrează în sistemul de incremente B și axa se rotește 360° pentru o rotație $0^\circ \div 360^\circ$, valoarea care trebuie înscrisă la parametrul respectiv este 360000.

Prin intermediul impunerii de parametri de mai sus comanda numerică va afișa întotdeauna poziția axei de rotație în gama $0^\circ \div +359.999^\circ$ independent de direcția de rotire și de numărul de rotații.

Deplasarea axei de rotație în cazul programării absolute

În cazul introducerii de date absolute, când este validată folosirea reducerii măsurii axelor de rotație la $0^\circ \div 360^\circ$ pentru axa de rotație (ROLLOVEN_x=1), axa nu se deplasează niciodată mai mult decât impunerea de la parametrul ROLLAMNT_x. Asta înseamnă că dacă de exemplu ROLLAMNT_C=360000 (360°), deplasare maximă este de 359.999° .

Prin impunerea parametrilor 0224 ABSHORT_A, 0225 ABSHORT_B sau 0226 ABSHORT_C, se decide dacă direcția de mișcare să fie mereu în acord cu semnul poziției introduse la adresa axei sau dacă mișcarea să se facă pe calea cea mai scurtă.

Dacă parametrul ABSHORT_x corespunzător este:

=0 : se face deplasarea întotdeauna în direcția semnului poziției programate,

=1 : se face deplasarea întotdeauna pe calea cea mai scurtă.

0188 C.ROTARY =1 0243 ROLLOVEN_C =1 0263 ROLLAMNT_C = =360000	Bloc programat prin introducere de coordonată absolută	Deplasarea executată prin acest bloc	Poziția la sfârșitul blocului
0246 ABSHORT_C =0 deplasarea se face întotdeauna în direcția semnului programat la adresa C			C=0
	G90 C450	90	C=90
	G90 C0 (0 este un număr pozitiv!)	270	C=0
	G90 C-90	-90	C=270
	G90 C-360	-270	C=0
0246 ABSHORT_C =1 deplasarea se face întotdeauna pe drumul cel mai scurt			C=0
	G90 C450	90	C=90
	G90 C0	-90	C=0
	G90 C-90	-90	C=270
	G90 C-360	90	C=0

5 Datele de intrare pentru coordonate

Deplasarea axei de rotație în cazul programării incrementale

În cazul introducerii de date incrementale, direcția de mișcare este întotdeauna în acord cu semnul programat.

Parametrul corespunzător **ROLLAMNT_x** care să fie aplicat pentru impunerea mișcării poate fi impus la parametrul 0247 **RELROUND_A**, 0248 **RELROUND_B** respectiv 0249 **RELROUND_C**. Dacă parametrul corespunzător **ROLLAMNT_x** este

=0 : parametrul **ROLLAMNT_x** este dezactivat, adică deplasarea poate fi mai mare decât 360°

=1 : parametrul **ROLLAMNT_x** este activ. Dacă de exemplu **ROLLAMNT_C=360000** (360°), deplasare maximă este de 359.999°.

0188 C.ROTARY=1 0243 ROLLOVEN_C=1 0263 ROLLAMNT_C= =360000	Bloc programat prin introducere de coordonată absolută	Deplasarea executată prin acest bloc	Poziția la sfârșitul blocului
0249 ROLLAMNT_C=0 parametrul ROLLAMNT_C este dezactivat			C=0
	G91 C450	450	C=90
	G91 C0	0	C=90
	G91 C-90	-90	C=0
	G91 C-360	-360	C=0
0249 ROLLAMNT_C=1 parametrul ROLLAMNT_C este activ			C=0
	G91 C450	90	C=90
	G91 C0	0	C=90
	G91 C-90	-90	C=0
	G91 C-360	0	C=0

6 Avansul

6.1 Avansul rapid

G00 comandă o poziționare cu avans rapid.

Valoarea avansului rapid pentru fiecare axă este impusă prin parametru de către constructorul mașinii. Valoarea avansului rapid poate fi diferită pentru fiecare axă.

Atunci când mai multe axe se deplasează simultan cu avans rapid, rezultanta avansului va fi calculată astfel încât componenta vitezei pe fiecare axă să nu depășească valoarea particulară a avansului rapid pentru acea axă (impusă ca parametru) și poziționarea să se realizeze în minimul de timp.

Valoarea avansului rapid este modificată cu comutatorul de corecție a avansului rapid care poate avea treptele:

F0: definit prin parametru RAPOVER în %,
și 25%, 50%, 100%.

Valoarea avansului rapid nu poate depăși 100%.

Deplasarea cu avans rapid se va opri dacă comutatorul de corecție avans este pe poziția 0%.

În lipsa unui punct de referință valid, sunt valabile valorile reduse ale avansurilor rapide definite de constructorul mașinii pentru fiecare axă până când se execută întoarcerea în punctul de referință.

Valorile de corecție ale avansului rapid pot fi conectate cu cele ale comutatorului de corecție avans.

Dacă se deplasează axele cu butoanele de JOG, viteza de avans rapid este diferită față de avansul rapid cu G00, și de asemenea se poate selecta prin parametri pentru fiecare axă.

De obicei viteza de deplasare cu butoanele de JOG este mai mică decât viteza de poziționare și corelată cu timpul de răspuns al omului.

6.2 Valoarea avansului de prelucrare

Avansul este programat la adresa F.

Avansul programat este realizat în blocuri de interpolare liniară (G01) și circulară (G02, G03).

Avansul este realizat tangențial de-a lungul traiectoriei programate.

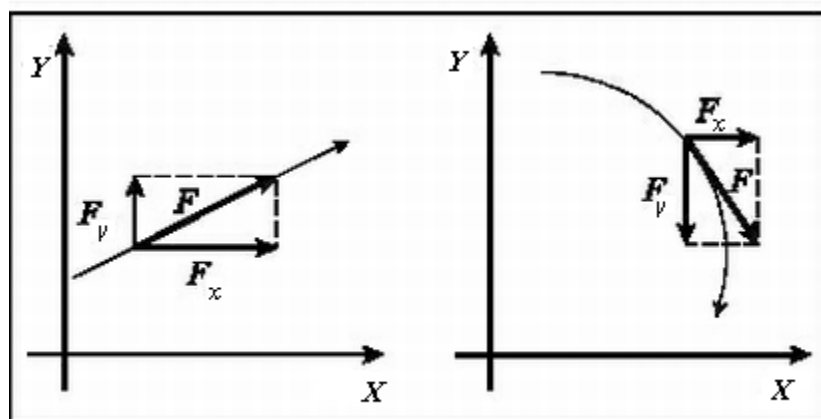


Fig. 6.2-1

F – avans tangențial
(valoare programată)

F_x – componentă a avansului pe direcția X

F_y - componentă a avansului pe direcția Y

$$F = \sqrt{F_x^2 + F_y^2}$$

Cu excepția stărilor de inhibare corecție și stop (G63), valoarea avansului programat poate fi modificată în gama de la 0 la 120% cu comutatorul de corecție a avansului.

Valoarea avansului (F) este modală. După punerea sub tensiune va fi activă valoarea avansului impusă cu parametrul *FEED*.

6.2.1 Avansul pe minut (G94) și avansul pe rotație (G95)

Unitatea de avans poate fi specificată în program cu codurile G94 și G95:

G94: avansul pe minut

G95: avansul pe rotație

Termenul „avans/minut” se referă la avansul specificat în unitățile mm/min, inci/min sau grade/min.

Termenul „avans/rotație” se referă la avansul realizat într-o rotație a arborelui, specificat în unitățile mm/rot, inci/rot sau grade/rot. Nu poate fi programat G95 decât dacă arborele este echipat cu un codor de poziție.

G94 și G95 sunt valori modale. După punerea sub tensiune va fi selectată una dintre stările G94 sau G95 funcție de parametrii din grupul *CODES*. Avansul rapid se execută invariabil în mm/min, deci starea G94/G95 nu îl va afecta.

Tabelul următor prezintă gama maximă a valorilor programabile la adresa F, pentru diferite cazuri.

Unități de intrare	Unități de ieșire	Sistem de increment	Gama valorii la adresa F	Unitate
mm	mm	IS-A	0.001 - 250000	mm sau grade/min
		IS-B	0.0001 – 25000	
		IS-C	0.00001 – 2500	
		IS-A	0.0001 – 5000	mm sau grade/rot
		IS-B	0.00001 – 500	
		IS-C	0.000001 – 50	
inci	mm	IS-A	0.0001 – 9842.5197	inci sau grade/min
		IS-B	0.00001 - 984.25197	
		IS-C	0.000001 - 98.425197	
		IS-A	0.00001 – 196.85039	inci sau grade/rot
		IS-B	0.000001 – 19.685039	
		IS-C	0.0000001 – 1.9685039	
inci	inci	IS-A	0.0001 – 25000	inci sau grade/min
		IS-B	0.00001 – 2500	
		IS-C	0.000001 – 250	
		IS-A	0.00001 – 500	inci sau grade/rot
		IS-B	0.000001 – 50	
		IS-C	0.0000001 – 5	
mm	inci	IS-A	0.001 - 250000	mm sau grade/min
		IS-B	0.0001 – 25000	
		IS-C	0.00001 – 2500	
		IS-A	0.0001 – 5000	mm sau grade/rot
		IS-B	0.00001 – 500	
		IS-C	0.000001 – 50	

6.2.2 Limitarea superioară a avansului de prelucrare

Valoarea maximă pentru avansul de prelucrare la o anumită mașină, poate fi limitată superior (impusă ca un parametru) de către constructor. Valoarea impusă aici se referă invariabil la avansul în mm/min. Această valoare este de asemenea și viteza de DRY RUN (executarea programului fără prelucrare). În cursul executării unui program, dacă valoarea avansului programat depășește valoarea limită superioară, comanda numerică o va limita la aceasta.

De asemenea, separat, se poate limita superior valoarea maxim a avansului pentru JOG prin parametrii pentru timpii de răspuns uman.

6.3 Accelerarea/frânarea automată

La deplasarea cu avans rapid, comanda numerică va executa în mod automat o accelerare liniară la începutul mișcării și o frânare liniară la sfârșitul mișcării. Mărimea accelerației este definită de către constructorul mașinii în parametrul $ACCn$, în funcție de dinamica mașinii.

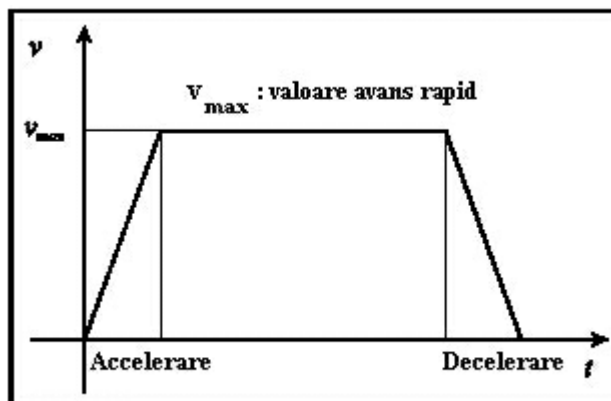


Fig. 6.3-1

În mișcările de avans, valoarea avansului tangențial (programat) va fi luată în calcul de către comanda numerică pentru accelerația liniară, și respectiv, valoarea sa va fi scăzută prin frânarea liniară. Această tehnică oferă avantajul față de accelerația tradițională (exponențială), că mașina va atinge mai rapid viteza dorită (considerând o anumită constantă de timp adoptată în ambele cazuri). Astfel timpii de accelerare și de frânare (adică timpii de deplasare efectivă a axelor) vor fi reduși.

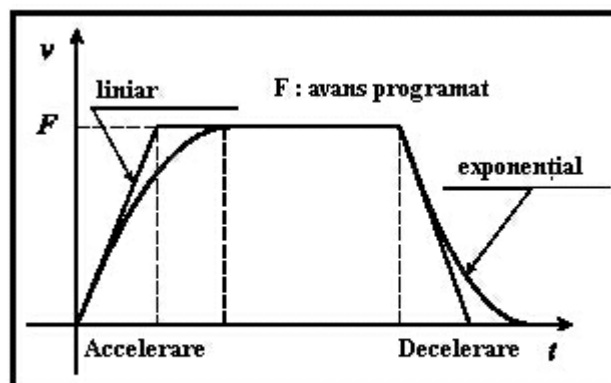


Fig. 6.3-2

Un alt avantaj al accelerației liniare față de accelerația exponențială este o mai mică distorsionare a profilului (adică eroarea de rază), comparativ cu cea obținută la accelerația exponențială, la prelucrarea cu viteză mare a unui cerc.

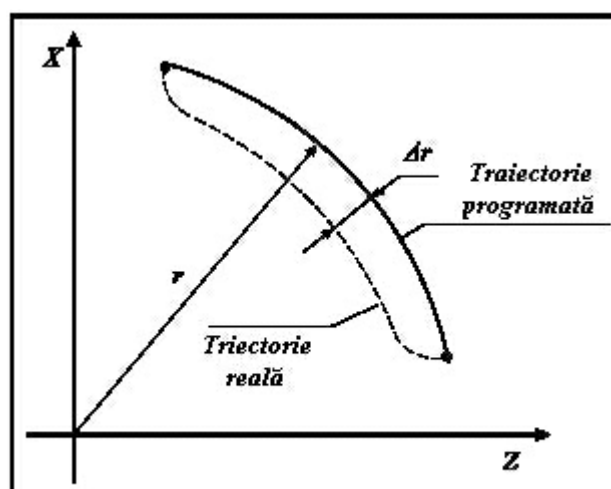


Fig. 6.3-3

Comanda numerică monitorizează modificările vitezelor tangențiale. Aceasta este necesar pentru a atinge viteza comandată într-un proces de accelerare continuă, dacă este necesar, prin câteva blocuri. Accelerarea la noul avans (mai mare decât cel precedent) este începută de către comanda numerică în mod invariabil în execuția blocului respectiv, în care este specificată noua valoare a avansului. Dacă este necesar, acest proces se poate prelungi pe câteva blocuri. Frânarea la o valoare nouă a avansului (mai mică decât cea precedentă) va fi începută de către comanda numerică în blocul precedent celui în cauză, astfel ca prelucrarea să pornească cu viteza programată în blocul în care este specificată noua valoare a avansului. Accelerarea /frânarea liniară este folosită și la deplasarea manuală în modul JOG sau cu roata de mână. Valorile pentru acest caz vor fi definite pentru fiecare axă prin parametrii de la ACC1 la ACC8.

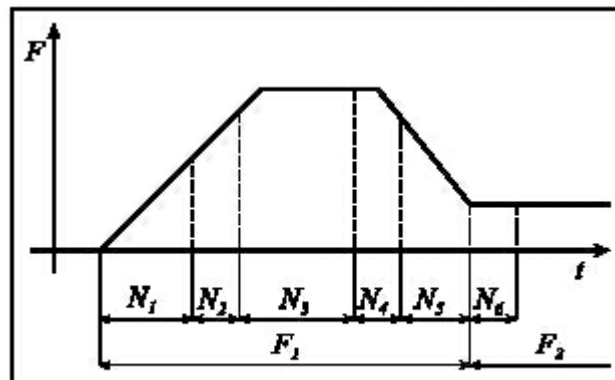


Fig. 6.3-4

6.4 Funcțiile de control a avansului

Funcțiile de control a corecției sunt necesare atunci când trebuie prelucrate colțuri, și/sau când o tehnologie particulară necesită anularea comutatorului de corecție și a butonului de stop. Când se prelucurează colțuri cu aplicarea tăierii continue, axele, datorită inerției lor, nu sunt capabile să urmărească traiectoria comandată de către comanda numerică. Astfel, scula va rotunji colțurile, mai mult sau mai puțin, funcție de avans. Dacă piesa de prelucrat necesită colțuri ascuțite, trebuie specificată reducerea avansului la sfârșitul blocului, să se aștepte până când axele se opresc, și numai după aceea să se pornească următoarea mișcare.

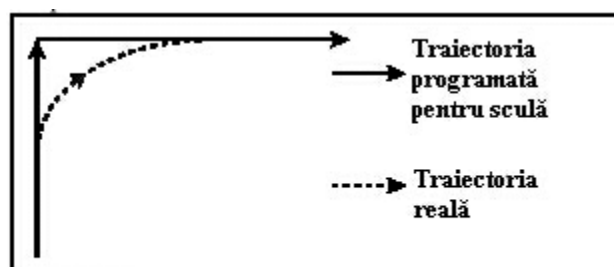


Fig. 6.4-1

6.4.1 Oprirea precisă (G09)

G09 nu este o funcție modală, deci nu este activă decât în blocul în care a fost programat. La sfârșitul blocului în care a fost specificat G09, comanda numerică încetinește după executarea interpolării, și așteaptă apariția semnalului „atingere poziție“. Dacă acest semnal nu este primit în 5 secunde, se afișează mesajul *1020 POSITION ERROR (eroare de poziție)*. Această funcție poate fi utilizată pentru prelucrarea precisă a colțurilor ascuțite.

6.4.2 Modul tăiere precisă (G61)

Este o funcție modală anulată cu comenzile G62, G63 sau G64.

Comanda numerică va încetini până la finalizarea fiecărei interpolări și va aștepta apariția semnalului „atingere poziție“. Următoarea interpolare va fi pornită numai după apariția

semnalului Dacă acest semnal nu este primit în 5 secunde, se afișează mesajul 1020 *POSITION ERROR (eroare de poziție)*.

6.4.3 Modul tăiere continuă (G64)

Funcție modală. Comanda numerică va activa această stare la punerea sub tensiune. Ea va fi anulată de unul din codurile G61, G62 sau G63.

În acest mod nu se așteaptă terminarea interpolării, axele nu vor încetini. În loc de aceasta, va fi începută imediat interpolarea următorului bloc.

În acest mod nu pot fi prelucrate colțuri ascuțite, deoarece ele vor fi rotunjite.

6.4.4 Modul inhibare corecție și stop (filetare) (G63)

Este o funcție modală anulată cu comenzile G61, G62 sau G64.

În acest mod sunt inhibate corecțiile pentru avans și arbore și stopul avansului. Valorile corecțiilor sunt considerate 100% (indiferent de poziția comutatorului). La terminarea interpolării, comanda numerică nu va încetini, ci va începe imediat următorul ciclu de interpolare.

Acest mod este aplicabil la filetarea cu cuțit sau cu tarod.

6.4.5 Corecția automată la colț (G62)

Este o funcție modală anulată cu comenzile G61, G62 sau G64.

Atunci când se prelucrează interiorul unui colț, asupra sculei acționează forțe mai mari înainte și după colț. Pentru a preveni supraîncărcarea sculei și apariția vibrațiilor, comanda numerică - atunci când este comandat G62 - va reduce în mod automat avansul înainte și după un colț interior.

Corecția de colț este activă în următoarele condiții:

- când este activă compensarea sculei (G41, G42).
- între blocurile G0, G1, G2, G3.
- în deplasările în planul selectat.
- când este prelucrat interiorul colțului.
- când unghiul unui colț este mai mic decât un anumit unghi definit printr-un parametru.
- pe o distanță înainte și după colț, definită prin parametri.

Funcția de corecție de colț va fi activă între fiecare din următoarele perechi de blocuri:

liniar la liniar, liniar la circular, circular la liniar și circular la circular.

Interiorul unghiului Θ poate fi selectat între 1 și 180° prin parametrul *CORNANGLE*.

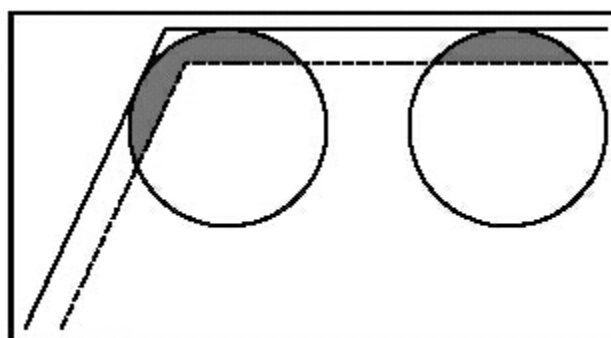


Fig. 6.4.5-1

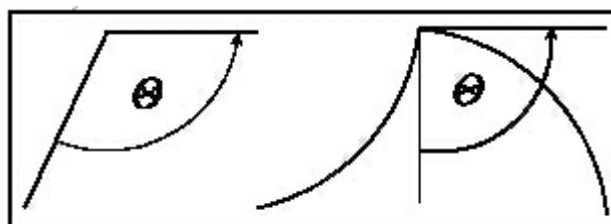


Fig. 6.4.5-2

Frânarea și accelerarea vor fi începute la distanțele L_1 și L_g înainte și respectiv după colț. În cazul arcelor de cerc, distanțele L_1 și L_g vor fi calculate de către comanda numerică de-a lungul arcului. Distanțele L_1 și L_g vor fi definite în parametrii *DECDIST* și respectiv *ACCDIST*

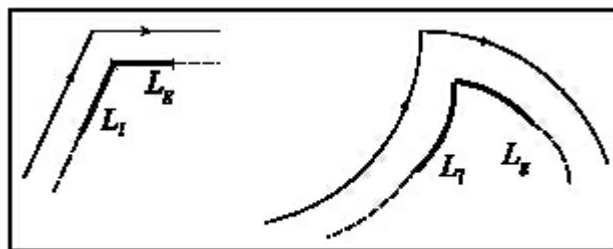


Fig. 6.4.5-3

Valoarea corecției poate fi selectată ca un procent în parametrul *CORNOVER*. Corecția va deveni activă la distanța L_1 înainte de colț și va continua să fie activă pe distanța L_g după colț. Comanda numerică va ține cont atât de corecția avansului cât și de corecția de colț.:

$$F * \text{corecția avansului} * \text{corecția de colț.}$$

G09 se scrie într-un anumit bloc pentru a programa o oprire precisă în starea G62.

6.4.6 Corecția tăierii circulare interioare

Dacă este activă compensarea sculei (G41, G42) comanda numerică va reduce automat avansul de prelucrare la interiorul suprafeței unui arc astfel ca avansul să aibă valoarea programată de-a lungul razei de tăiere. Avansul în centrul razei sculei este

$$F_c = \frac{R_c}{R} F$$

Unde:

F_c este avansul corectat al centrului razei sculei

R este raza cercului programată

R_c este raza cercului corectată

F este avansul programat.

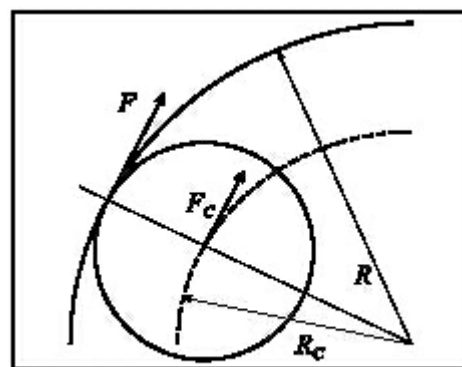


Fig. 6.4.6-1

Limita inferioară a reducerii automate a avansului este impusă prin parametrul *CIRCOVER*, în care poate fi specificată ca procent corecția minimă. Înainte de a se transmite mai departe, corecția pentru raza cercului este multiplicată cu valorile corecției avansului și corecției de colț.

7 Întârzierea (G04)

Comanda

(G94) **G04** P...

va programa o întârziere în secunde.

Domeniul pentru P este de la 0.001 la 99999.999 secunde.

Comanda

(G95) **G04** P...

va programa o întârziere în număr de rotații ale arborelui.

Domeniul pentru P este de la 0.001 la 99999.999 rotații.

Funcție de parametrul *SECOND*, întârzierea poate fi considerată în secunde indiferent de starea G94 sau G95.

Întârzierea implică invariabil întârzierea executării următorului bloc. Ea nu este o funcție modală.

Pe durata întârzierii, se afișează pe ecran, în câmpul 5 care indică interpolarea, mesajul DWL care atrage atenția operatorului de ce s-a oprit prelucrarea.

8 Punctul de referință

Punctul de referință este o poziție distinctă la o mașină unealtă, în care se poate reveni cu ușurință. Poziția punctului de referință poate fi definită ca un parametru în sistemul de coordonate al mașinii.

Sistemul de coordonate al piesei poate fi măsurat și se poate face poziționarea absolută după executarea întoarcerii în punctul de referință. Pozițiile limitelor de cursă introduse prin parametri și funcția de verificare a cursei sunt active numai după întoarcerea în punctul de referință.

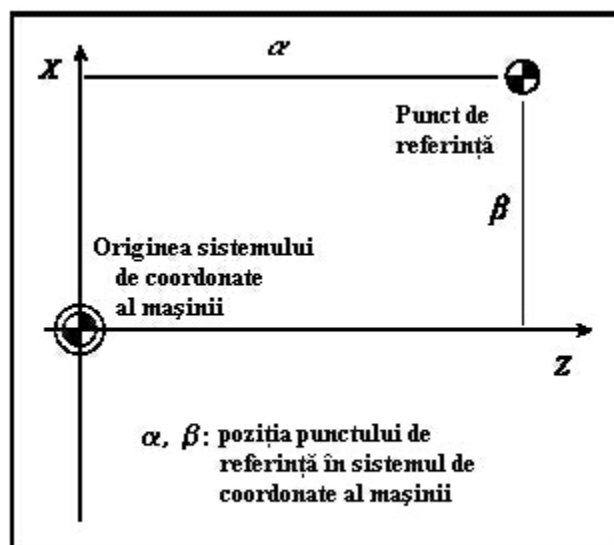


Fig. 8-1

8.1 Revenirea automată în punctul de referință (G28)

Instrucțiunea

G28 v

va aduce axele definite de vectorul v în punctul de referință. Mișcările se fac în două etape. La început se vor deplasa axele cu interpolare liniară și avans rapid în coordonatele intermediare definite prin vectorul v. Coordonatele specificate pot fi valori absolute sau incrementale. Deplasarea se face invariabil în sistemul de coordonate curent.

Când se atinge punctul final al deplasării liniare, este șters vectorul de compensare a sculei. Coordonatele punctului intermediar vor fi stocate pentru axele definite de vectorul v.

În etapa a doua se va executa deplasarea din punctul intermediar în punctul de referință, simultan pe fiecare axă definită de vectorul v. Întoarcerea în punctul de referință este executată cu mișcare neliniară la o viteză definită pentru fiecare axă. În continuare, similar cu întoarcerea manuală, poziția va fi acceptată în maniera definită de parametri.

Acesta nu e un cod modal.

Note:

- În afara cazului în care există un punct de referință valid, în comanda G28 trebuie date valori incrementale pentru coordonatele intermediare v.
- Dacă într-un bloc este programat G28, coordonatele intermediare v vor fi stocate până la deconectarea tensiunii. Cu alte cuvinte, valoarea intermediară definită într-o comandă G28 anterioară va fi în continuare activă pentru coordonatele cărora nu le-au fost date valori în comanda G28 curentă. Exemplu:

G28 X100 punct intermediar: X=100, Y=0

G28 Y200 punct intermediar: X=100, Y=200

8.2 Revenirea automată în punctele de referință 2, 3, 4 (G30)

Seria de instrucțiuni

G30 v P

va trimite axele de coordonate definite la adresele vectorului v în punctul de referință definit la adresa P.

P1 = punctul de referință 1

P2 = punctul de referință 2

P3 = punctul de referință 3

P4 = punctul de referință 4

Punctele de referință sunt poziții speciale definite prin parametri (REFPOS1, ..., REFPOS4) în sistemul de coordonate al mașinii, folosite pentru pozițiile de schimbare, de exemplu poziții pentru schimbare de sculă. Primul punct de referință este în mod invariabil poziția punctului de referință al mașinii, adică punctul în care se face deplasarea atunci când se face întoarcerea în punctul de referință.

Instrucțiunea se poate aplica doar după ce s-a executat întoarcerea în punctul de referință.

Mișcarea se face în două etape. La început se vor deplasa axele cu mișcare liniară și avans rapid în coordonatele intermediare definite prin vectorul v. Coordonatele specificate pot fi valori absolute sau incrementale. Deplasarea se face invariabil în sistemul de coordonate curent. Când se atinge punctul final al deplasării liniare, este șters vectorul de compensare a sculei. Coordonatele punctului intermediar vor fi stocate în sistemul de coordonate curent pentru axele definite de vectorul v. Stocate în acest fel, coordonatele se vor suprascrie peste cele stocate în instrucțiunea G28.

În a doua etapă, axele definite prin vectorul v se vor deplasa cu avans rapid din punctul intermediar în punctul de referință selectat la adresa P.

Întoarcerea în punctul de referință se face fără a se ține seama de vectorii de compensare (lungime, offset, offseturi tridimensionale) care nu e nevoie să fie șterși înainte de a se introduce instrucțiunea G30, dar vor fi implementați de către comanda numerică atunci când sunt programate următoarele mișcări. În primul bloc de mișcare se restabilește automat compensarea sculei.

Nu este un cod modal.

8.3 Revenirea automată din punctul de referință (G29)

Instrucțiunea

G29 v

va comanda întoarcerea din punctul de referință pe axele definite în vectorul v. Urmând după G28 și G30, comanda G29 va fi executată în aceeași manieră. Revenirea este îndeplinită în două etape.

În prima etapă se va face deplasarea din punctul de referință în punctul intermediar înregistrat în timpul execuției instrucțiunii G28 sau G30, pentru axele definite prin vectorul v. Coordonatele punctului intermediar sunt modale, cu alte cuvinte, comanda numerică va lua în considerație valorile anterioare dacă se face referința pe o axă la care nu s-au transferat coordonate în blocul G28 sau G30 care precede G29. Se va face deplasarea în punctul intermediar ținând cont de lungimea sculei, offsetul sculei și compensarea tridimensională a razei sculei. Coordonatele punctului intermediar sunt eficace invariabil în sistemul de coordonate al piesei curente. În mod corespunzător, dacă de exemplu s-a programat o schimbare a sistemului de coordonate al piesei după întoarcerea în punctul de

referință și înainte de instrucțiunea G29, punctul intermediar va fi luat în considerație în noul sistem de coordonate.

În a doua etapă se va deplasa din punctul intermediar în punctul v definit în instrucțiunea G29. Dacă coordonata v are o valoare incrementală, deplasamentul va fi măsurat din punctul intermediar.

Atunci când este impusă compensarea sculei, deplasarea în punctul final se va face ținând cont de vectorul de compensare.

Codul nu este modal.

Exemplu de utilizare a G30 și G29:

```

...
G90
...
G30 P1 X500 Y200
G29 X700 Y150
...

```

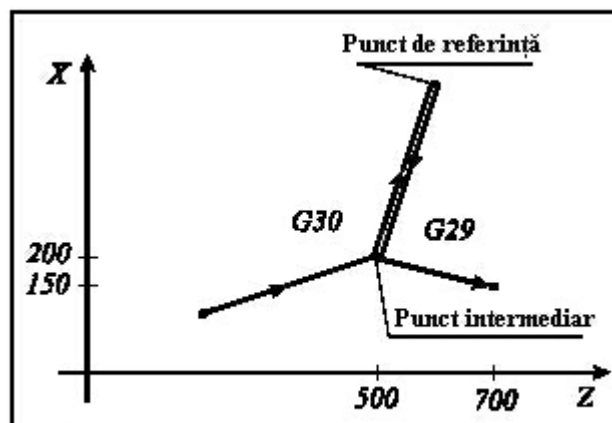


Fig. 8.3-1

9 Sisteme de coordonate, Selectarea planului

Poziția în care trebuie adusă scula este specificată în program prin data coordonatei. Când sunt disponibile trei axe (X, Y, Z), poziția sculei este exprimată prin trei date de coordonată X___ Y___ Z___ :

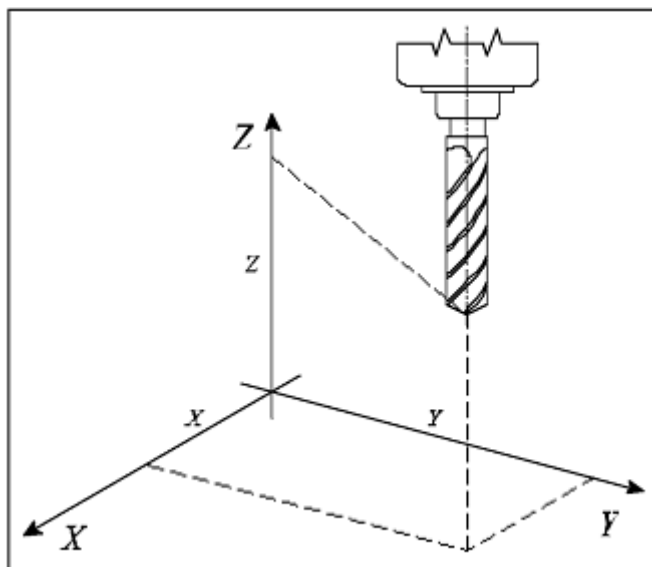


Fig. 9-1

Poziția sculei este exprimată cu atâtea date de coordonată diferite, câte axe are mașina. Datele de coordonată se referă invariabil la un sistem de coordonate dat.

Comanda numerică va face diferență între trei sisteme de coordonate diferite:

1. sistemul de coordonate al mașinii
2. sistemul de coordonate al piesei
3. sistemul de coordonate local

9.1 Sistemul de coordonate al mașinii

Punctul de zero al mașinii, adică originea sistemului de coordonate al mașinii, este un punct de pe mașina unealtă, care de obicei este definit de către constructor. Comanda numerică va defini sistemul de coordonate al mașinii în momentul întoarcerii în punctul de referință. După ce a fost definit sistemul de coordonate al mașinii, el nu va mai fi modificat de schimbarea sistemului de coordonate de lucru (G54... G59) sau de altă transformare de coordonate (G52, G92), ci doar de oprirea comenzii numerice.

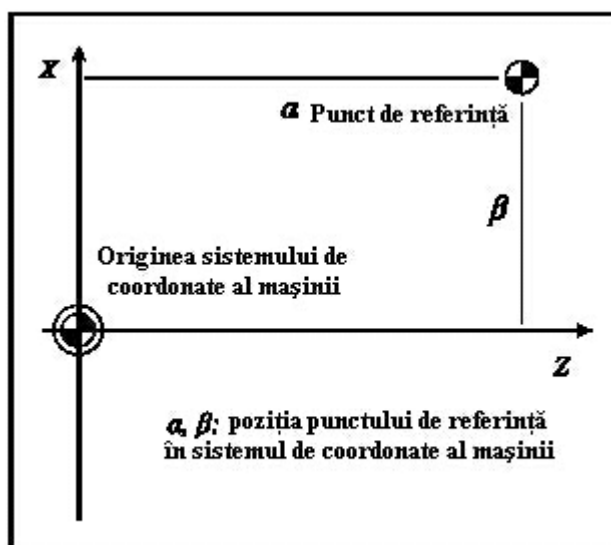


Fig. 9.1-1

9.1.1 Impunerea sistemului de coordonate al mașinii

După o revenire în punctul de referință, sistemul de coordonate al mașinii poate fi impus în parametri. Distanța la punctul de referință, calculată de la originea sistemului de coordonate al mașinii, trebuie scrisă ca parametru.

9.1.2 Poziționarea în sistemul de coordonate al mașinii (G53)

Instrucțiunea

G53 v

va deplasa scula în poziția coordonatei v în sistemul de coordonate al mașinii

- Indiferent de stările G90, G91, coordonatele v sunt considerate întotdeauna drept coordonate absolute,
- operatorul I nu este activ atunci când este plasat înaintea adresei coordonatei,
- similar cu instrucțiunea G90, deplasările se fac cu avans rapid,
- poziționarea se execută invariabil ținându-se cont de compensarea lungimii sculei selectate.

O instrucțiune G53 poate fi executată numai după efectuarea întoarcerii în punctul de referință. G53 este o instrucțiune care e valabilă doar în blocul în care se află.

9.2 Sistemul de coordonate de lucru

Sistemul de coordonate aplicat la prelucrarea piesei este numit „sistemul de coordonate de lucru”. În comanda numerică pot fi definite șase sisteme diferite de coordonate de lucru.

9.2.1 Impunerea sistemului de coordonate de lucru

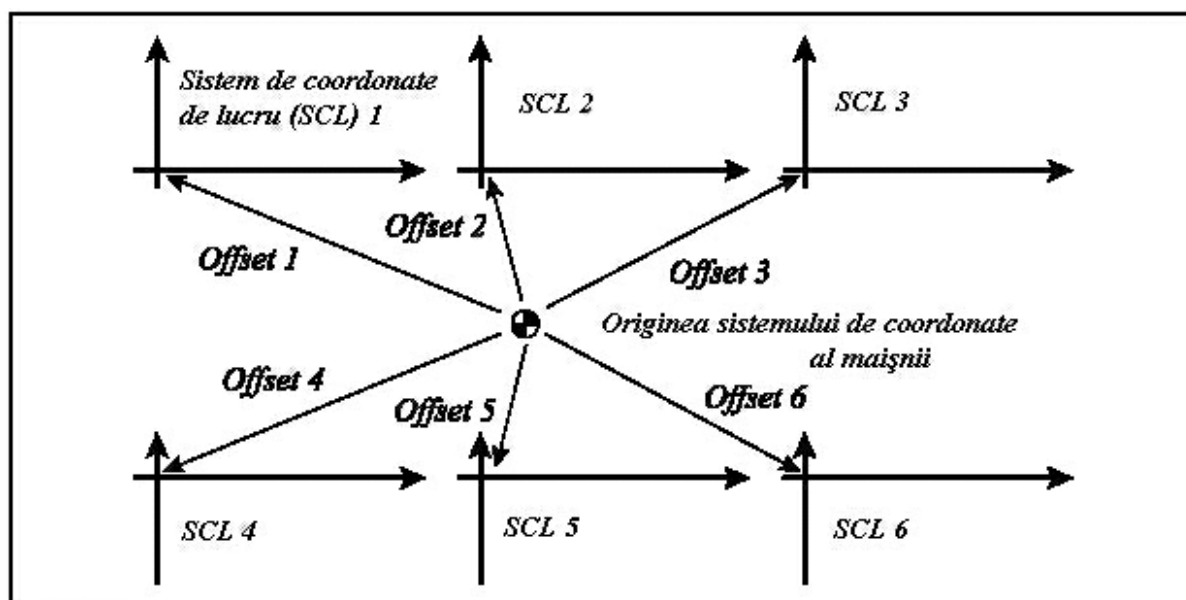


Fig. 9.2.1-1

În modul de impunere se pot stabili locațiile diferitelor sisteme de coordonate de lucru în sistemul de coordonate al mașinii, și se pot face ofseturile corespunzătoare.

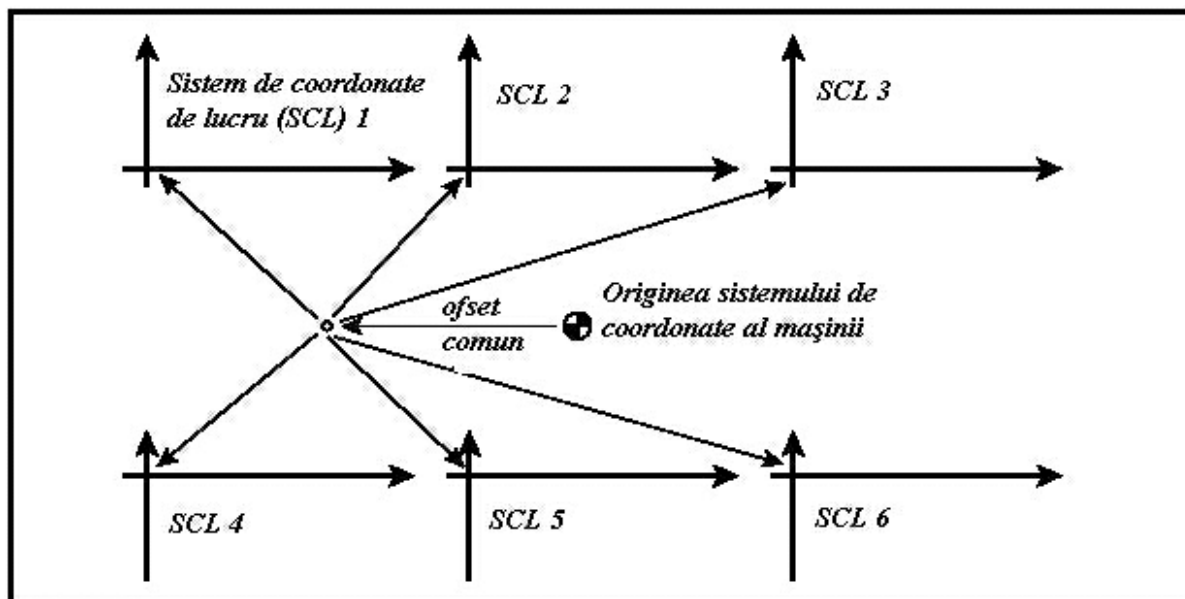


Fig. 9.2.1-2

Mai mult, se poate impune un ofset cu valoare comună pentru toate sistemele de coordonate de lucru. Aceasta se face tot în modul de impunere.

9.2.2 Selectarea sistemului de coordonate de lucru

Se poate selecta unul dintre sistemele de coordonate de lucru cu instrucțiunile G54... G59:

- G54**..... sistem de coordonate de lucru 1
- G55**..... sistem de coordonate de lucru 2
- G56**..... sistem de coordonate de lucru 3
- G57**..... sistem de coordonate de lucru 4
- G58**..... sistem de coordonate de lucru 5
- G59**..... sistem de coordonate de lucru 6

Acestea sunt funcții modale. Selectarea lor înainte de o întoarcere în punctul de referință nu are efect. După o întoarcere în punctul de referință, va fi selectat automat sistemul de coordonate de lucru 1 (G54).

Datele de coordonată absolută ale blocurilor de interpolare vor fi considerate de către comanda numerică în sistemul de coordonate de lucru curent.

De exemplu instrucțiunea

G56 G90 G00 X60 Y40

va deplasa sistemul în punctul X=60, Y=40 al sistemului de coordonate de lucru 3.

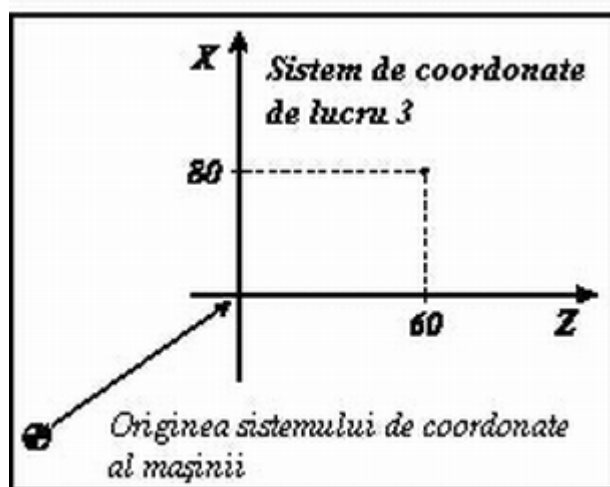


Fig. 9.2.2-1

După o schimbare a sistemului de coordonate de lucru, poziția sculei va fi afișată în noul sistem de coordonate. Să considerăm că pe masa mașinii sunt două piese. Primul sistem de coordonate de lucru (G54) este atașat punctului de zero al uneia din piese, care are un offset $X=300$, $Y=800$ (calculat în sistemul de coordonate al mașinii). Al doilea sistem de coordonate de lucru (G55) este atașat punctului de zero al piesei a doua, care are un offset $X=1300$, $Y=400$ (calculat în sistemul de coordonate al mașinii). Poziția sculei este $X'=700$, $Y'=500$ în sistemul de coordonate X' , Y' (G54). Ca rezultat al instrucțiunii G55, poziția sculei va fi interpretată în sistemul de coordonate X'' , Y'' ($X''=-300$, $Y''=900$).

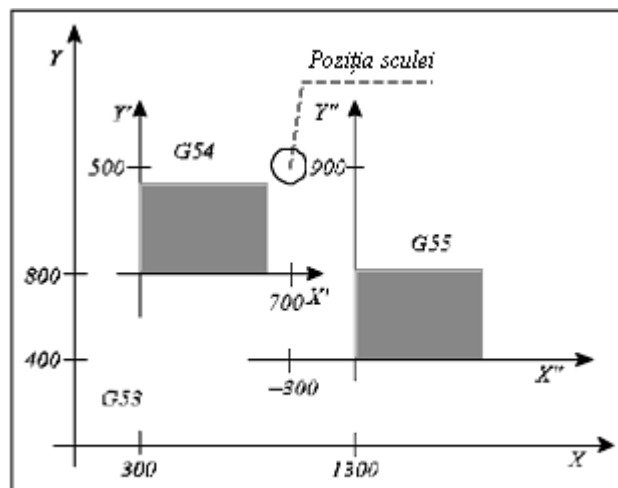


Fig. 9.2.2-2

9.2.3 Impunerea programată a offsetului punctului de zero de lucru

De asemeni, se poate impune prin programare sistemul de coordonate de lucru și offsetul comun pentru acesta.

Aceasta se realizează cu instrucțiunea

G10 v L2 Pp

unde

$p = 0$ impune offsetul comun

$p = 1 \dots 6$ selectează sistemul de coordonate de lucru $1 \dots 6$

v = offset pentru fiecare axă

Datele coordonatelor sunt introduse în mod invariabil ca valori absolute rectangulare (carteziene). Funcția G10 nu este modală.

9.2.4 Crearea unui nou sistem de coordonate de lucru (G92)

Instrucțiunea

G92 v

va stabili un sistem nou de coordonate de lucru astfel încât punctul de coordonată v al noului sistem va fi un punct selectat – de exemplu vârful sculei (dacă este programată o compensare de lungime) sau punctul de bază al suportului sculei (dacă lipsește compensarea de lungime). În continuare orice comandă absolută suplimentară se va referi la noul sistem de coordonate, iar pozițiile vor fi afișate în acest sistem de coordonate. Coordonatele specificate în comanda G92 vor fi interpretate întotdeauna ca valori rectangulare absolute.

Dacă, de exemplu scula este la punctul de coordonată $X=150$, $Y=100$, în sistemul de coordonate X, Y actual (curent), instrucțiunea

`G92 X90 Y60`

va crea un sistem de coordonate nou X', Y' în care scula se va afla în punctul de coordonată $X'=90$, $Y'=60$.

Componentele axiale ale vectorului de ofset v' dintre coordonatele sistemelor X, Y și X', Y' sunt

$$v'_x = 150 - 90 = 60$$

și

$$v'_y = 100 - 60 = 40.$$

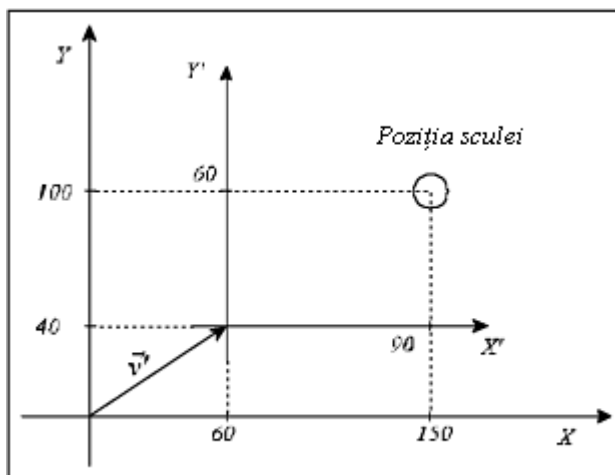


Fig. 9.2.4-1

Comanda G92 va prevala în fiecare din cele șase sisteme de coordonate de lucru, adică un ofset v calculat pentru unul din ele va fi luat în seamă și pentru celelalte.

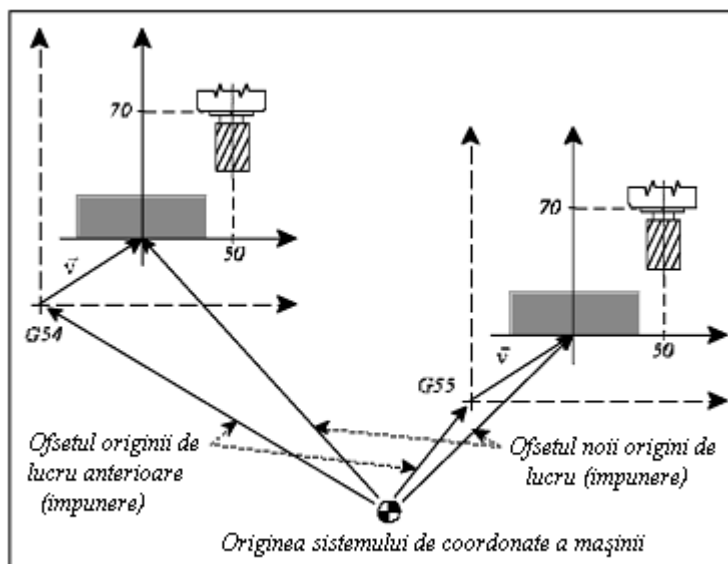


Fig. 9.2.4-2

Note:

- ofsetul sistemului de coordonate de lucru impus cu instrucțiunea G92 va fi șters prin execuția instrucțiunilor de „sfârșit de program” (M2, M30) și prin resetarea programului.
- instrucțiunea G92 va șterge datele ofseturilor sistemului de coordonate local (programat cu instrucțiunea G52) pe axele incluse în instrucțiune.
- Instrucțiunea G92 oferă o cale comodă pentru indicarea poziției ciclice a indexării mesei rotative care execută câteva rotații. Dacă de exemplu axa B a fost rotită în poziția 360° , axa poate fi deplasată în poziția 0° fără să se efectueze o mișcare fizică prin programarea G92 B0.

9.3 Sistemul de coordonate local

Atunci când se scriu programele-piesă, este mult mai la îndemână să se specifice datele coordonatelor într-un sistem de coordonate „local” în locul sistemului de coordonate de lucru.

Instrucțiunea:

G52 v

va crea un sistem de coordonate local.

- Dacă coordonata v este specificată ca o valoare absolută, originea sistemului de coordonate local va coincide cu punctul v în sistemului de coordonate de lucru.
- Când se specifică drept valoare incrementală, originea sistemului de coordonate local se va deplasa cu offsetul v (considerând sistemul de coordonate local ca definit anterior, ori altfel offsetul este considerat față de originea sistemului de coordonate de lucru).

În continuare, orice comandă de mișcare specificată în coordonate absolute va fi executată în noul sistem de coordonate. De asemeni, pozițiile sunt afișate în noul sistem de coordonate. Valorile coordonatelor v vor fi considerate invariabil drept coordonate carteziene.

Dacă, de exemplu, scula se află în punctul de coordonate $X=150, Y=100$ în sistemul de coordonate de lucru X, Y curent, instrucțiunea

G90 G52 X60 Y40

va crea un nou sistem de coordonate local X', Y' în care coordonatele sculei vor fi $X'=90, Y'=60$. Instrucțiunea G52 este folosită pentru definirea componentelor axiale ale vectorului de offset v' dintre sistemele de coordonate X, Y și X', Y' ($v'_x=80, v'_y=60$).

Acum una dintre aceste două proceduri poate fi adoptată pentru a transfera sistemul de coordonate local în punctul de poziție X'', Y'' .

- Cu o specificare de dată absolută: instrucțiunea (G 90) G 52 X30 Y60 va deplasa originea sistemului de coordonate X'', Y'' în punctul $X=30, Y=60$ în sistemul de coordonate X, Y. Componentele vectorului v'' vor fi produse de către specificația $v''_x=30, v''_y=60$.
- Cu o specificare de dată incrementală: instrucțiunea G91 G52 X-30 Y60 va deplasa originea sistemului de coordonate X'', Y'' în punctul $X=-30, Y=20$ în sistemul de coordonate X', Y' . Componentele vectorului v'' vor fi produse de către specificația $v''_x=-30, v''_y=20$. Indicarea locației noului sistem de coordonate local în sistemul de coordonate de lucru X, Z se face cu vectorul $v''=v'+v$. Componentele sale sunt:
 $v''_x=60+(-30)=30, v''_y=40+20=60$.

Poziția sculei în sistemul de coordonate X'', Y'' va fi $X''=90, Y''=40$.

Instrucțiunea

G90 G52 v0

va șterge offsetul de la coordonatele specificate în v.

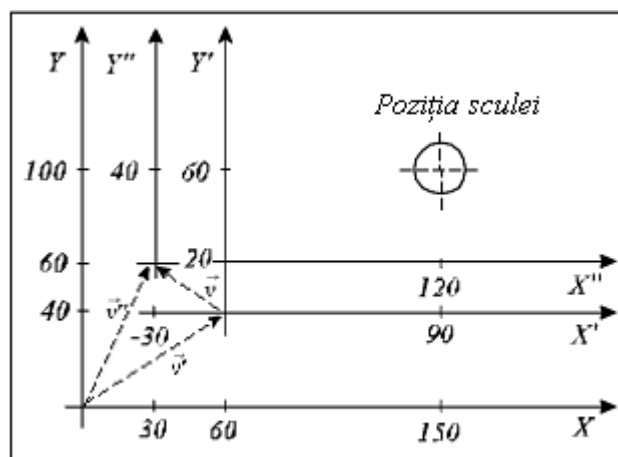


Fig. 9.3-1

Sistemul de coordonate local va avea offset în fiecare sistem de coordonate de lucru.

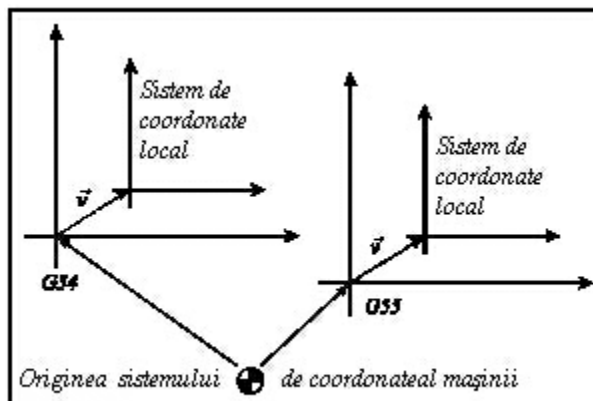


Fig. 9.3-2

Programarea instrucțiunii G92 va șterge offseturile produse de către instrucțiunea G52 pe axele specificate în G92 – similar cu cazul în care s-ar da comanda G52 v0.

De câte ori scula se află în punctul de coordonate în $X=200$, $Y=120$ în sistemul de coordonate de lucru X, Y , instrucțiunea

G52 X60 Y40

îi va schimba poziția la $X'=140$, $Y'=80$ în sistemul de coordonate local X', Y' .

Acum instrucțiunea

G92 X110 Y40

va stabili poziția sculei la $X''=110$, $Y''=40$ în noul sistem de coordonate de lucru X'', Y'' . Astfel sistemul de coordonate de lucru X', Y' va fi șters cu comanda G92 similar cum s-ar întâmpla dacă s-ar da comanda G52 X0 Y0

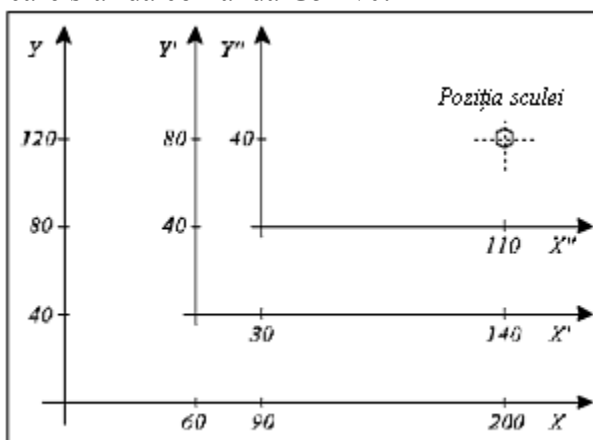


Fig. 9.3-3

Notă:

- offsetul sistemului de coordonate local va fi șters prin executarea comenzilor M2, M30 și/sau prin resetarea programului.

9.4 Selectarea planului (G17, G18, G19)

Planul în care se va executa

- interpolarea circulară,
- specificarea datelor cu coordonate polare,
- rotația sistemului de coordonate,
- compensarea razei sculei,
- poziționarea ciclurilor de găurire

se poate selecta cu următoarele coduri G:

G17 planul $X_p Y_p$

G18 planul $Z_p X_p$

G19 planul $Y_p Z_p$

unde

$X_p = X$ pe o axă paralelă la X ,

$Y_p = Y$ pe o axă paralelă la Y ,

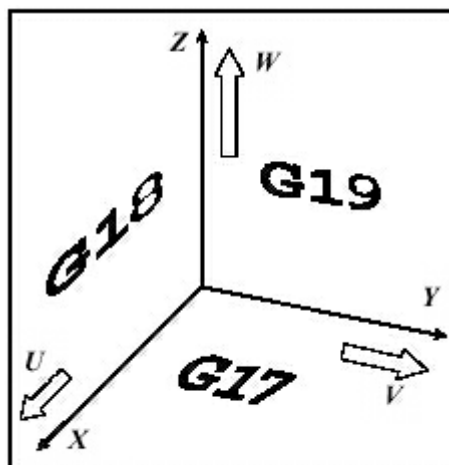


Fig. 9.4-1

$Z_p=Z$ pe o axă paralelă la Z.

La planul selectat se face referire ca fiind „planul principal“.

Selectarea unei anumite axe paralele se va face (cu una dintre instrucțiunile G 17, G18 sau G19) funcție de adresa axei programate în blocul dat:

Când X și U, Y și V, Z și W sunt axele paralele:

Planul XY va fi selectat cu G17 X_Y_,

Planul XV va fi selectat cu G17 X_V_,

Planul UV va fi selectat cu G17 U_V_,

Planul XW va fi selectat cu G18 X_W_,

Planul YZ va fi selectat cu G19 Y_Z_,

Planul VZ va fi selectat cu G19 V_Z_.

Dacă într-un bloc nu e specificată una din instrucțiunile G17, G18, G19, planul selectat rămâne neschimbat:

G17 X___Y___ planul XY

U___V___ planul XY rămâne.

Dacă în blocul cu G17, G18, G19 nu e specificată o adresă de axă, comanda numerică va considera axele de bază:

planul XY va fi selectat cu G17,

planul XY va fi selectat cu G17 X,

planul UY va fi selectat cu G17 U,

planul XV va fi selectat cu G17 V,

planul ZX va fi selectat cu G18,

planul WX va fi selectat cu G18 W.

Comanda de mișcare nu afectează planul selectat:

(G90) G17 G00 Z100

va selecta planul XY, deplasând axa Z în punctul de coordonată 100.

După punerea sub tensiune, planul implicit (G17 sau G18) este specificat funcție de grupul de parametri *CODES*.

Planul principal poate fi selectat de mai multe ori în același program.

Adresele U, V, W pot fi selectate ca paralele, în parametri.

10 Funcția rotire arbore

10.1 Comanda vitezei arborelui (codul S)

Numărul maxim de cifre scrise la adresa S este 5 și cu acest număr comanda numerică va trimite un cod la PLC.

Funcție de construcția mașinii, PLC-ul poate interpreta adresa S drept un cod sau ca un număr de rotații/minut.

Atunci când într-un anumit bloc se programează o comandă de deplasare și o viteză de rotație a arborelui (S), funcția S se va aplica în timpul sau după comanda de mișcare.

Modul de execuție al comenzilor va fi definit de constructorul mașinii.

Vitezele specificate la adresele S sunt valori modale. La momentul punerii sub tensiune, comanda numerică va prelua valoarea S0. Viteza de rotație a arborelui are o valoare limită minimă și una maximă în fiecare treaptă a cutiei de viteze. Acestea sunt definite de către constructorul mașinii în parametri și comanda numerică nu permite viteze în afara acestei game.

10.2 Programarea controlului vitezei periferice constante

Funcția de control a vitezei periferice constante poate fi folosită doar în cazul unei acționări principale cu variație continuă. În acest caz, comanda numerică poate să modifice viteza de rotație a arborelui astfel ca viteza sculei să fie constantă relativ la suprafața piesei și egală cu valoarea programată.

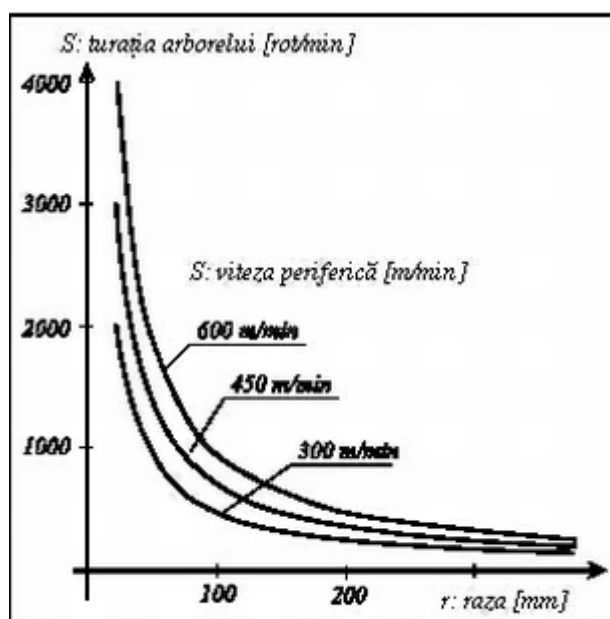


Fig. 10.2-1

Viteza periferică constantă trebuie să fie specificată în funcție de unitatea de intrare pe baza următorului tabel:

Unitatea de intrare	Unitatea de viteză periferică constantă
mm (G21 metric)	m/min
inci (G20 inci)	picioar (feet) / min

10.2.1 Comanda controlului vitezei periferice constante (G96, G97)

Comanda

G96 S

activează funcția de control a vitezei periferice constante. Controlul vitezei periferice constante trebuie specificat la adresa S în unitatea de măsură dată în tabelul de mai sus.

Comanda

G97 S

anulează funcția de control a vitezei periferice constante. Viteza dorită a arborelui trebuie specificată la adresa S (în rotații/minut).

- Cu scopul calculului vitezei periferice constante sistemul de coordonate trebuie impus astfel ca punctul său de zero să coincidă cu axa de rotație.
- Controlul vitezei periferice constante este activ doar după ce se pornește arborele cu ajutorul M3 sau M4.
- Valoarea este modală chiar și după ce calcularea ei a fost anulată cu ajutorul comenzii G97. După punerea sub tensiune valoarea implicită a vitezei periferice constante este determinată de parametrul CTSURFSP.
 - G96 S100 (100 m/min sau 100 picioare/min)
 - G97 S1500 (1500 rot/min)
 - G96 X260 (100 m/min sau 100 picioare/min)
- Calculul vitezei periferice constante este de asemenea activ în starea G94 (avans/min).
- Dacă controlul vitezei periferice constante este anulat prin intermediul comenzii G97 și nu se specifică o nouă viteză, rămâne activă ultima viteză pe care a avut-o arborele în starea G96.
 - G96 S100 (100 m/min sau 100 picioare/min)
 - .
 - .
 - .
 - G97 (viteza de rotație corespunzătoare diametrului X)
- În cazul poziționării cu avans rapid (bloc G00), viteza periferică constantă nu este calculată continuu, dar se va calcula viteza de rotație corespunzătoare poziției finale. Aceasta pentru a se evita schimbări inutile ale vitezei de rotație a arborelui.
- Pentru a se calcula viteza periferică constantă, trebuie impus la axa de rotație a arborelui punctul zero al axei, presupunând că viteza de rotație a arborelui se modifică.

10.2.2 Limitarea vitezei periferice constante (G92)

Prin intermediul comenzii

G92 S

se poate impune cea mai mare viteză de rotație a arborelui în cazul în care e activ controlul vitezei periferice constante. În timpul calculului vitezei periferice constante, comanda numerică limitează viteza de rotație a arborelui la această valoare. În acest caz unitatea pentru S este rot/min.

- După punerea sub tensiune, la fel ca în cazul în care valoarea lui S nu a fost limitată cu comanda G92, limita superioară a vitezei de rotație a arborelui în cazul controlului vitezei periferice constante este valoarea maximă permisă pentru acea treaptă a cutiei de viteze.
- Valoarea maximă a vitezei de rotație a arborelui este modală până când este programată o nouă valoare sau până ce se oprește comanda numerică.

10.2.3 Selectarea unei axe pentru controlul vitezei periferice constante

Axa în funcție de a cărei poziție se calculează viteza periferică constantă este selectată cu parametrul 1182 AXIS. Numărul axei logice trebuie înscris la parametru.

Dacă trebuie folosită o altă axă decât cea selectată, se poate specifica axa funcție de care trebuie calculată viteza periferică constantă cu ajutorul comenzii:

G96 P

Interpretarea pentru adresa P este:

P1: X, P2: Y, P3: Z,

P4: U, P5: V, P6: W,

P7: A, P8: B, P9: C

- Valoare impusă la adresa P este modală. După punerea sub tensiune se va activa ca axă funcție de a cărei poziție se calculează viteza periferică constantă, axa impusă la parametrul AXIS.

10.3 Reacția de poziție a arborelui

În prelucrarea normală comanda numerică va produce o comandă a vitezei pentru variatorul de turație al arborelui, proporțională cu viteza programată (valoarea specificată la adresa S). Acum, acest variator va lucra în modul de control al vitezei.

Totuși, anumite procese tehnologice necesită ca arborele să fie adus într-o anumită poziție unghiulară. Aceasta se numește „poziționarea arborelui” sau „indexare”.

Anterior poziționării, comanda numerică va trece variatorul arborelui în modul de control al poziției. În practică aceasta înseamnă că în locul unui comenzi a vitezei proporționale cu codul S, comanda numerică va măsura poziția arborelui cu ajutorul unui codor de poziție montat pe arbore și va produce o comandă către variator în concordanță cu deplasarea unghiulară dorită (similar cu restul axelor controlate). Aceasta este reacția de poziție.

Pentru a fi posibilă poziționarea arborelui, pe o anumită mașină, este necesar ca să existe un codor de poziție montat pe arbore și ca variatorul arborelui să fie capabil să opereze și în modul cu reacție de poziție.

10.4 Oprirea orientată a arborelui

„Orientarea arborelui” și „oprire orientată a arborelui” fac referire la funcționarea cu oprire arborelui într-o anumită poziție unghiulară. Aceasta poate fi necesar de exemplu pentru o schimbare automată a sculei sau pentru executarea anumitor cicluri de găurire. Posibilitatea orientării pe o anumită mașină trebuie specificată cu parametrul *ORIENTI*, în parametri. Comanda orientării arborelui este activată cu funcția M19, dar se poate produce și de către alte funcții depinzând de respectiva mașină unealtă. Orientarea poate fi executată într-unul din următoarele două moduri :

- Dacă arborele nu se poate folosi în modul de control al poziției, orientarea se poate face rotind arborele față de un senzor de proximitate montat pe mașină.
- Dacă arborele se poate folosi în modul de control al poziției, la comanda M19 comanda numerică va aduce arborele în poziția pulsului de zero al codorului de poziție. Comanda numerică va închide automat bucla de control a poziției.

10.5 Poziționarea arborelui (indexarea)

O poziționare a arborelui se poate face numai după ce bucla de control a poziției arborelui a fost închisă după orientare. Prin urmare, această funcție este folosită pentru închiderea buclei. Bucla va fi deschisă de comenzile de rotire M3 sau M4.

Dacă valoarea parametrului *INDEX*=1 (indicând că bucla de control a poziției pentru acționarea principală poate fi închisă) și valoarea parametrului *INDEX_CI*=0, se va executa indexarea arborelui cu funcția M.

În aceste condiții funcția M de prag și parametrii de la *M_NUMB1* la *M_NUMB1*+360 vor fi interpretate ca o comandă de indexare a arborelui, adică numărul de prag va fi scăzut din valoarea programată M, și numărul obținut va fi tratat ca fiind mărimea incrementului specificată în grade.

Astfel, dacă *M_NUMB1*=100, comanda M160 înseamnă că arborele trebuie să fie rotit cu 160-100=60 de grade din poziția actuală. Direcția în care se face rotația este selectată cu parametrul *CDIRS1*, iar viteza sa este selectată cu parametrul *RAPIDS1*.

10.6 Detectarea fluctuației vitezei arborelui (G25, G26)

Comanda

G26

activează detectarea fluctuației vitezei arborelui, în timp ce comanda

G25

o anulează. După punerea sub tensiune sau RESET comanda numerică are activată starea G26, adică detectarea fluctuației vitezei arborelui este activă. Această funcție semnalizează anomaliile care apar în decursul rotirii arborelui, putând evita astfel de exemplu griparea arborelui.

Detectarea fluctuației vitezei arborelui este influențată de 4 parametri. Acești parametri pot fi rescriși dintr-un program cu adrese succesive comenzii G26. La deconectarea alimentării, parametrii rescriși sunt menținuți. Parametrii sunt rescriși ca efect al comenzii

G26 Pp Qq Rr Dd.

Tabelul următor conține interpretările parametrilor:

nume	parametru	semnificație	unitate	valoare limită
p	5001 TIME	timpul care a trecut de la lansarea unei noi comenzi pentru viteza arborelui până la începerea verificării	100 ms	65535
q	5002 SCERR	toleranța vitezei specificate a arborelui	%	1-50
r	5003 FLUCT%	mărimea permisă pentru fluctuația vitezei arborelui în procente din viteza programată	%	1-50
d	5004 FLUCTW	fluctuația vitezei arborelui în valoare absolută	rot/min	65535

Procesul de detectare a fluctuației vitezei arborelui decurge după cum urmează.

Pornirea detectării fluctuației vitezei arborelui

Ca efect al unei noi viteze de rotație detectarea este suspendată de către comanda numerică. Detectarea fluctuației vitezei arborelui pornește când:

- viteza curentă a arborelui atinge valoarea specificată în limita de toleranță determinată de valoarea „q“, sau

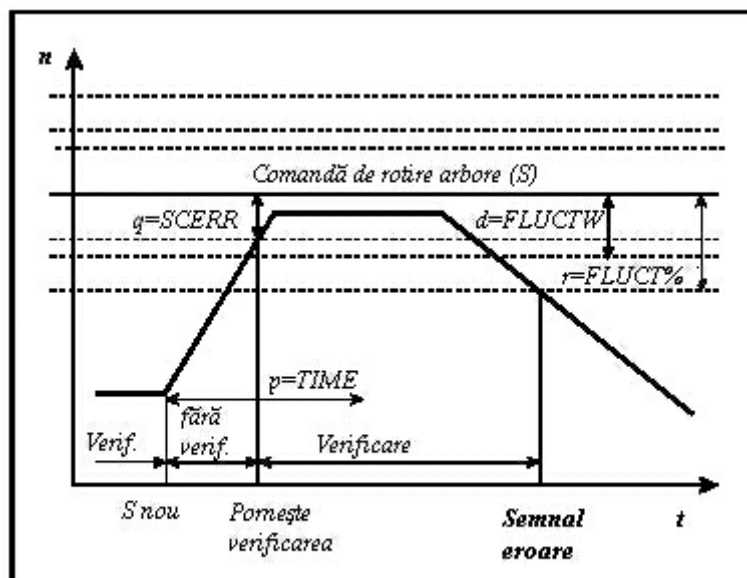


Fig. 10.6-1

- viteza curentă a arborelui nu a atins valoarea specificată în limita de toleranță determinată de valoarea „q“, dar a trecut timpul determinat de valoarea „p“ din momentul comenzii.

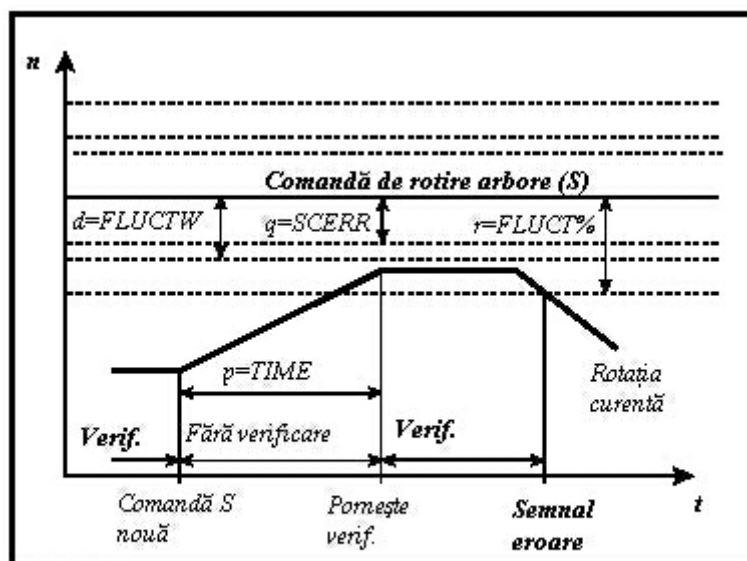


Fig. 10.6-2

Detectarea erorii

În cursul detectării, comanda numerică trimite un mesaj de eroare în cazul în care diferența între vitezele de rotație curentă și specificată depășește:

- limita de toleranță specificată de valoarea „r” în procente din valoarea comandată și
- de asemenea limita de toleranță absolută specificată de valoarea „d”.

Atunci când viteza curentă depășește ambele limite de toleranță, comanda numerică impune flag-ul I656 la PLC. Gama de viteză în care comanda numerică produce alarma se poate observa în figura alăturată. Dacă viteza arborelui specificată este sub valoarea „S” care apare în figură, comanda numerică produce alarma, considerând că viteza curentă este de 0 rot/min pentru mai mult de 1 secundă.

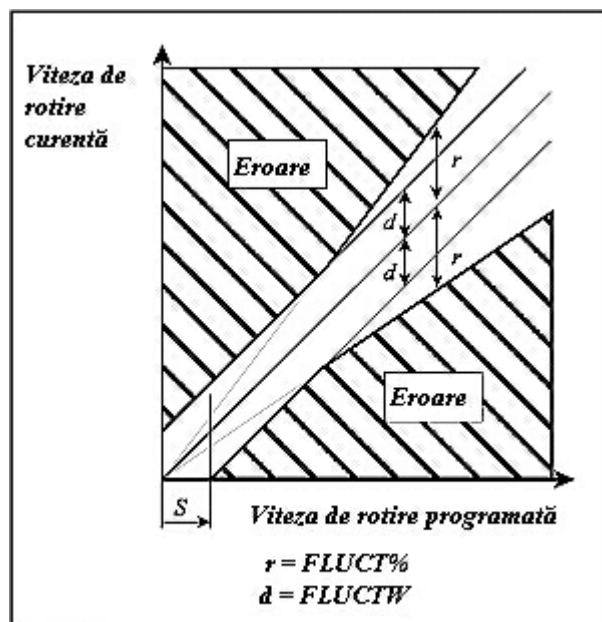


Fig. 10.6-3

- Detectarea fluctuației vitezei arborelui este activă doar dacă pe arbore este montat un codor.
- Viteza specificată a arborelui, funcție de care se face detectarea este calculată luând în considerație următoarele: corecția, limitele gamei de turație și turația maximă programată (G92 S_) la calculul vitezei periferice constante (G96).
- Detectarea fluctuației vitezei arborelui este activă doar în cazul G26 și al rotirii arborelui (starea M3 sau M4).
- Comanda G26 trebuie programată într-un bloc singular.

11 Funcția schimbare sculă

11.1 Comanda de selectare sculă (codul T)

La adresa **T** pot fi înscrise un număr de maxim patru cifre din a căror interpretare comanda numerică va transmite un cod către PLC. Când într-un bloc sunt programate o comandă de mișcare și un număr de sculă (T), funcția T va fi executată în timpul sau după executarea comenzii de mișcare. Metoda de executare este determinată de constructorul mașinii.

11.2 Formatul de program pentru programarea numărului sculei

Există două moduri principale de a se face referire la o schimbare de sculă în cursul programului piesă. Acestea depind de configurația mașinii. Tehnica particulară de apelare a sculei (aplicabilă în programul piesă) este definită de către constructorul mașinii.

Cazul A

O schimbare de sculă poate fi realizată pe mașină manual ori cu ajutorul unui schimbător de scule de tip revolver. Când se face referire la codul T:

- în cazul schimbării manuale a sculei, numărul sculei cerute apare pe afișaj; scula trebuie să fie prinsă în arbore manual. În continuare prelucrarea va fi reluată după ce se dă start.
- în cazul unui schimbător de scule de tip revolver, ca urmare a acțiunii codului T scula cerută va fi adusă în poziția de prelucrare în mod automat.

Astfel o referire la un număr de sculă va determina o schimbare imediată în blocul în care a fost specificat T.

Cazul B

O schimbare de sculă necesită anumite pregătiri ale mașinii. Sunt necesare următoarele etape:

- Scula cerută trebuie să fie găsită în magazia de scule. Referirea făcută la adresa T în programul piesă va aduce scula cerută în poziția de schimbare. Această operație este executată în timp ce mașina execută operația anterioară de prelucrare a piesei.
- Axele (sau numai unele dintre ele) trebuie trimise în poziția de schimbare a sculei.
- Schimbarea sculei este executată prin intermediul funcției M06 din program. Comanda numerică va aștepta executarea schimbării sculei până când scula T (cerută) este adusă în poziția de schimbare. Prin executarea comenzii, scula nouă va fi plasată pe arbore. În continuare se poate relua prelucrarea.
- Scula folosită anterior este reintrodusă în magazie. Această operație este executată în timp ce mașina execută prelucrarea piesei.
- Se declanșează căutarea în magazie a sculei cu care se va face următoarea prelucrare.

Această procedură este descrisă în programul piesă după cum urmează:

Program piesă	Explicații
.....	
....Tnnnn.....	căutarea sculei Tnnnn
.....	continuă executarea programului piesă, căutarea sculei se execută în fundal
...M06 Tmmmm...	scula Tnnnn este plasată pe arbore,
.....	scula folosită anterior este reintrodusă în magazie
.....	se pornește căutarea sculei Tmmmm, în timp ce mașina execută prelucrare
...M06 Tpppp....	scula Tmmmm este plasată pe arbore
.....	scula Tnnnn este reintrodusă în magazie, se pornește căutarea sculei Tpppp
.....	în acest timp se execută prelucrare

12 Funcții diverse (M) și auxiliare

12.1 Funcții diverse (coduri M)

Codul **M** având specificată la adresă o valoare numerică de maxim 3 cifre, este transferat de către comanda numerică la PLC.

Atunci când într-un bloc sunt programate o comandă de mișcare și o funcție M, funcția M va fi executată în timpul sau după executarea comenzii de mișcare. Modul de executare este definit de constructorul mașinii.

Codurile M includ funcții standard, care pot fi folosite doar pentru funcții selectate special.

Acestea sunt:

M00, M01, M02, M30, M96, M97, M98, M99: coduri de control program

M03, M04, M05, M19: coduri rotire arbore

M06: cod de schimbare sculă

M07, M08, M09: coduri utilizare răcire

M11, ..., M18: coduri schimbare treaptă de turație arbore.

Restul valorilor M pot fi folosite fără restricții.

Atunci când indexarea este declanșată de o funcție M, codurile M ale indexării arborelui sunt selectate pe baza unui parametru.

Comanda numerică permite ca să fie scrise într-un anumit bloc un număr de coduri M din grupe diferite. În acest caz totuși, codurile M au o secvență prestabilită de execuție. Grupele și secvența de execuție sunt:

Grupa 1	M06 (schimbare sculă)
Grupa 2	M11, ..., M18 (schimbare treaptă de turație arbore)
Grupa 3	M03, M04, M05, M19 (rotire arbore)
Grupa 4	M07, M08, M09 (utilizare răcire)
Grupa 5	Mnnn (oricare altă funcție M)
Grupa 6	coduri M de indexare arbore
Grupa 7	M00, M01, M02, M30, M96, M97, M98, M99 (coduri de control program)

Numărul de funcții M care poate fi programat într-un anumit bloc este de 5. Într-un bloc se poate comanda doar un singur cod M din fiecare grupă. Programarea conflictuală va produce mesajul *3032 CONFLICTING M CODES (coduri M conflictuale)*.

Modul de funcționare exact al fiecărui cod M este definit de către constructorul mașinii respective pentru a satisface cerințele. Singura excepție sunt codurile de control program.

Codurile de control program sunt:

M00= oprire programată

Condiția de oprire va fi generată la sfârșitul blocului în care a fost specificat M00. Toate funcțiile modale rămân neschimbate. Se poate reporni cu START.

M01= stop condiționat

Efectul ei este identic cu al codului M00. Va fi executat când este activată tasta **STOP CONDIȚIONAT**. Nu are efect dacă nu se apasă tasta corespunzătoare.

M02, M30= sfârșit de program

Înseamnă sfârșitul programului principal. Sunt oprite toate operațiile și comanda numerică este resetată. Mașina va fi resetată de către programul PLC. Funcție de parametrul *PRTCNTM*, fiecare execuție a comenzii M02 sau M30 poate incrementa numărătorul de piese prelucrate.

M98= apelare subprogram (subrutină)

Va apela un subprogram (subrutină).

M99= sfârșit subprogram (subrutină)

Va permite ca execuția programului să revină în locul de unde s-a făcut apelarea.

12.2 Funcții auxiliare (coduri A, B, C)

La fiecare din adresele **A, B, C** pot fi specificate maximum trei cifre dacă una dintre ele (sau toate) este selectată ca funcție auxiliară în parametri. Valoarea specificată pentru funcția auxiliară va fi transferată către PLC.

Atunci când sunt programate într-un bloc o comandă de mișcare și o funcție auxiliară, funcția A, B, C va fi executată pe timpul sau după executarea comenzii de mișcare. Modul de execuție va fi definit de constructorul mașinii.

De exemplu indexarea mesei se poate face la adresa B.

12.3 Succesiunea de executare a funcțiilor M

Funcțiile M scrise într-un anumit bloc vor fi executate de către comanda numerică în următoarea succesiune:

- | | | |
|-----|----------------------------|----------------------------------------|
| 1. | Schimbare sculă: | M06 |
| 2. | Apel sculă: | T |
| 3. | Selectare treaptă turație: | M11, ..., M18 |
| 4. | Turație arbore: | S |
| 5. | Control arbore: | M03, M04, M05, M19 |
| 6. | Răcire: | M07, M08, M09 |
| 7. | Alte funcții M: | Mnnn |
| 8. | Indexare arbore: | Cu funcții M |
| 9. | Funcția A: | A |
| 10. | Funcția B: | B |
| 11. | Funcția C: | C |
| 12. | Coduri de control program: | M00, M01, M02, M30, M96, M97, M98, M99 |

Dacă succesiunea de mai sus nu satisface cerințele, blocul trebuie împărțit în alte câteva blocuri, cu funcțiile M scrise în succesiunea dorită în fiecare bloc.

13 Configurarea programului piesă

Structura programului piesă a fost deja descrisă în introducere, prezentându-se codurile și formatele programelor în memorie. Această secțiune va discuta procedurile de organizare a programelor piesă.

13.1 Număr de secvență (adresă N)

Blocurile programului pot fi specificate cu numere de serie sau secvență. Numerotarea se poate face la adresa N. Blocurile pot fi numerotate cu maximum 5 cifre la adresa N. Folosirea adresei N nu este obligatorie. Anumite blocuri pot fi numerotate, altele nu. Numerele de bloc nu trebuie să fie în ordine consecutivă.

13.2 Salt de bloc condiționat

Un salt de bloc condiționat poate fi programat la adresa barată / . Valoarea adresei barate poate fi de la 1 la 9. Cifrele de la 1 la 9 reprezintă numărul de comutatoare. Comutatorul **BLOC CONDIȚIONAT** nr.1 poate fi găsit pe panoul operatorului al comenzii numerice. Celelalte comutatoare pot fi prevăzute opțional, semnalele lor putând fi introduse prin interfața comenzii numerice.

Dacă un salt de bloc condiționat /n este programat la începutul unui bloc,
- acel bloc va fi omis din execuție atunci când al n-lea comutator este on,
- acel bloc va fi executat când al n-lea comutator este off.

13.3 Program principal și subprogram

Sunt diferențiate două programe diferite – program principal și subprogram. În prelucrarea unei piese pot fi implicate activități repetitive, care pot fi descrise cu un detaliu particular de program. Pentru a evita scrierea repetitivă a detaliului de program, acesta poate fi organizat într-un subprogram care să fie apelat din programul piesă. Structura programului principal și cea a subprogramului au fost descrise în Introducere.

Diferența dintre ele este aceea că, în timp ce prelucrarea este terminată după executarea programului principal, comanda numerică fiind în așteptarea unui alt START, după executarea unui subprogram, execuția revine în programul apelant, reluând procesul de prelucrare din acel punct.

În termeni de tehnică de programare, diferența dintre cele două programe stă în modul de terminare a programului. Sfârșitul programului principal este specificat cu codurile M02 sau M30 (nu sunt obligatorii), în timp ce subprogramul trebuie terminat cu codul M99.

13.3.1 Apelarea subprogramului

Seria de instrucțiuni

M98 P...

va genera un apel de subprogram. Ca rezultat, execuția programului va continua în subprogramul al cărui număr este definit la adresa P. Limitele pentru adresa P sunt 1 și 9999. După executarea subprogramului, prelucrarea va fi continuată în programul principal cu blocul următor celui în care s-a apelat subprogramul.

program principal	subprogram	comentariu	
O0010		execuția programului (principal) O0010	
.....			
.....			
M98 P0011	---->	O0011	apelul subprogramului O0011
		
		
		
blocul următor	<----	M99	revenirea în programul apelant
....			reluarea programului O0010
....			

Seria de instrucțiuni

M98 P.... L....

va apela subprogramul (specificat la adresa P) în mod repetat în succesiunea specificată la adresa L. Limitele pentru adresa L sunt 1 și 9999. Dacă nu se dă o valoare pentru L, subprogramul va fi apelat o singură dată, comanda numerică interpretând L=1.

Instrucțiunea M98 P11 L6 semnifică faptul că subprogramul 011 trebuie apelat în mod repetat de șase ori.

Este posibil de asemenea să se apeleze un subprogram din alt subprogram. Apelurile de subprograme din subprograme pot merge până la nivelul 4.

program principal	subprogram	subprogram	subprogram	subprogram
O0001	----->O0011	--->O0012	--->O0013	---> O0014
.....				
.....				
.....				
M98P11		M98P12	M98P13	M98P14
.....	<-----	<---
.....	
M02		M99		M99
		M99		M99
		M99		M99

Note:

- dacă este depășit numărul de patru apeluri de subprograme din subprograme, este afișat mesajul de eroare *3069 LEVEL EXCESS (depășire nivel)*.
- dacă este depășită valoarea de 9999 pentru adresa P sau aceasta lipsește, este afișat mesajul de eroare *3017 MISSING OR FAULTY P (P lipsă sau greșit)*.
- dacă valoarea pentru L este incorectă, este afișat mesajul de eroare *3072 DEFINITION ERROR L (eroare de definire L)*.
- dacă este specificat cu un identificator la adresa P un program inexistent în memorie, este afișat mesajul de eroare *3073 NOT EXISTING PROGRAM (program inexistent)*.

13.3.2 Revenirea dintr-un subprogram

Utilizarea instrucțiunii

M99

într-un subprogram semnifică sfârșitul aceluia subprogram și revenirea execuției în programul principal, la blocul următor celui din care s-a făcut apelul.

13 Configurarea programului piesă

program principal	subprogram	comentariu
O0010		executarea programului O0010
....		
....		
....		
N101 M98 P0011	----> O0011	apelarea subprogramului O0011
	executarea subprogramului O0011
	
	
N102	<---- M99	revenirea la blocul următor al programului apelant
....		reluarea programului O0010
....		

Utilizarea instrucțiunii

M99 P...

Într-un subprogram înseamnă sfârșitul acelui subprogram și execuția programului revine la blocul programului apelant specificat la adresa P. În acest caz valoarea limită pentru P este 99999.

program principal	subprogram	comentariu
O0010		executarea programului O0010
...		
...		
...		
N101 M98 P0011	----> O0011	apelarea subprogramului O0011
	executarea subprogramului O0011
	
	
N250 ...	<---- M99 P250	revenirea la blocul N250 al programului apelant
...		reluarea programului O0010
...		

Instrucțiunea

M99 (P....) L....

va reînscrie numărătorul de cicluri al programului apelant. Dacă se scrie pentru L valoarea 0, subprogramul va fi apelat numai o dată. Dacă, de exemplu, subprogramul O0011 este apelat cu instrucțiunea M98 P11 L20 și se face o revenire cu instrucțiunea M99 L5, subprogramul O0011 va fi apelat de 6 ori. (Valorile limită pentru L sunt de la 1 la 9999.)

Notă:

- Se afișează un mesaj de eroare *3070 NOT EXISTING BLOCK NO. P* (nu există blocul nr. P) când numărul blocului de revenire (P) nu este găsit în programul apelant.

13.3.3 Salt în interiorul programului principal

Folosirea instrucțiunii

M99

în programul principal va produce un salt necondiționat la blocul specificat la adresa P a programul principal și execuția programului va fi continuată de acolo. Folosirea acestei instrucțiuni poate produce un ciclu fără sfârșit:

```
O0123
N1... <----
...
...
...
M99 _____
```

Folosirea instrucțiunii

M99 P....

va produce un salt necondiționat la blocul specificat la adresa P a programului principal și execuția programului va fi continuată de acolo. Folosirea acestei instrucțiuni poate produce un ciclu fără sfârșit:

```
O0011
...
...
N128... <----
...
...
M99 P128 _____
```

```
O0011
...
M99 P225 _____
...
N225 <-----
...
```

Posibilitatea apariției ciclurilor fără sfârșit poate fi evitată prin specificarea blocului conținând instrucțiunea M99 în forma /1 M99. Acum saltul va fi omis sau nu, funcție de starea comutatorului de bloc condiționat.

14 Compensarea sculei

14.1 Referirea la valorile de compensare a sculei (H și D)

Se poate face referire la

- compensarea lungimii sculei la adresa **H**,
- compensarea razei sculei la adresa **D**.

Numărul care urmează adresa (numărul de compensare a sculei) indică valoarea de compensare particulară care să fie aplicată. Valorile limită ale adreselor H și D sunt cuprinse între 0 și 999.

Tabelul următor prezintă împărțirea memoriei de compensare:

număr compensare	Cod H		Cod D	
	geometrie	uzură	geometrie	uzură
01	-350.200	0.130	-32.120	0.012
02	830.500	-0102	52.328	-0.008
.		.		.
.		.		.
.		.		.

Numărul compensării 00 nu este inclus în acest tabel, valorile compensărilor fiind în acest caz întotdeauna zero.

Valoarea geometriei – lungimea respectiv raza sculei. Este un număr cu semn.

Uzura – uzura sculei care apare în decursul prelucrării. Este un număr cu semn.

De câte ori se face referire în program la o compensare la adresele H sau D, comanda numerică va lua în calcul pentru compensare suma dintre valoarea geometriei și uzură. Dacă de exemplu, se face referire în program la H2, mărimea compensării va fi conform tabelului de mai sus $830.500 + (-0.102) = 830.398$.

Adresele H și D sunt modale, deci comanda numerică va ține cont o anumită valoare pentru compensare până când se dă o altă comandă pentru D sau H. Cu alte cuvinte, după ce s-a citit valoarea compensării cu comanda D sau H, valoarea respectivă nu va fi afectată de o modificare în tabelul valorilor de compensare (de exemplu prin programarea G10).

Valorile de compensare se vor păstra în memorie și după deconectarea de la rețea.

Memoria de compensare poate fi salvată în memorie ca un program piesă.

Mărimea limitelor pentru valorile ofsetului pentru geometrie și pentru uzură sunt:

unități de intrare	unități de ieșire	sistem increment	valoare geometrie	valoare uzură	unitate de măsură
mm	mm	IR-A	$\pm 0.01 \div 99999.99$	$\pm 0.01 \div 163.80$	mm
		IR-B	$\pm 0.001 \div 9999.999$	$\pm 0.001 \div 16.380$	
		IR-C	$\pm 0.0001 \div 999.9999$	$\pm 0.0001 \div 1.6380$	
inci	mm	IR-A	$\pm 0.001 \div 9999.999$	$\pm 0.001 \div 6.448$	inci
		IR-B	$\pm 0.0001 \div 999.9999$	$\pm 0.0001 \div 0.6448$	
		IR-C	$\pm 0.00001 \div 99.99999$	$\pm 0.00001 \div 0.06448$	
inci	inci	IR-A	$\pm 0.001 \div 9999.999$	$\pm 0.001 \div 16.380$	inci
		IR-B	$\pm 0.0001 \div 999.9999$	$\pm 0.0001 \div 1.6380$	
		IR-C	$\pm 0.00001 \div 99.99999$	$\pm 0.00001 \div 0.16380$	
mm	inci	IR-A	$\pm 0.01 \div 99999.99$	$\pm 0.01 \div 416.05$	mm
		IR-B	$\pm 0.001 \div 9999.999$	$\pm 0.001 \div 41.605$	
		IR-C	$\pm 0.0001 \div 999.9999$	$\pm 0.0001 \div 4.1605$	

Compensările sculei pot fi selectate și/sau modificate fie de la panoul operatorului din ecranul OFFSET fie prin program folosind instrucțiunea G10. Dacă se modifică compensarea curentă cu comanda G10, trebuie să se facă din nou referire la registrul de compensare curent D sau H, altfel valoarea modificată nu va fi luată în considerare. Valorile limită ale adreselor H sau D pentru un anumit sistem de control, adică numărul compensărilor de lungime sau rază care să fie specificate în comanda numerică, sunt determinate de către configurația memoriei comenzii numerice. În cazul unei configurații de memorie minime, numărul de compensări este 99, adică valorile limită ale adreselor H și D sunt între 0 și 99.

14.2 Modificarea valorilor de compensare a sculei din program (G10)

Instrucțiunea:

G10 R L P

poate fi folosită pentru modificarea compensărilor sculei din program. G10 este o instrucțiune cu o singură acțiune. Adresele și valorile lor au următoarele semnificații: Valoarea compensării este specificată la adresa R. În cazul G90 (comandă de specificare de dată absolută), valoarea introdusă la adresa R va fi transferată registrului de compensare corespunzător. În cazul G91 (comandă de specificare de dată incrementală) sau când este aplicat operatorul I, data înscrisă la adresa R va fi adunată la conținutul registrului de compensare corespunzător.

Valoarea compensării care să fie modificată este specificată la adresa L:

L=10: se aplică valorii geometriei la compensarea lungimii (cod H),

L=11: se aplică uzurii la compensarea lungimii (cod H),

L=12: se aplică valorii geometriei la compensarea razei (cod H)

L=13: se aplică uzurii la compensarea razei (cod H).

Numărul valorii compensării care să fie modificată este precizat la adresa P.

Notă: Pentru o modificare programată a compensării razei, valoarea specificată la adresa R trebuie să fie interpretată ca o rază, în fiecare caz, indiferent de starea parametrului *TOOLRAD*. Comanda numerică va afișa mesajul *3001 VALUE EXCESS X, Y, ...F* (depășire valoare X, Y, ...F) ori de câte ori valoarea specificată depășește limitele indicate în tabelul anterior.

14.3 Compensarea lungimii sculei (G43, G44, G49)

Instrucțiunea

G43 *q* H sau

G44 *q* H

va impune modul de compensare a lungimii sculei.

Adresa *q* desemnează axa *q* la care se aplică compensarea lungimii sculei (*q* = X, Y, Z, U, V, W, A, B, C).

Adresa H înseamnă celula de compensare din care se ia valoarea compensării lungimii sculei.

Independent de faptul că *q* este o dată absolută sau incrementală, instrucțiunea G43 va aduna valoarea de compensare (specificată la adresa H) la coordonata punctului final obținută în decursul execuției:

G43: + compensarea

Independent de faptul că *q* este o dată absolută sau incrementală, instrucțiunea G44 va scădea valoarea de compensare (specificată la adresa H) din coordonata punctului final obținută în decursul execuției:

G44: - compensarea

Deoarece a fost programat incremental Z0, fiecare din instrucțiunile G43 G91 Z0 H1 și G44 G91 Z0 H1 va produce deplasament egal cu lungimea sculei. Pentru G43, deplasamentul va fi pozitiv sau negativ în funcție de semnul valoarea compensării de la H1. Cazul este exact invers pentru G44. După ce s-a executat comanda, poziția afișată la coordonata Z va fi aceeași cu cea anterioară deoarece poziția vârfului sculei va fi afișată după impunerea compensării de lungime.

Compensările sculei pot fi definite pe câteva axe simultan. De exemplu:

G43 Z250 H15

G43 W310 H16

Când într-un bloc sunt selectate câteva axe, compensarea lungimii sculei va fi luată în considerare pentru fiecare axă selectată:

G44 X120 Z250 H27

Când valoarea de compunere este modificată prin apelarea unei noi adrese H, valoarea anterioară va fi ștearsă și noua valoare va deveni efectivă:

H1=10, H2=20

G90 G00

G43 Z100 H1.....deplasare la Z=110

G43 Z100 H2.....deplasare la Z=120

Efectele instrucțiunilor G43 și G44 sunt modale până când este primită o nouă comandă din acel grup.

Comanda

G49 sau

H00

va anula compensarea lungimii sculei pe fiecare axă – cu deplasare dacă în bloc a fost

programată o comandă de mișcare sau cu transformare dacă nu este comandă de mișcare. Diferența dintre cele două comenzi este că H00 va șterge doar compensarea lăsând stările G43 sau G44 neafectate. Dacă în continuare se va face referire la o adresă H alta decât 0, se va impune noua compensare de lungime a sculei în funcție de starea G43 sau G44.

Dacă este folosită instrucțiunea G49, orice referire la adresa H nu va avea efect până când nu se va programa G43 sau G44.

La punerea sub tensiune, valoarea definită în grupul de parametri *CODES* decide care cod va fi activ (G43, G44, G49).

Exemplul de mai jos prezintă o operație simplă de găurire în care se ține cont de compensarea lungimii sculei:

lungimea sculei de găurire, H1=400

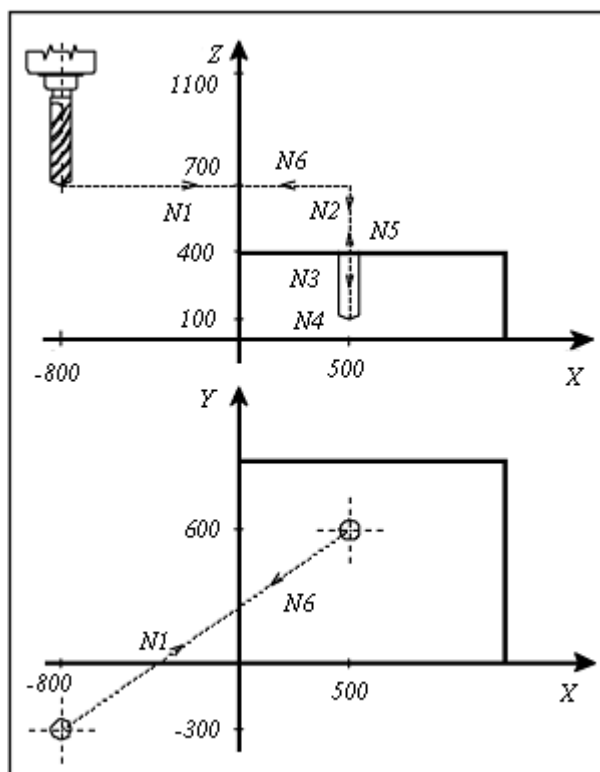


Fig. 14.3-1

N1 G90 G0 X500 Y600	(poziționare în planul X, Y)
N2 G43 Z410 H1	(deplasare la Z410 cu H1 compensare de lungime)
N3 G1 Z100 F180	(găurire până la Z100 cu avans F180)
N4 G4 P2	(întârziere pentru 2 secunde)
N5 G0 Z1100 H0	(îndepărtarea sculei și anularea compensării lungimii; vârful sculei este în punctul x700)
N6 X-800 Y-300	(revenirea cu avans rapid în planul X, Y)

14.4 Ofsetul sculei (G54...G48)

G45 crește mărimea deplasării cu valoarea ofsetului

G46 descrește mărimea deplasării cu valoarea ofsetului

G47 crește mărimea deplasării cu dublul valorii ofsetului

G48 descrește mărimea deplasării cu dublul valorii ofsetului

Oricare dintre comenzile G45...G48 va fi activă împreună cu compensarea selectată cu codul D până când este apelată o altă valoare în legătură cu o comandă G45.. G48.

Fiind coduri nemodale, acestea sunt active doar în blocul în care au fost specificate.

În cazul unei specificări de dată absolută, mărimea deplasării va fi diferența dintre punctul final definit în blocul curent și punctul final definit în blocul anterior. Orice creștere sau descreștere se referă la direcția mișcării produse în acest fel.

Cu programarea G45 (creștere cu valoarea offsetului)

a. comandă de deplasare: 20
compensare: 5

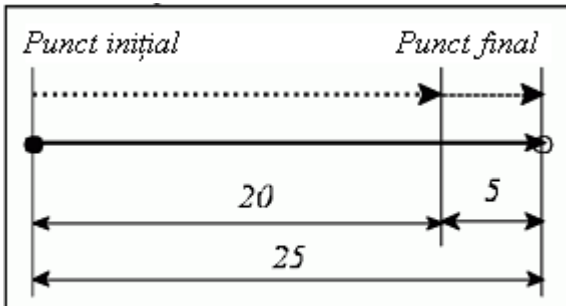


Fig. 14.4-1

b. comandă de deplasare: 20
compensare: -5

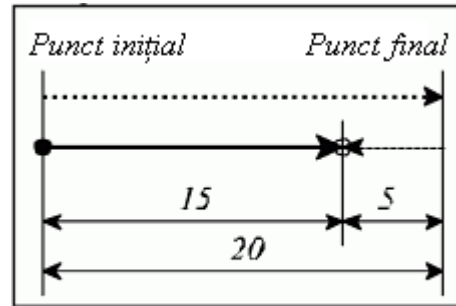


Fig. 14.4-2

a. comandă de deplasare: -20
compensare: 5

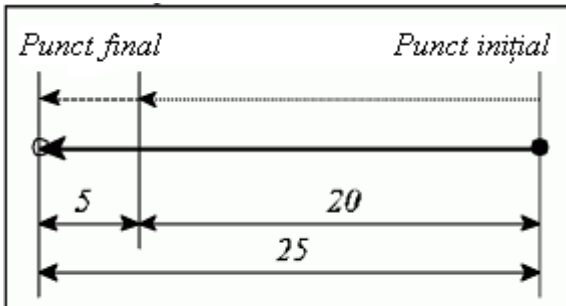


Fig. 14.4-3

b. comandă de deplasare: -20
compensare: -5

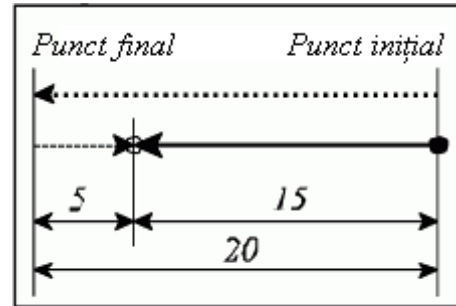


Fig. 14.4-4

Cu programarea G46 (descreștere cu valoarea offsetului)

a. comandă de deplasare: 20
compensare: 5

cazurile b, c, d sunt similare cu cele de la G45

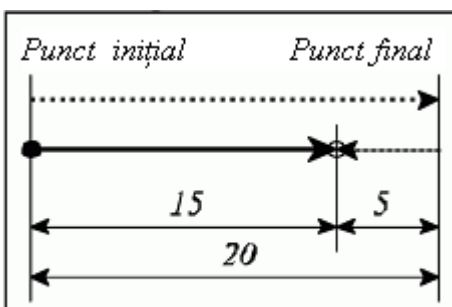


Fig. 14.4-5

Cu programarea G47 (creștere cu dublul valorii offsetului)

a. comandă de deplasare: 20
compensare: 5

cazurile b, c, d sunt similare cu cele de la G45

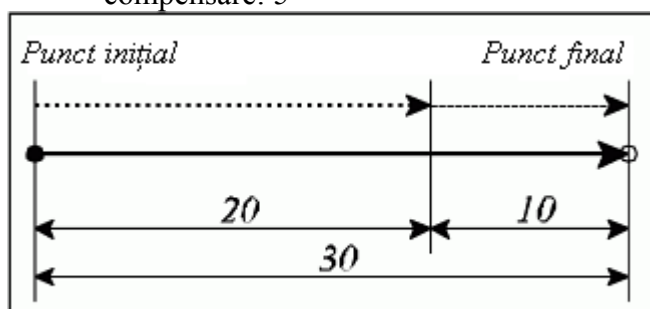


Fig. 14.4-6

Cu programarea G48 (descreștere cu dublul valorii offsetului)

a. comandă de deplasare: 20
compensare: 5

cazurile b, c, d sunt similare cu cele de la G45

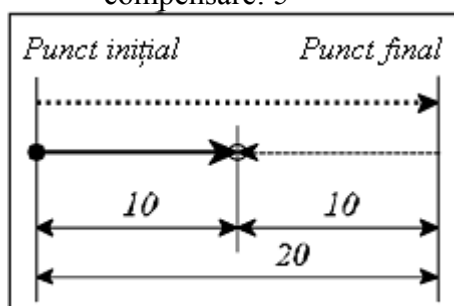


Fig. 14.4-7

În cazul în care după comanda G45...G48 în bloc se află comenzi de deplasare pentru câteva axe, compensarea rezultantă va fi activă pentru fiecare axă programată separat cu valoarea specificată la D (generată non vectorial).

Dacă de exemplu D1=30, comanda G91 G45 G1 X100 Y40 D1 va produce deplasările $x=130$, $y=70$.

Compensările rezultante nu pot fi șterse cu o comandă G comună (de exemplu G49 pentru compensarea lungimii) sau prin programarea D00, ci doar cu o comandă G45...G48 cu semnificație opusă.

În folosirea G45...G48, se poate aplica doar un cod D, altfel se va afișa mesajul de eroare 3008 ERRONEOUS G45...G48 (cod G45...G48 eronat).

Dacă este programată o deplasare incrementală 0 împreună cu o comandă G45...G48, un semn precedând zeroul va fi de asemenea interpretat de către comanda numerică după cum urmează: dacă D1=12

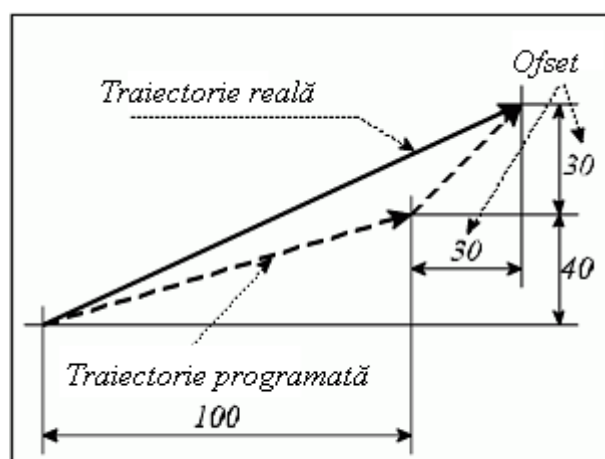


Fig. 14.4-8

14 Compensarea sculei

Comandă NC	G45 X10 D1	G46 X10 D1	G45 XI-0 D1	G46 XI-0 D1
deplasament	x=12	x=-12	x=-12	x=12

O compensare a razei sculei aplicată cu unul din codurile G45...G48 este de asemenea aplicabilă la $\frac{1}{4}$ și $\frac{3}{4}$ din cercuri, în cazul în care centrele cercurilor sunt specificate la adresele I, J sau K.

Un exemplu: D1=10

```

N1 G91 G46 G0 X40 Y40 D1
N2 G47 G1 Y100 F180
N3 G47 X40
N4 Y-40
N5 G48 X60
N6 Y40
N7 G47 X20
N8 G45 Y-0
N9 G46 G3 X40 Y-40 I40
N10 G45 G1 X0
N11 G45 Y-20
N12 G45 G2 X-40 Y-40 I-40
N13 G45 G1 X-120
N14 G46 G0 X-40 Y-40

```

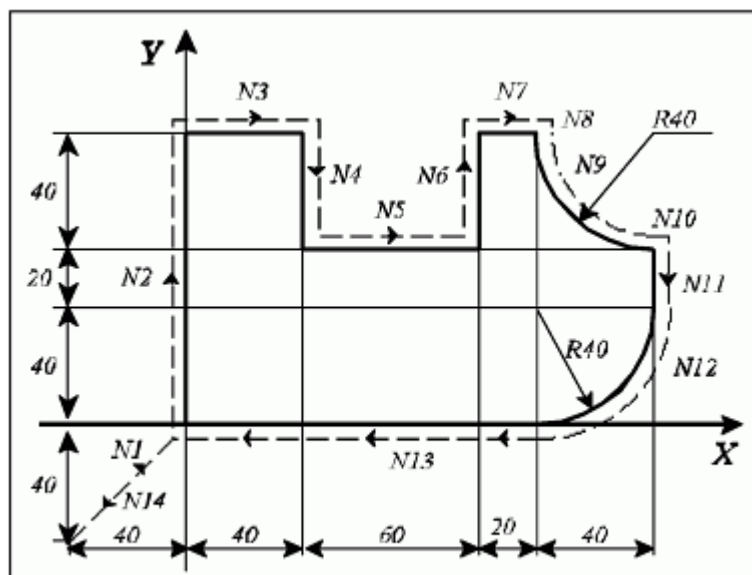


Fig. 14.4-9

14.5 Compensarea sculei (G38, G39, G40, G41, G42)

Pentru a se putea freza conturul unei piese cu două dimensiuni specificând în program punctele acelui contur la fel ca în desen (indiferent de dimensiunea sculei folosite), comanda numerică trebuie să conducă centrul sculei pe o traiectorie paralelă cu conturul programat și distanțată cu mărimea razei sculei. Comanda numerică va determina distanța dintre traiectoria centrului sculei și conturul programat în concordanță cu valoarea de compensare a razei sculei la care se face referire prin numărul de compensare D.

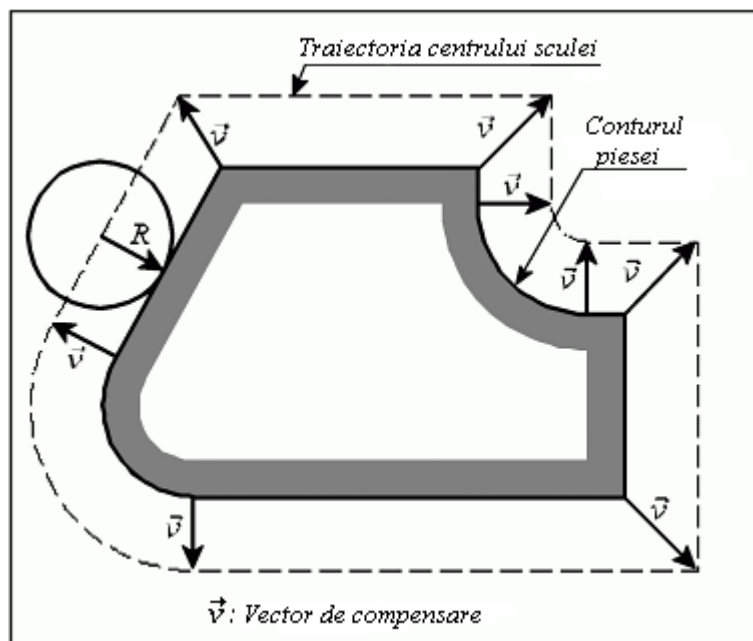


Fig. 14.5-1

Vectorul de compensare este un vector cu două dimensiuni, calculat de către comanda numerică în fiecare bloc, modificându-se deplasările programate cu vectorii de compensare calculați la începutul și sfârșitul fiecărui bloc. Lungimea și direcția fiecărui vector de compensare obținut variază cu valoarea de compensare (apelată la adresa D) și cu geometria de tranziție dintre cele două blocuri.

Vectorii de compensare sunt calculați în planul selectat cu instrucțiunile G17, G18, G19.

Acesta este planul de compensare a sculei. Deplasările în afara acestui plan nu sunt influențate de compensare. Dacă, de exemplu, este selectat planul X, Y în starea G17, vectorii de compensare vor fi calculați în acest plan. În acest caz orice mișcare în direcția Z nu va fi afectată de compensare.

Planul de compensare nu poate fi schimbat în timpul calculării unei compensări de rază.

Orice încercare de a face aceasta va determina afișarea mesajului de eroare 3010 PLANE SELECT. IN G41, G42 (selectare de plan în G41, G42).

Dacă trebuie definit un plan de compensare cu axele adiționale, acestea trebuie definite ca axe paralele în parametri. Dacă, de exemplu, U este presupusă ca axă paralelă și compensarea razei sculei trebuie aplicată în planul Z, U, planul poate fi selectat prin specificarea G18 U_Z.

G40: anulare compensare sculă

G41: compensare sculă la stânga

G42: compensare sculă la dreapta

Comanda G41 sau G42 va impune calcularea compensării. În starea G41 sau G42 contururile programate vor fi urmărite din partea stângă sau respectiv din partea dreaptă (văzut din direcția de mișcare). Numărul de compensare al razei sculei trebuie să fie specificat la adresa D.

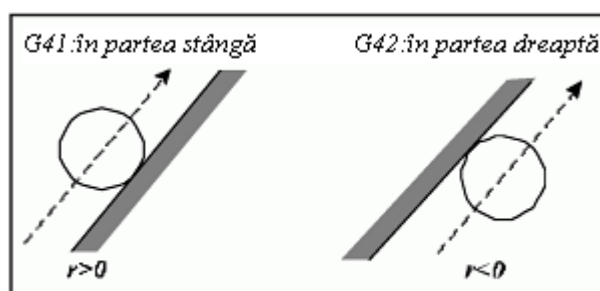


Fig. 14.5-2

Specificarea D00 este întotdeauna echivalentă cu apelarea valorii zero a razei. Calculele compensărilor sunt executate pentru mișcările de interpolare G00, G01, G02, G03.

Punctele de mai sus se referă la specificarea compensării pozitive a razei sculei, dar valoarea ei poate fi și negativă. Aceasta are o semnificație practică dacă, de exemplu, un anumit subprogram trebuie să fie utilizat pentru definirea conturului unei piese cuprinzătoare („mamă”) și a piesei cuprinse („tată”), care sunt împerecheate. Un mod posibil de a face acest lucru este să se prelucreză piesa cuprinzătoare cu G41 și piesa cuprinsă cu G42. Totuși, această conversie poate fi omisă din program atunci când piesa cuprinzătoare este prelucrată cu o compensare de rază pozitivă și piesa cuprinsă cu o compensare de rază negativă. Acum traiectoria centrului sculei este inversată în raport cu cea programată cu G41 sau G42.

	Compensarea razei: Pozitivă	Compensarea razei: Negativă
G41	în partea stângă	în partea dreaptă
G42	în partea dreaptă	în partea stângă

Notă:

- pentru simplificare, descrierile și figurile care urmează se vor referi întotdeauna la compensare de rază pozitivă.

Comanda G40, sau D00 va anula compensarea de offset. Diferența între cele două comenzi este că D00 șterge numai vectorul de compensare, lăsând starea G41 sau G42 neschimbată. Dacă după aceea se face o referire la o adresă D diferită de 0, vectorul de compensare va fi calculat cu noua rază a sculei ca rezultat al funcției stării G41 sau G42.

Dacă se folosește instrucțiunea G40, orice referire la adresa D nu va avea efect până când nu se programează G41 sau G42.

Procedura de impunere și anulare a compensării de rază este detaliată în paragrafele care vor urma.

Comenzile G40, G41, G42 sunt modale. Comanda numerică va trece în starea G40 după punerea sub tensiune, la terminarea programului sau în eventualitatea resetării programului, și în aceste condiții vectorul de compensare este șters.

Instrucțiunile de compensare a razei vor fi executate de către comanda numerică doar în modul automat. Ele nu sunt active la programarea unui bloc singular în modul manual.

Motivul pentru aceasta este după cum urmează. Pentru a putea calcula vectorul de compensare în punctul final al blocului (interpolare), comanda numerică trebuie să citească și blocul următor care conține mișcarea în planul selectat. Vectorul de compensare depinde de tranziția între cele două interpolări. În consecință, trebuie să fie pre-procesate câteva blocuri (interpolări) pentru calculul unui vector de compensare.

Înainte de a începe discuția asupra detaliilor calculului compensării, trebuie introdusă o dată auxiliară. Este vorba de „ α ”, unghiul de colț între două blocuri consecutive, văzut dinspre partea piesei. Direcția lui α este funcție de sensul în care merge scula împrejurul colțului: de la stânga sau de la dreapta.

Comanda numerică va selecta strategia de a merge în jurul punctelor de intersecție în funcție de unghiul α . Dacă $\alpha > 180^\circ$, adică

scula lucrează în interior, comanda numerică va calcula un punct de intersecție între cele două interpolări. Dacă $\alpha < 180^\circ$, adică scula se mișcă prin exterior, comanda numerică *poate adăuga* în continuare secțiuni drepte.

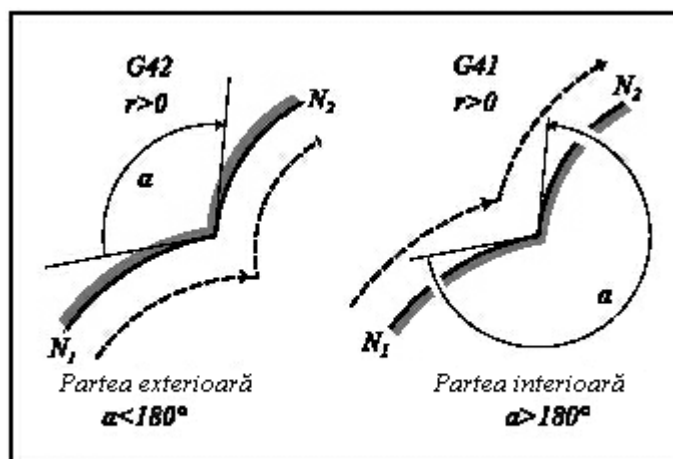


Fig. 14.4-5

14.5.1 Pornirea compensării sculei

După punerea sub tensiune, sfârșitul unui program sau resetarea la început a unui program, comanda numerică va activa starea G40. Vectorul de offset va fi șters, iar traiectoria centrului sculei va coincide cu traiectoria programată.

Ca efect al instrucțiunilor G41 sau G42 comanda numerică va intra în modul de calcul al compensării razei. Valoarea compensării va fi preluată din celula de compensare (registrul D). Se va trece în starea G41 sau G42 doar într-un bloc care conține o interpolare liniară (G00 sau G01). Comanda numerică va afișa mesajul de eroare 3043 G41, G42 IN G2, G3 la orice încercare de a impune calculul compensării într-o interpolare circulară (G02, G03). Comanda numerică va alege să pornească procedura de calcul a compensării sculei dacă a fost comandat G41 sau G42 după G40. Cu alte cuvinte, comanda numerică nu va porni procedura atunci când compensarea este ștearsă cu D00 și reactivată cu Dnn (nn fiind un număr diferit de 0).

Situațiile de bază când se pornește compensarea depind de unghiul α de la colțul a două blocuri consecutive și de tipul interpolărilor (liniar la liniar, liniar la circular), cum se arată mai jos. Figurile se referă la cazul G42, presupunând compensarea pozitivă a razei.

Notă: simbolurile din figurile următoare au următoarele semnificații :

- r: valoarea compensării razei,
- L: linie dreaptă,
- C: arc de cerc,
- S: punct de oprire bloc singular,
- Linie punctată: traiectoria centrului sculei,
- Linie continuă: traiectoria programată.

Situațiile de bază când se pornește compensarea sculei

(G40)	(G40)
G42 G01 X_Y_D_	G40 G01 X_Y_D_
X_Y_	G2 X_Y_R_

Mergând prin interiorul unui colț $180^\circ < \alpha < 360^\circ$

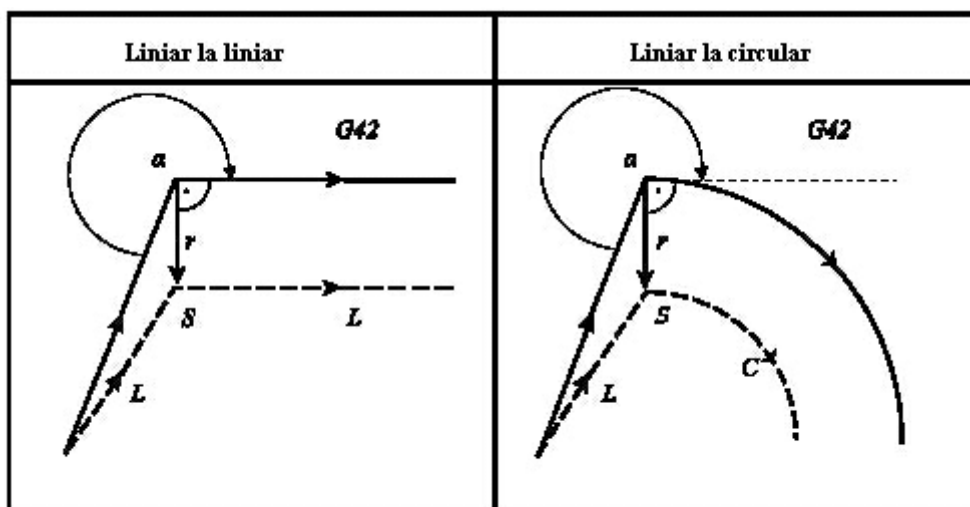


Fig. 14.5.1-1

Mergând prin exteriorul unui colț cu unghi obtuz $90^\circ \leq \alpha \leq 180^\circ$

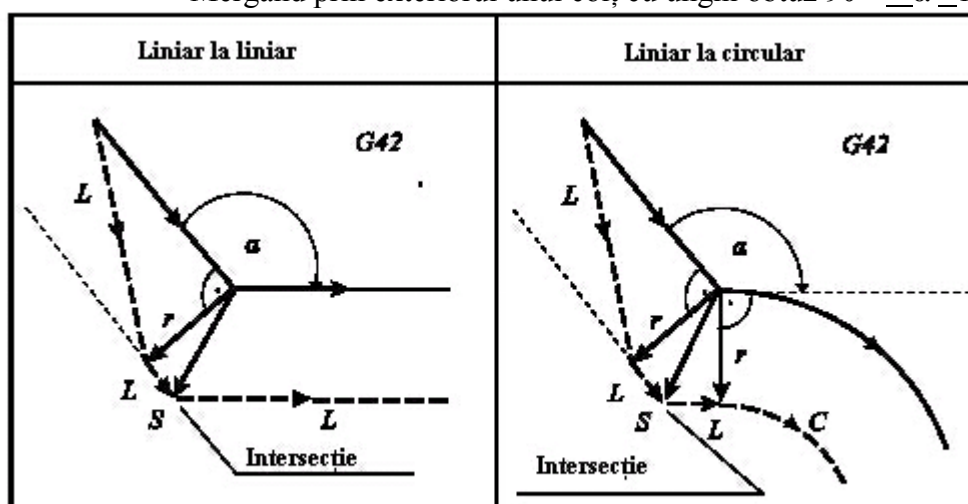


Fig. 14.5.1-2

Mergând prin exteriorul unui colț cu unghi ascuțit $0^\circ \leq \alpha < 90^\circ$

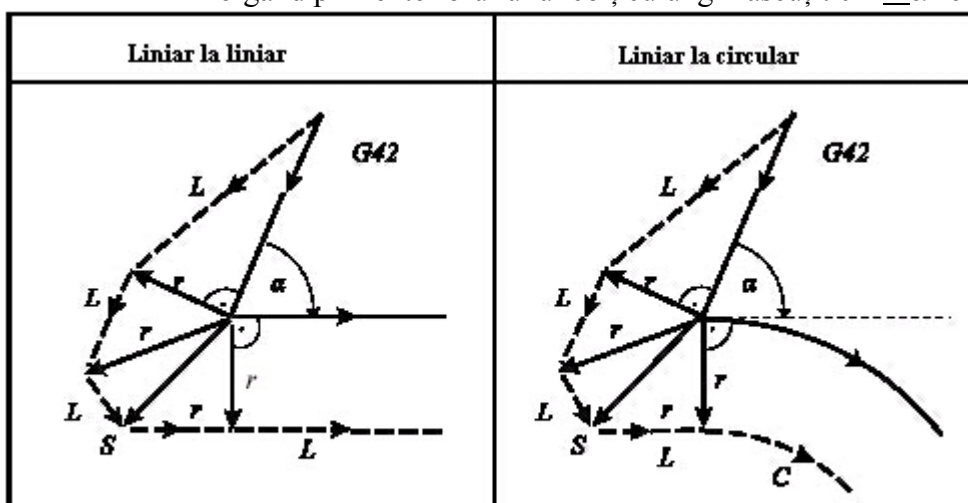


Fig 15.5.1-3

Situațiile speciale când se pornește compensarea razei:

Dacă sunt stabilite valori pentru I, J, K în blocul de selectare a compensării (G41, G42) – dar numai pentru cele din planul selectat (de exemplu, pentru I, J în cazul lui G17) – comanda numerică se va deplasa pentru pornirea compensării razei în punctul de intersecție dintre blocul următor și linia dreaptă definită de I, J, K. Valorile pentru I, J, K sunt întotdeauna incrementale, vectorul definit prin ele fiind îndreptat către punctul de sfârșit al interpolării, în care a fost programat.

Această facilitate este folositoare de exemplu la deplasarea într-un colț interior.

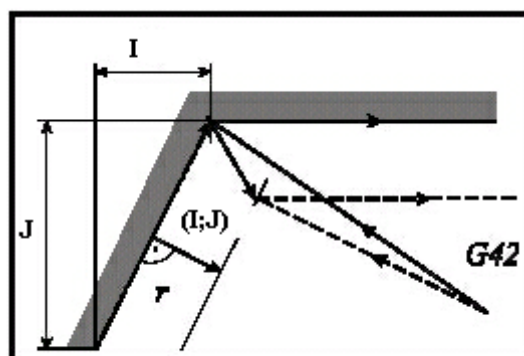


Fig. 14.5.1-4

```

...
G91 G17 G40
...
N110 G42 G1 X-80 Y60 I50 J70 D1
N120 X100
...

```

În acest caz comanda numerică va calcula întotdeauna un punct de intersecție indiferent dacă este prelucrat un colț interior sau unul exterior.

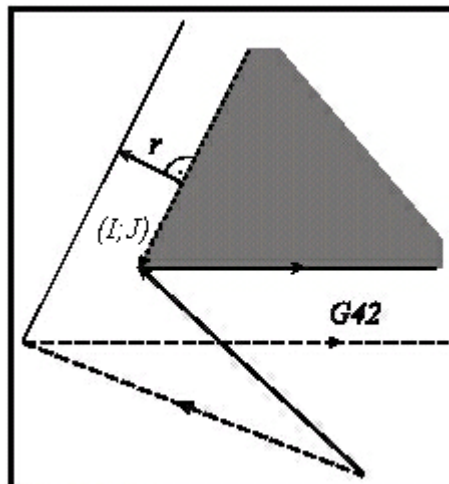


Fig. 14.5.1-5

Dacă nu este găsit un punct de intersecție, comanda numerică se va deplasa, în unghiuri drepte, în punctul de pornire al următoarei interpolări.

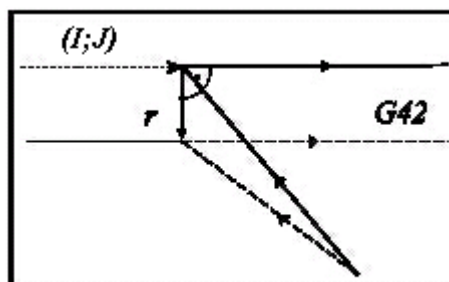


Fig. 14.5.1-6

Atunci când se impune compensarea printr-un bloc special în care nu este programată nici o mișcare în planul selectat, compensarea va fi impusă fără nici o deplasare, lungimea calculată a vectorului de compensare este 0. Vectorul de compensare este calculat la sfârșitul următorului bloc de mișcare, funcție de strategia corespunzătoare compensării în modul ofset (vezi capitolul următor).

```

...
N10 G40 G17 G0 X0 Y0
N15 G42 D1
N20 G1 X80
N25 X110 Y60
...

```

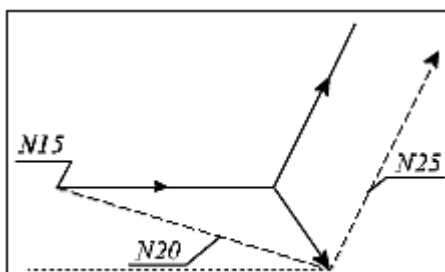


Fig. 14.5.1-7

Dacă este programat deplasament 0 (sau acesta rezultă) în blocul care conține activarea compensării (G41, G42), comanda numerică nu va efectua nici o mișcare ci va continua prelucrarea conform cu strategia mai sus menționată.

```

...
N10 G40 G17 G0 X0 Y0
N15 G91 G42 D1 X0
N20 G1 X80
N25 X30 Y60
...

```

Dacă se obține un deplasament 0 în planul selectat în blocul care urmează pornirii compensării, vectorul de compensare va fi impus în unghi drept la interpolarea care a executat impunerea. Traectoria sculei în următoarea interpolare nu va fi paralelă cu conturul programat:

```

...
N10 G40 G17 G0 X0 Y0
N15 G91 G42 D1 X80
N20 G1 X0
N25 X30 Y60
N30 Y60
...

```

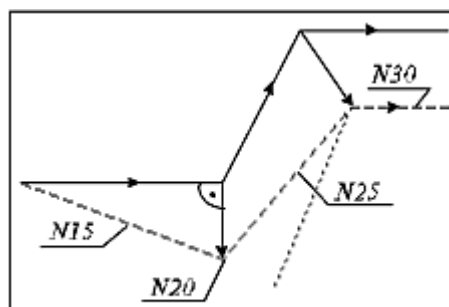


Fig. 14.5.1-8

14.5.2 Reguli de compensare a sculei în modul ofset

În modul ofset, vectorii de compensare vor fi calculați în mod continuu între blocurile de interpolare G00, G01, G02, G03 (vezi situațiile de bază) până cândva fi inserat cel puțin un bloc care nu conține deplasamente în planul selectat. Această categorie include un bloc conținând întârziere sau funcții.

Situațiile de bază ale modului ofset

Calculul punctului de intersecție pentru colț interior $180^\circ < \alpha < 360^\circ$

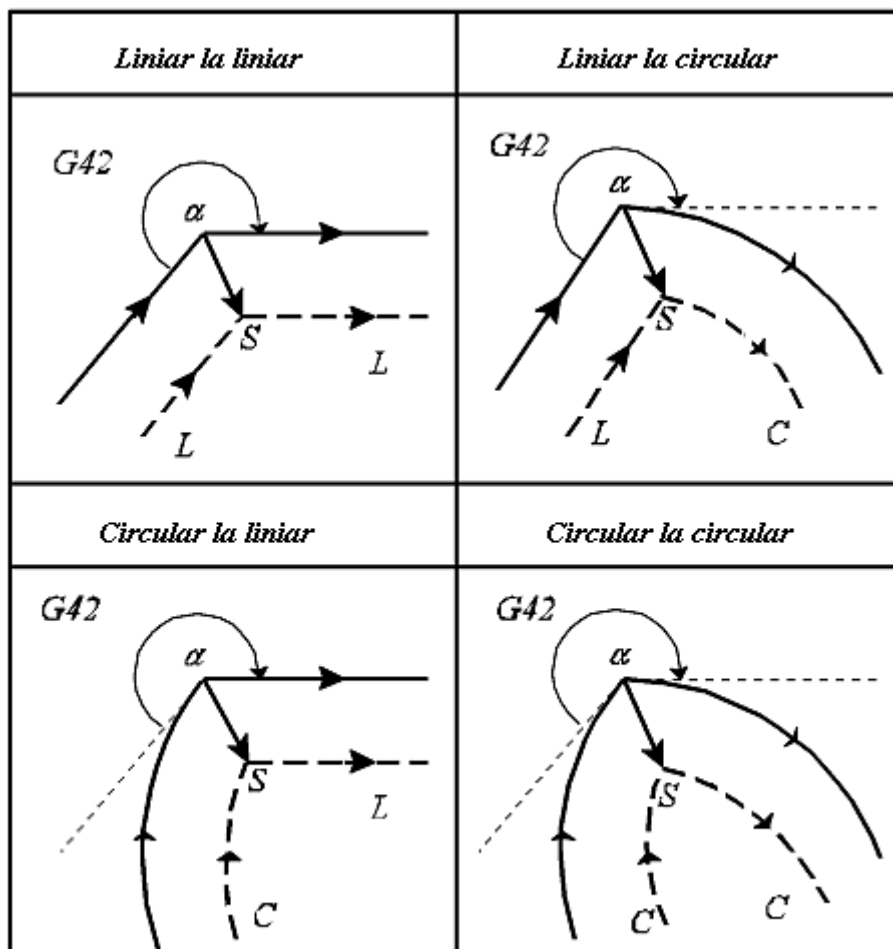


Fig. 14.5.2-1

Se poate întâmpla să nu se obțină un punct de intersecție cu anumite valori ale razei vârfului sculei. În acest caz comanda numerică se oprește din execuția interpolării precedente și afișează mesajul de eroare 3046 NO INTERSECTION G41, G42 (G41, G42 nu se intersectează).

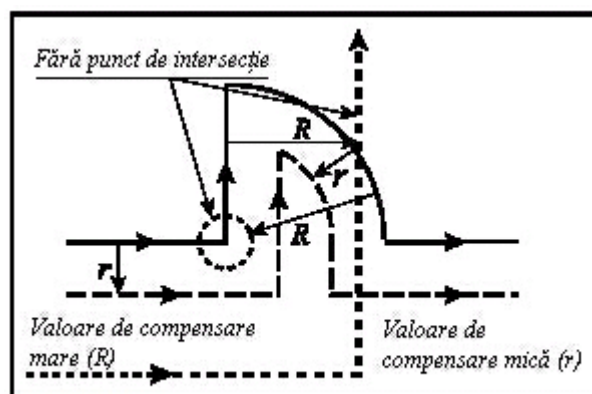


Fig. 14.5.2-2

Mergând prin exteriorul unui colț cu unghi obtuz $90^\circ \leq \alpha \leq 180^\circ$

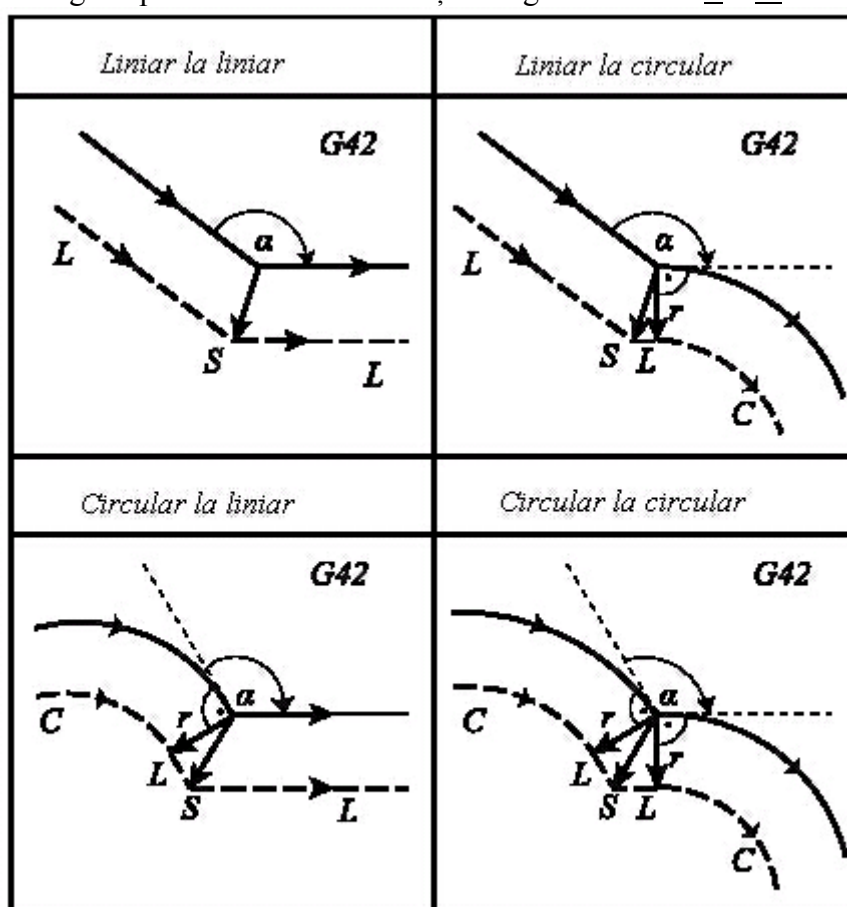


Fig. 14.5.2-3

Mergând prin exteriorul unui colț cu unghi ascuțit $0^\circ \leq \alpha < 90^\circ$

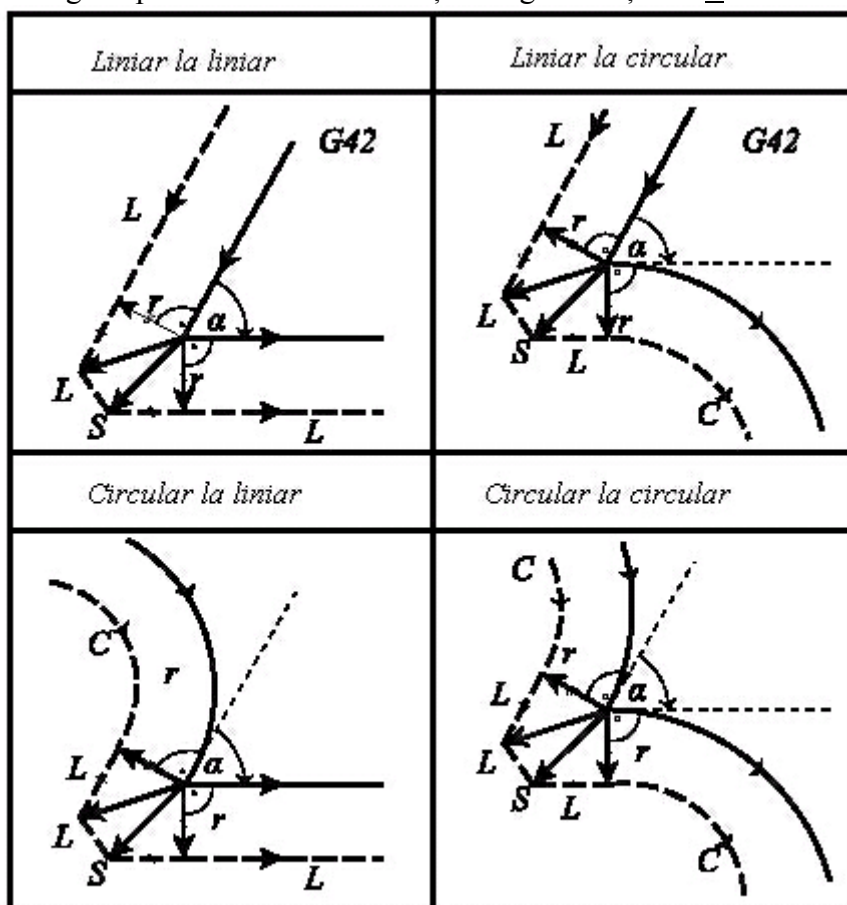


Fig. 14.5.2-4

Situațiile speciale ale modului ofset

Dacă este programat deplasament 0 (sau așa este obținut) în planul selectat într-un bloc în modul ofset, va fi poziționat un vector perpendicular în punctul final al interpolării precedente, lungimea vectorului va fi egală cu compensarea razei. Situațiile de acest fel trebuie tratate cu precauție datorită riscului de a tăia accidental mai puțin sau distorsionat (în cazul unui cerc).

De exemplu:

```
...G91 G17 G42. . .
N110 G1 X40 Y50
N120 X0
N130 Z90
N140 X50 Y-20
...
```

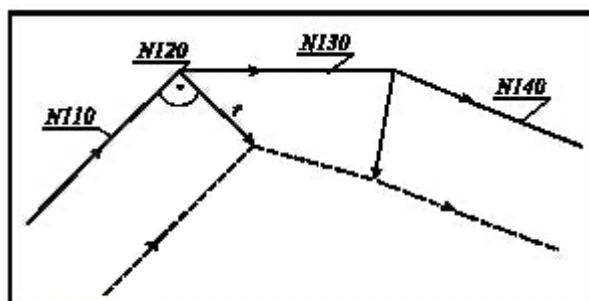


Fig. 14.5.2-5

14.5.3 Anularea modului ofset

Comanda G40 va anula calculul compensării razei sculei. O astfel de comandă se poate da numai pentru interpolarea liniară. Dacă se încearcă programarea G40 într-o interpolare circulară comanda numerică va afișa mesajul de eroare 3042 G40 IN G2, G3.

Situații de bază de anulare a modului ofset

(G42)	(G42)
G01 X ₋ Y ₋	G02 X ₋ Y ₋ R ₋
G40 X ₋ Y ₋	G40 G1 X ₋ Y ₋

Mergând prin interiorul unui colț $180^\circ < \alpha < 360^\circ$

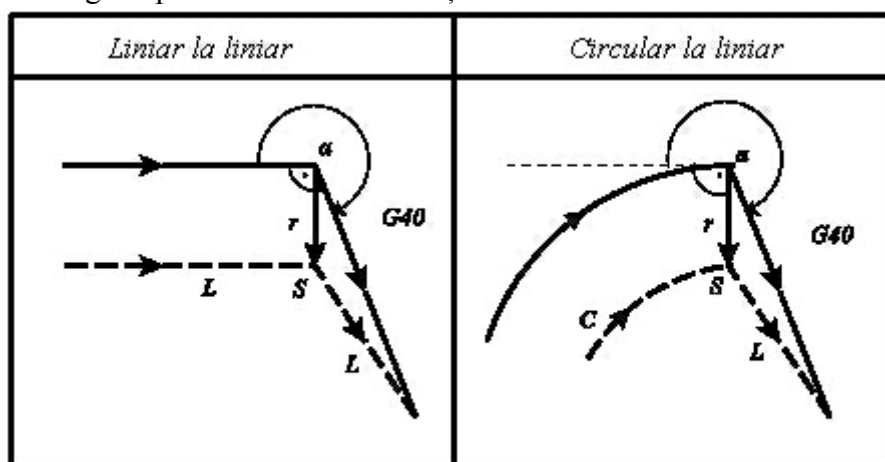


Fig. 14.5.3-1

Mergând prin exteriorul unui colț cu unghi obtuz $90^\circ \leq \alpha \leq 180^\circ$

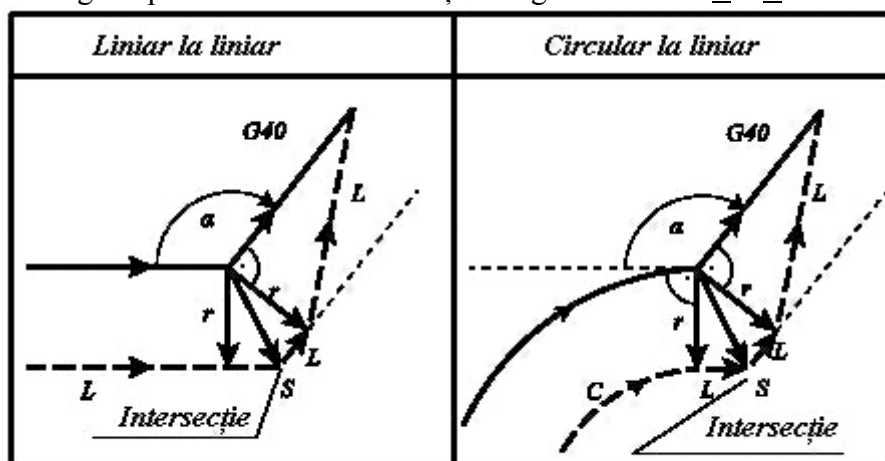


Fig. 14.5.3-2

Mergând prin exteriorul unui colț cu unghi ascuțit $0^\circ \leq \alpha < 90^\circ$

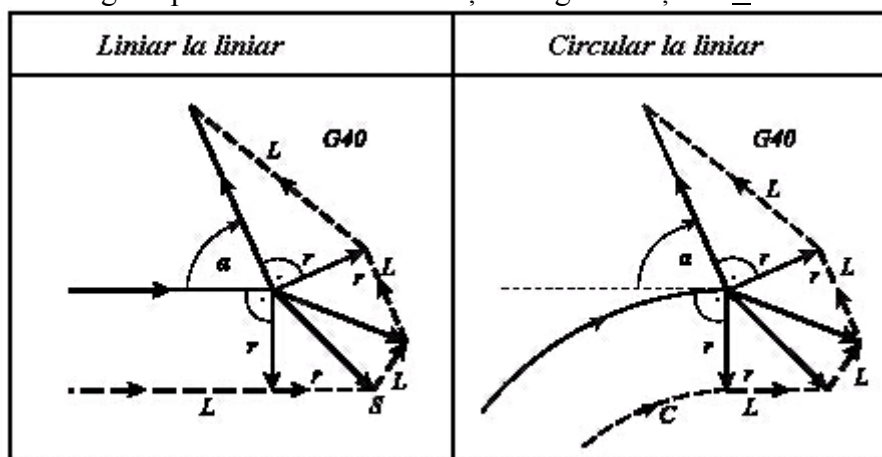


Fig. 14.53-3

Situațiile speciale de anulare a modului ofset

Dacă sunt atribuite valori pentru I, J, K în blocul de anulare a compensării (G40) – dar numai acelor din planul selectat (de exemplu pentru I, J în cazul lui G17) – comanda numerică va deplasa scula la punctul de intersecție dintre interpolarea precedentă și linia dreaptă definită de I, J, K. Valorile pentru I, J, K sunt întotdeauna incrementale, vectorul definit prin acestea pornind din punctul final al interpolării precedente.

Această facilitate este utilă de exemplu pentru deplasarea dintr-un colț interior.

```

...
...G91 G17 G42...
N100 G1 X50 Y60
N110 G40 X70 Y-60 I100 J-20
...

```

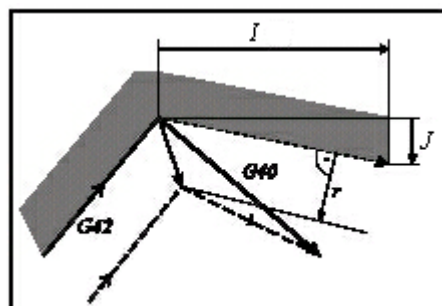


Fig. 14.53-4

În acest caz, comanda numerică va calcula întotdeauna un punct de intersecție indiferent dacă trebuie prelucrat un colț interior sau exterior.

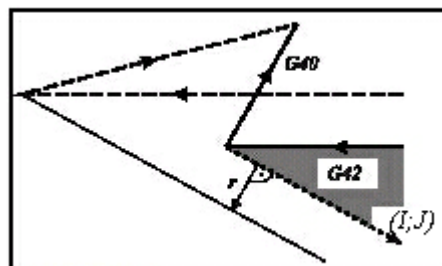


Fig. 14.53-5

Dacă nu este găsit un punct de intersecție, comanda numerică se va deplasa, în unghi drept, în punctul final al precedentei interpolări.

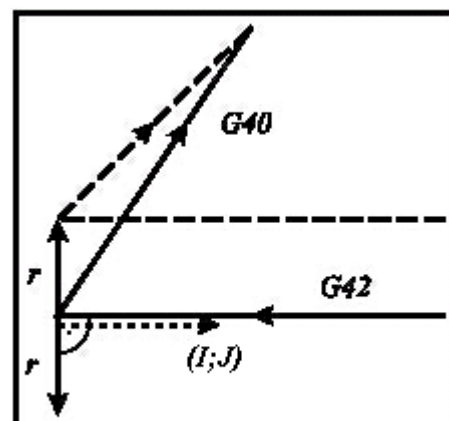


Fig. 14.53-6

Dacă compensarea este anulată într-un bloc în care nu este programată nici o deplasare în planul selectat, va fi impus un vector de ofset perpendicular în punctul final al precedentei interpolări și vectorul de compensare va fi șters la sfârșitul următorului bloc de mișcare.

```
...G42 G17 G91...
N110 G1 X80 Y40
N120 G40
N130 X-70 Y20
...
```

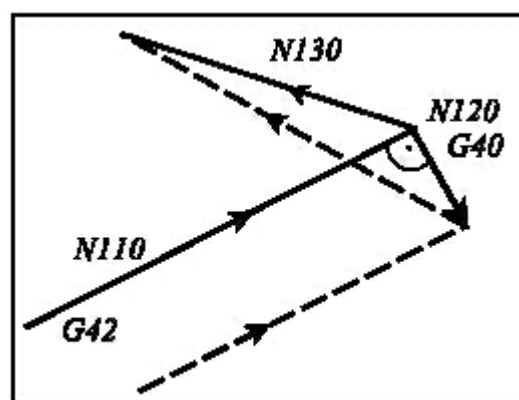


Fig. 14.53-7

Dacă este programat deplasament 0 (sau acesta rezultă) în blocul care conține anularea compensării (G40), va fi calculat un vector de ofset perpendicular în punctul final al precedentei interpolări, și comanda numerică va termina procedura în blocul G40.

De exemplu:

```
...G42 G17 G91...
N110 G1 X80 Y40
N120 G40 X0
N130 X-70 Y20
...
```

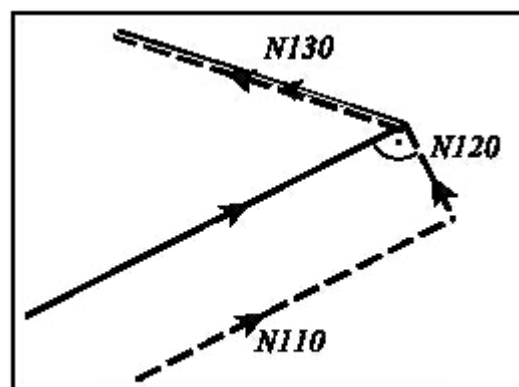


Fig. 14.53-8

14.5.4 Schimbarea direcției ofsetului în modul ofset

Direcția de calcul a compensării razei sculei este dată în tabelul următor:

	Compensarea razei: pozitivă	Compensarea razei: negativă
G41	stânga	dreapta
G42	dreapta	stânga

Direcția ofsetului poate fi inversată chiar în timpul calculului compensării razei sculei. Aceasta se poate realiza prin programarea G41 sau G42, sau prin apelarea unei compensări a razei sculei de semn opus la adresa D. Când se inversează direcția ofsetului, comanda numerică nu va face verificarea dacă aceasta este „în afară“, va calcula întotdeauna un punct de intersecție în primii pași. Figurile următoare presupun valori pozitive pentru raza sculei și treceri de la G41 la G42.

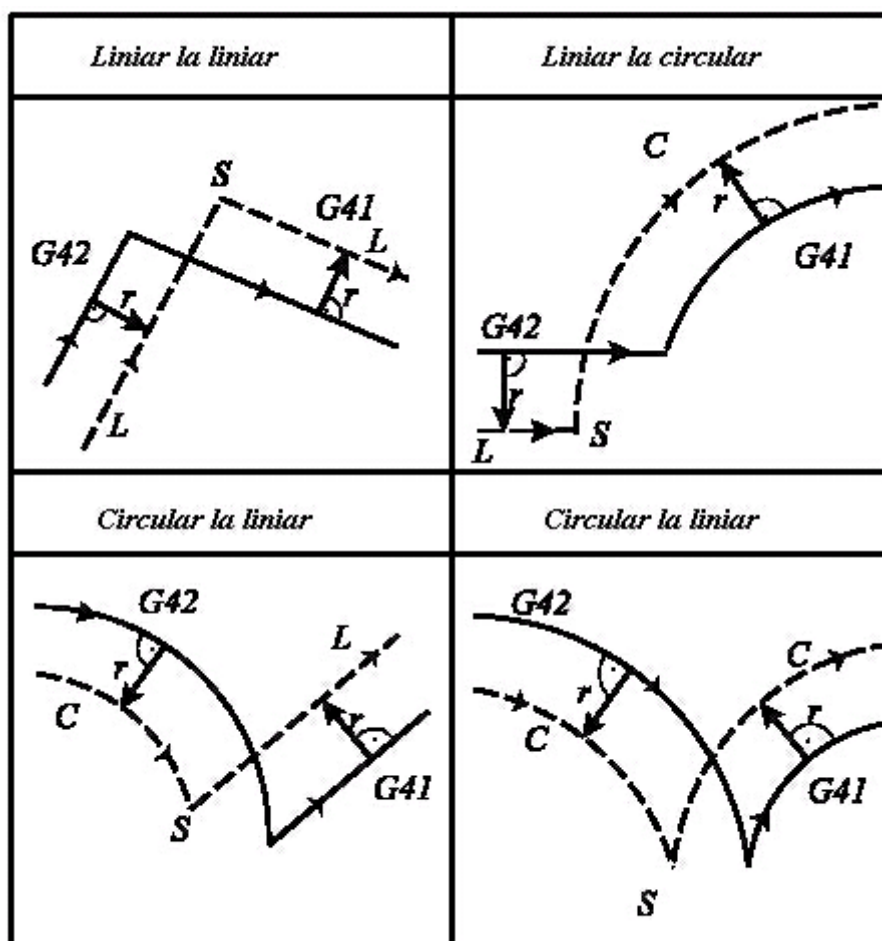


Fig. 14.5.4-1

Dacă nu este găsit un punct de intersecție pentru o tranziție liniar-la-liniar, traiectoria sculei va fi conform figurii alăturată:

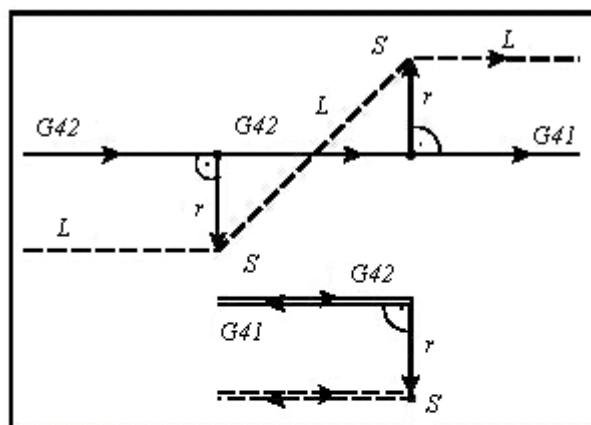


Fig. 14.5.4-2

Dacă nu este găsit un punct de intersecție pentru o tranziție liniar-la-circular, traiectoria sculei va fi conform figurii alăturată:

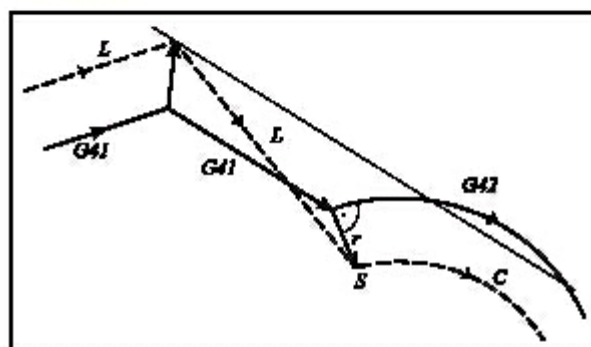


Fig. 14.5.4-3

Dacă nu este găsit un punct de intersecție pentru o tranziție circular-la-liniar sau circular-la-circular, sfârșitul vectorului de compensare în punctul de pornire al primei interpolări circulare va fi conectat cu punctul final al vectorului de compensare perpendicular în punctul de pornire al celei de a doua interpolări cu un arc circular cu raza programată R necorectată. Centrul arcului de cerc de interconectare nu va coincide cu centrul arcului programat. Comanda numerică va afișa mesajul 3047 *CHANGE NOT POSSIBLE* (schimbarea nu este posibilă) dacă schimbarea de direcție nu se poate face chiar cu relocarea centrului cercului rezumată mai sus.

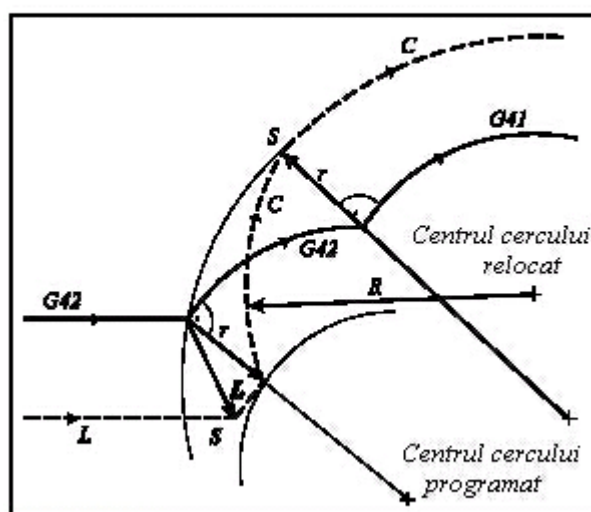


Fig. 14.5.4-4

14.5.5 Programarea reținerii vectorului (G38)

Sub acțiunea comenzii

G38 v

comanda numerică va reține vectorul ultimei compensări între interpolarea precedentă și blocul G38 în modul ofset și îl va executa la sfârșitul blocului G38 independent de tranziția între blocul G38 și blocul următor. Codul G38 are acțiune singulară, adică nu este modal. G38 trebuie să fie programat în mod repetat dacă vectorul trebuie reținut în câteva blocuri consecutive.

G38 poate fi programat numai în stările G00 sau G01, adică blocul de reținere a vectorului trebuie să fie în mod invariabil o interpolare liniară, altfel comanda numerică va afișa mesajul de eroare *3040 G38 NOT IN G0, G1 (G38 nu este în bloc G0, G1)*. Dacă G38 nu este folosit în modul ofset (G41, G42), comanda numerică va afișa mesajul de eroare *3039 G38 CODE IN G40 (G38 în bloc G40)*.

Un exemplu de utilizare a G38:

```
...G17 G41 G91...
N110 G1 X60 Y60
N120 G38 X90 Y-40
N130 X20 Y70
N140 X60
...
```

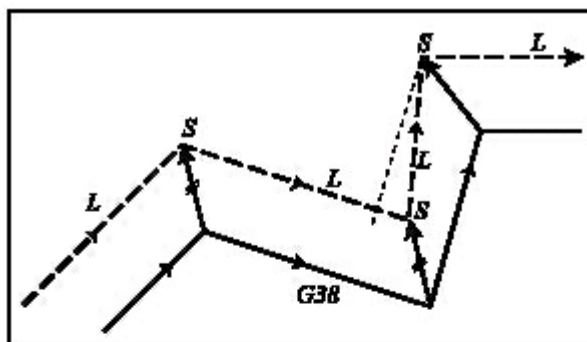


Fig. 14.5.5-1

Pentru a programa o retragere fără să se anuleze modul ofset:

```
...G17 G42 G91...
N110 G1 X40
N120 G38 Z50
N130 G38 Y70
N140 G38 Y-70
N150 X60
...
```

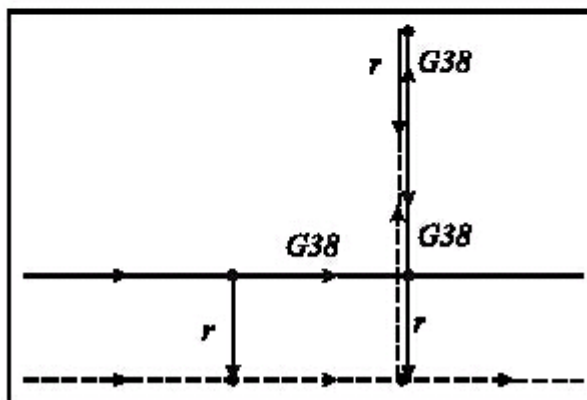


Fig. 14.5.5-2

14.5.6 Programarea arcelor de colț (G39)

Prin programarea

G39 (I J K)

va fi posibil – în modul ofset – să se evite calcularea automată a punctului de intersecție sau a inserării de secțiuni liniare atunci când se merge în jurul colțurilor exterioare și în loc de aceasta centrul sculei se va deplasa pe un arc circular egal cu raza sculei.

Se va insera un arc egal cu raza sculei în direcția G02 sau G03 în starea G41 sau respectiv G42.

Punctele de început și de sfârșit ale arcului vor fi date de un vector de lungimea razei sculei, perpendicular în punctul final al traiectoriei interpolării precedente și respectiv de un vector de lungimea razei sculei, perpendicular în punctul inițial al traiectoriei interpolării următoare. G39 trebuie programat într-un bloc separat.

```
...G17 G91 G41...
N110 G1 X100
N120 G39
N130 G3 X80 Y-80 I80
...
```

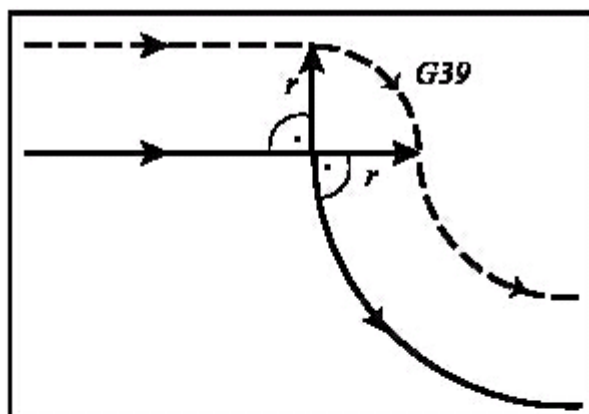


Fig. 14.5.6-1

Când I, J sau K este programat în blocul G39, punctul final al arcului de cerc va fi dat de un vector de lungimea razei sculei, perpendicular pe vectorul definit de I, J sau K, din punctul final al interpolării precedente, în concordanță cu planul selectat.

```
...G17 G91 G41...
N110 G1 X100
N120 G39 I50 J-60
N130 G40 X110 Y30
...
```

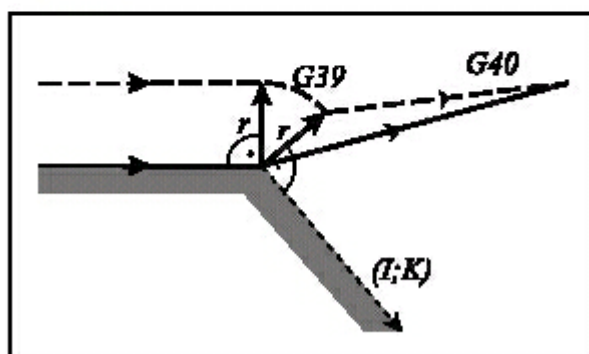


Fig. 14.5.6-2

Pentru comenzile de imagine în oglindă sau rotire selectate anterior este în vigoare vectorul definit de I, J sau K. De fapt, comanda de modificare la scară nu va afecta direcția. În blocul G39 nu poate fi programată nici o comandă de mișcare. Comanda numerică va afișa mesajul de eroare 3036 G39 CODE IN G40 (cod G39 în bloc G40) dacă se da o comandă G39 în starea G40 sau în modul de compensare 3D.

14.5.7 Informații generale privind aplicarea compensării sculei

În modul ofset (G41, G42), comanda numerică va trebui să calculeze întotdeauna vectorii de compensare dintre două blocuri de interpolare în planul selectat. În practică poate fi necesar să se programeze între două blocuri de interpolare în planul selectat un bloc fără interpolare sau un bloc de interpolare în afara planului selectat. Acestea pot fi:

- funcții (M, S, T)
- întârziere (G4 P)
- interpolare în afara planului selectat ([G18] G1 Z)
- apelare subprogram (M98 P)
- activare sau dezactivare de transformări speciale (G50, G51, G50.1, G51.1, G68, G69)

Notă : La apelarea unui subprogram sunt necesare anumite precauții. În cazul în care subprogramul nu începe cu o mișcare în planul asignat, interpolarea va fi distorsionată.

Comanda numerică va accepta programarea unui **singur** bloc de tipul de mai sus între două blocuri de interpolare din program, păstrând traiectoria sculei neafectată:

```
...G17 G42 G91...
N110 G1 X50 Y70
N120 G4 P2
N130 X60
...
```

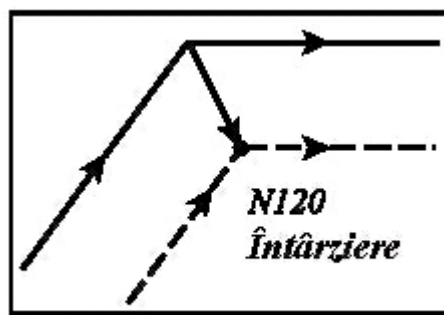


Fig. 14.5.7-1

Atunci când comanda numerică inserează una sau mai multe linii drepte între două interpolări când se deplasează în jurul unui colț, orice alt bloc fără deplasare sau cu deplasare în afara planului selectat, programat între interpolări va fi executat la punctul final al primei interpolări (indicat cu „S” în figuri).

Atunci când sunt scrise în program două interpolări în afara planului selectat sau două blocuri care nu conțin interpolări, comanda numerică va impune un vector de ofset perpendicular în punctul final al ultimei interpolări executate în planul selectat și traiectoria va fi distorsionată:

```
...G17 G42 G91...
N110 G1 X50 Y70
N120 G4 P2
N130 S400
N140 X60
...
```

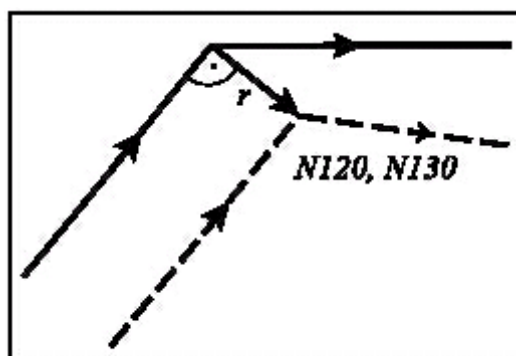


Fig. 14.5.7-2

Dacă nu se poate face o prelucrare pe direcția **Z** fără ca să fie impusă compensarea razei, se poate adopta următoarea procedură:

```
...G17 G91...
N110 G41 G0 X50 Y70 D1
N120 G1 Z-40
N130 Y40
...
```

Acum scula va avea o traiectorie corectă după cum se arată în figura alăturată.

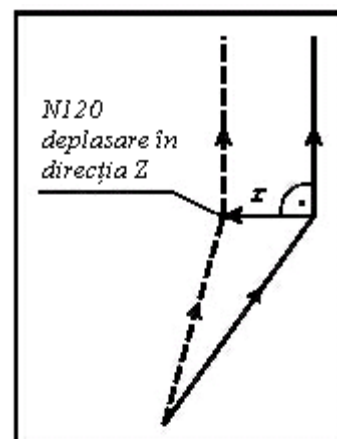


Fig 14.5.7-3

Dacă totuși mișcarea în direcția **Z** este fragmentată în două părți (avans rapid și avans de lucru), traiectoria va fi distorsionată deoarece sunt două interpolări consecutive în afara planului selectat:

```
...G17 G91...
N110 G41 G0 X50 Y70 D1
N120 Z-35
N130 G1 Z-5
N130 Y40
...
```

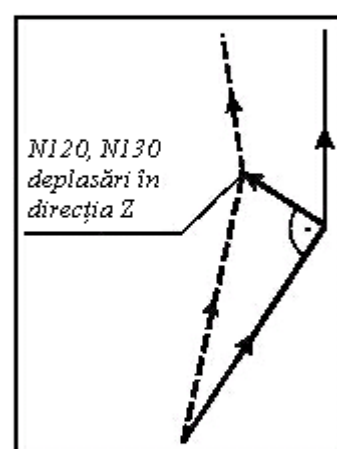


Fig. 14.5.7-4

Pentru a evita aceasta, se introduce o mică deplasare în direcția **Y** între cele două deplasări în direcția **Z**:

```
...G17 G91...
N110 G41 G0 X50 Y69 D1
N120 Z-35
N130 Y1
N140 G1 Z-5
N150 Y40
...
```

Prin aceasta se va obține un vector de compensare corect.

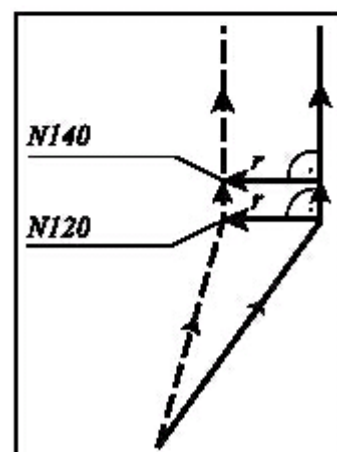


Fig. 14.5.7-5

În continuare se va descrie traiectoria sculei atunci când între două interpolări se inserează instrucțiunile:

```
G22, G23, G52, G54-G59, G92
G53
G28, G29, G30
```

Atunci când se programează comanda G22, G23, G52, G54-G59 sau G92 în modul ofset între două blocuri de interpolare, vectorul de compensare va fi șters la punctul final al interpolării anterioare, comanda va fi executată și vectorul va fi reconstituit la punctul final al următoarei interpolări. Dacă interpolarea anterioară sau cea care urmează este o interpolare circulară, va fi afișat mesajul de eroare *3041 AFTER G2, G3 ILLEG. BLOCK* (bloc nepermis după G2, G3).

De exemplu:

```
...G91 G78 G41...
N110 G1 X80 Y-50
N120 G92 X0 Y0
N130 X80 Y50
...
```

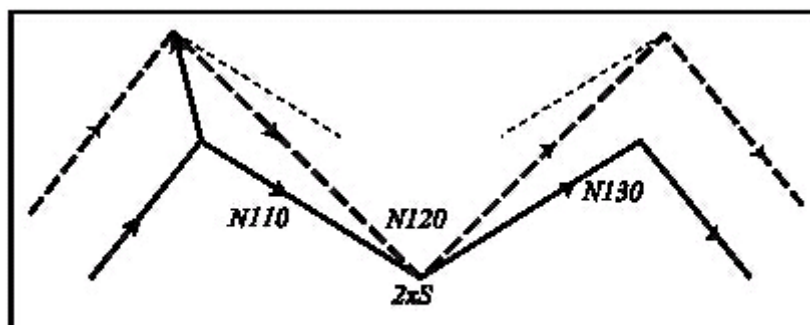


Fig. 14.5.7-6

Dacă este programată comanda G53 în modul ofset între două interpolări, vectorul de compensare va fi șters la punctul final al blocului anterior, se va executa poziționarea în G53 și vectorul va fi reconstituit la punctul final al următoarei interpolări (altă decât G53). Dacă interpolarea anterioară sau cea care urmează este o interpolare circulară, va fi afișat mesajul de eroare *3041 AFTER G2, G3 ILLEG. BLOCK* (bloc nepermis după G2, G3).

De exemplu:

```
...G91 G17 G41...
N110 G1 X80 Y-50
N120 G53 Y80
N130 G53 Y0
N140 X80 Y50
...
```

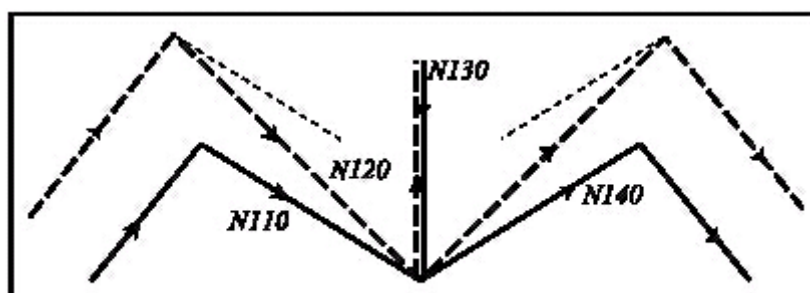


Fig. 14.5.7-7

Dacă este programată comanda G28 sau G30 (urmată de G29) între două blocuri în modul ofset, vectorul de compensare va fi șters la punctul final al blocului care poziționează scula în punctul intermediar, scula se va mișca în punctul de referință și vectorul va fi reconstituit la punctul final al blocului de revenire G29.

De exemplu:

```
...G91 G17 G41...
N110 G1 X80 Y-50
N120 G28 Y80
N130 G29 Y0
N140 X80 Y50
...
```

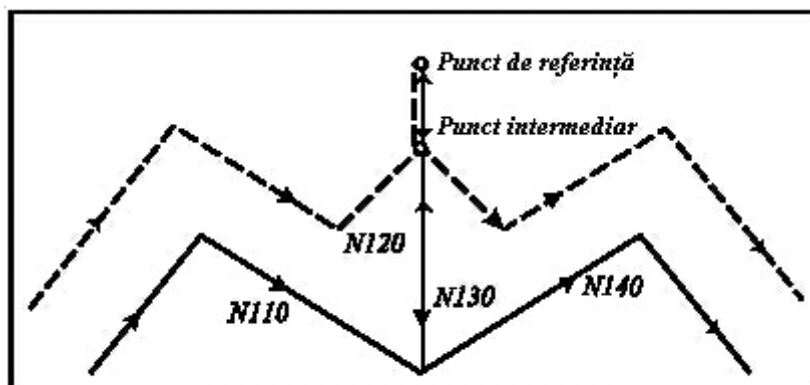


Fig. 14.5.7-8

În modul ofset se poate de asemenea apela o valoare nouă de compensare la adresa D. În eventualitatea inversării semnului razei, direcția de mișcare de-a lungul conturului va fi inversată (vezi și mai înainte). Altfel, va fi aplicabilă următoarea procedură. Vectorul de compensare va fi calculat cu noua valoare a razei la punctul final al interpolării, în care a fost programată noua adresă D. Deoarece vectorul de compensare a fost

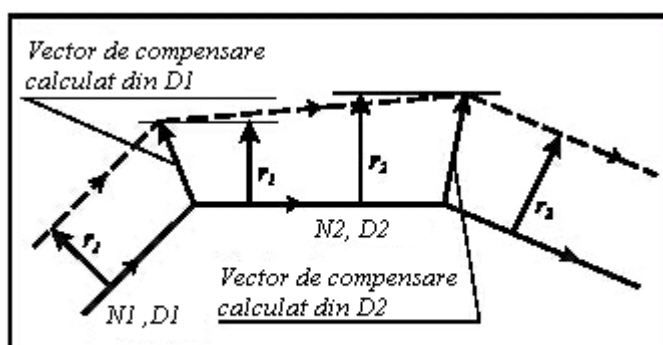


Fig. 14.5.7-9

calculat cu valoarea anterioară a razei în punctul de început al aceluia bloc, traiectoria centrului sculei nu va fi paralelă cu traiectoria programată.

De asemenea, o valoare nouă pentru compensarea razei poate fi apelată la adresa D și într-o interpolare circulară, totuși, de această dată, centrul sculei se va deplasa de-a lungul unui arc cu rază variabilă.

Un caz special pentru cele discutate anterior este anularea sau impunerea compensării cu D00 sau respectiv Dnn, atunci când suntem în modul ofset. Aveți în vedere diferența între traiectoriile sculei cu referire la următorul exemplu, în care compensarea este impusă cu G41 sau G42 și anulată cu G40, sau când compensarea este impusă și anulată prin programarea D.

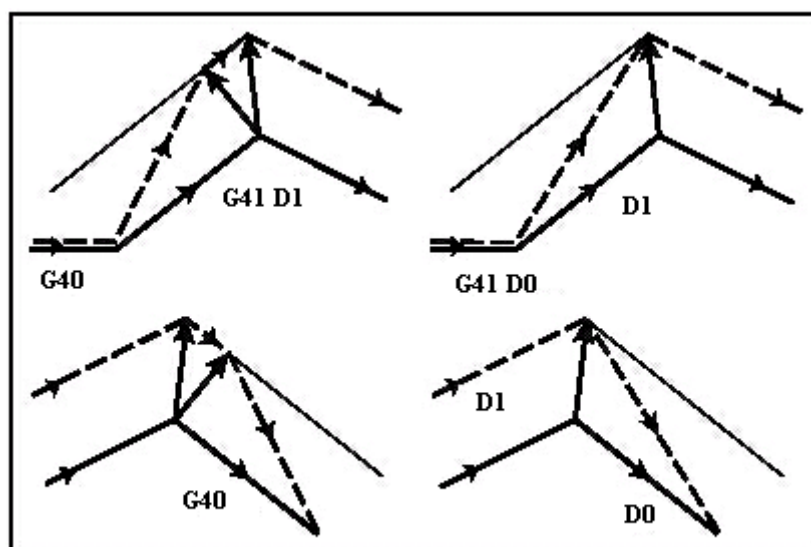


Fig. 14.5.7-10

Se poate folosi de asemenea și un detaliu de program sau subprogram pentru a prelucra una din piesele unui ansamblu: cea cuprinsă folosind compensare de rază pozitivă, respectiv piesa cuprinzătoare folosind compensare de rază negativă, și viceversa. Să revedem următorul detaliu de program:

```

...
N020 G42 G1 X80 D1
N030 G1 Z-5
N040 G3 I-80
N050 G1 Z2
N060 G40 G0 X0
...

```

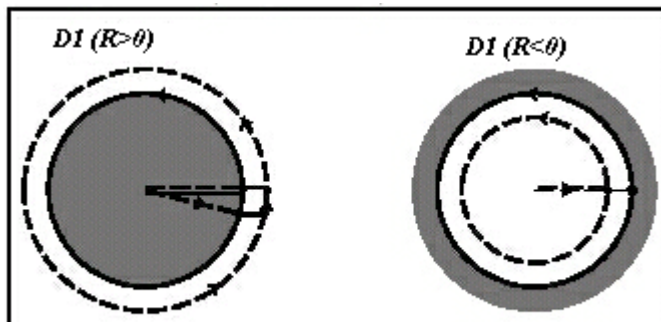


Fig. 14.5.7-11

Când compensarea de rază este aplicată unui cerc cu rază variabilă, comanda numerică va calcula vectorul (vectorii) de compensare pentru un cerc imaginar începând din punctul de start, a cărui rază este egală în punctul de start cu raza cercului programat, iar centrul coincidând cu cel programat. Vectorul (vectorii) de compensare va fi calculat pe un cerc imaginar la punctul final al său, a cărui rază este egală cu raza în punctul final a cercului programat, punctul de centru coincidând cu cel al cercului programat.

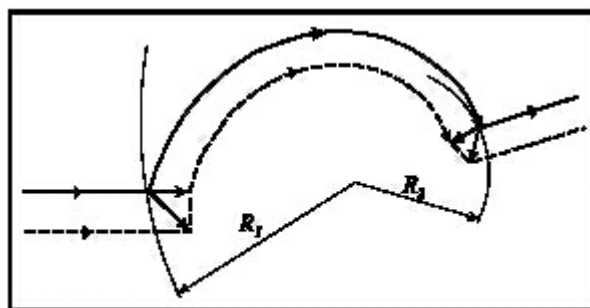


Fig 14.5.7-12

Când a fost programat un cerc complet, se poate întâmpla adesea ca traiectoria sculei să acopere mai mult decât un cerc complet în modul offset.

De exemplu, aceasta se poate întâmpla la programarea unei inversări de direcție pe un contur:

```

...G17 G42 G91...
N110 G1 X30 Y-40
N120 G41 G2 J-40
N130 G42 G1 X30 Y40
...

```

centrul sculei acoperă un arc de cerc întreg din punctul P_1 în punctul P_1 și un altul din punctul P_1 în punctul P_2 .

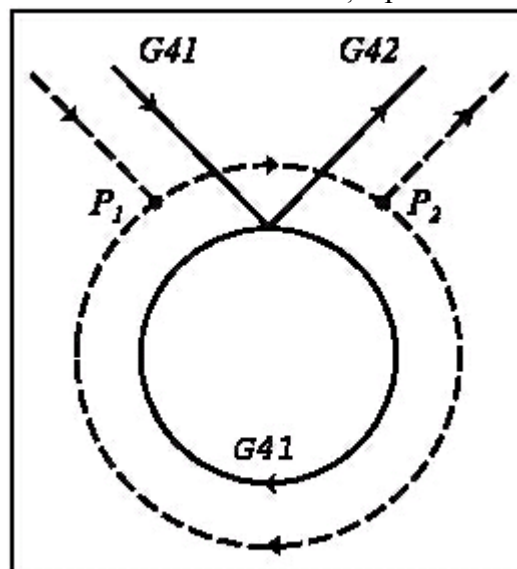


Fig. 14.5.7-13

Când modul ofset este anulat prin programarea I, J, K, va rezulta o condiție similară:

...G18 G90 G41...

N090 G1 X30

N100 G2 J-60

N110 G40 G1 X120 Y180 I-60 J-60

...

Centrul sculei acoperă un arc de cerc în întregime din punctul P_1 în punctul P_1 și un altul din punctul P_1 în punctul P_2 .

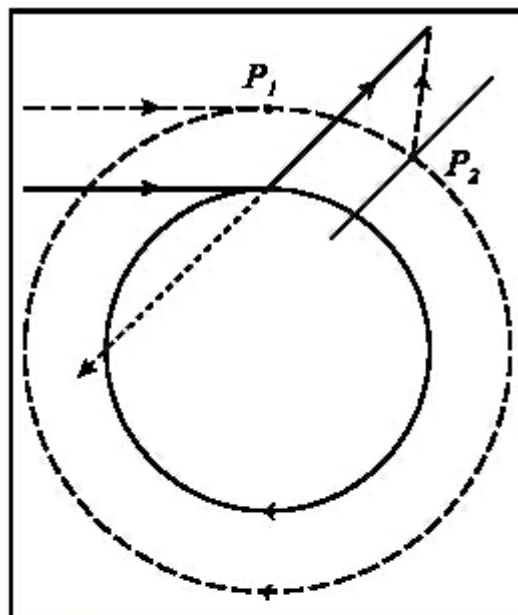


Fig.14.5.7-14

Doi sau mai mulți vectori de compensare pot fi produși când se merge în jurul colțurilor ascuțite. Când punctele lor finale se găsesc aproape unele de celelalte, mișcarea nu va fi posibilă între două astfel de puncte. Când distanța dintre cei doi vectori este mai mică decât valoarea parametrului *DELTV* pe fiecare axă, vectorul arătat în figură va fi omis, și traiectoria sculei va fi modificată în conformitate cu aceasta.

Notă: Când parametrul este prea mare (din diverse cauze) colțurile ascuțite cu unghiuri mici pot fi șterse la prelucrare.

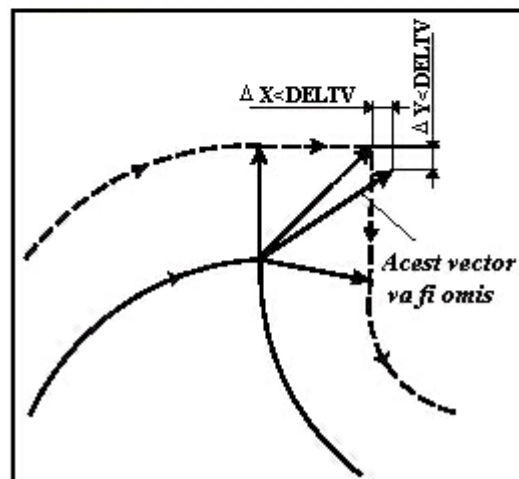


Fig. 14.5.7-15

14.5.8 Interferențe la compensarea sculei

Se poate întâmpla adesea în modul ofset ca traiectoria sculei să fie opusă față de cea programată. În aceste condiții, scula va tăia din piesă contrar cu intențiile programatorului. Se face referire la acest fenomen ca fiind interferență la compensarea sculei.

În cazul prezentat în figură, după ce s-au calculat punctele de intersecție, se va obține o traiectorie a sculei inversă față de cea programată în execuția interpolării N2. Aria hașurată indică faptul că scula taie din piesă.

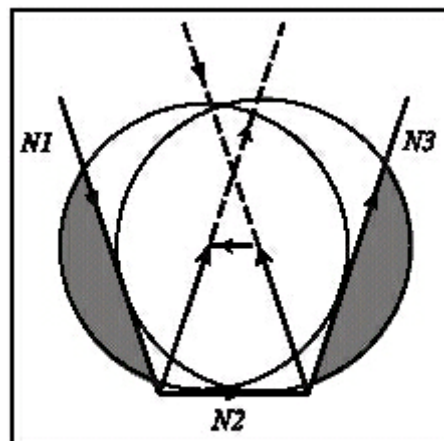


Fig. 14.5.8-1

Pentru a se evita aceasta, comanda numerică execută o verificare a interferenței atunci când parametrul *INTERFER* este impus 1. Acum comanda numerică va verifica dacă condiția $-90^\circ \leq \varphi \leq +90^\circ$ este îndeplinită pentru unghiul φ cuprins între deplasamentul programat și cel compensat cu raza. Cu alte cuvinte comanda numerică va verifica dacă vectorul de deplasament compensat are sau nu o componentă opusă vectorului de deplasament programat.

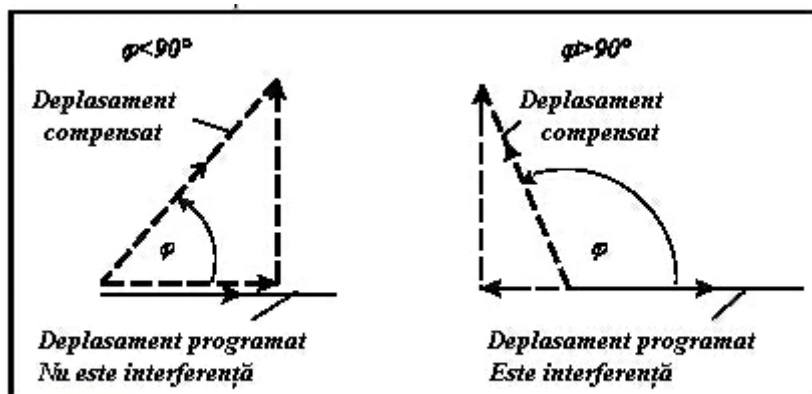


Fig. 14.5.8-2

Dacă parametrul *ANGAL* este impus 1, după verificarea unghiului comanda numerică va afișa un mesaj de eroare de interferență *3048 INTERFERENCE ALARM* cu un bloc înainte de apariția problemei.

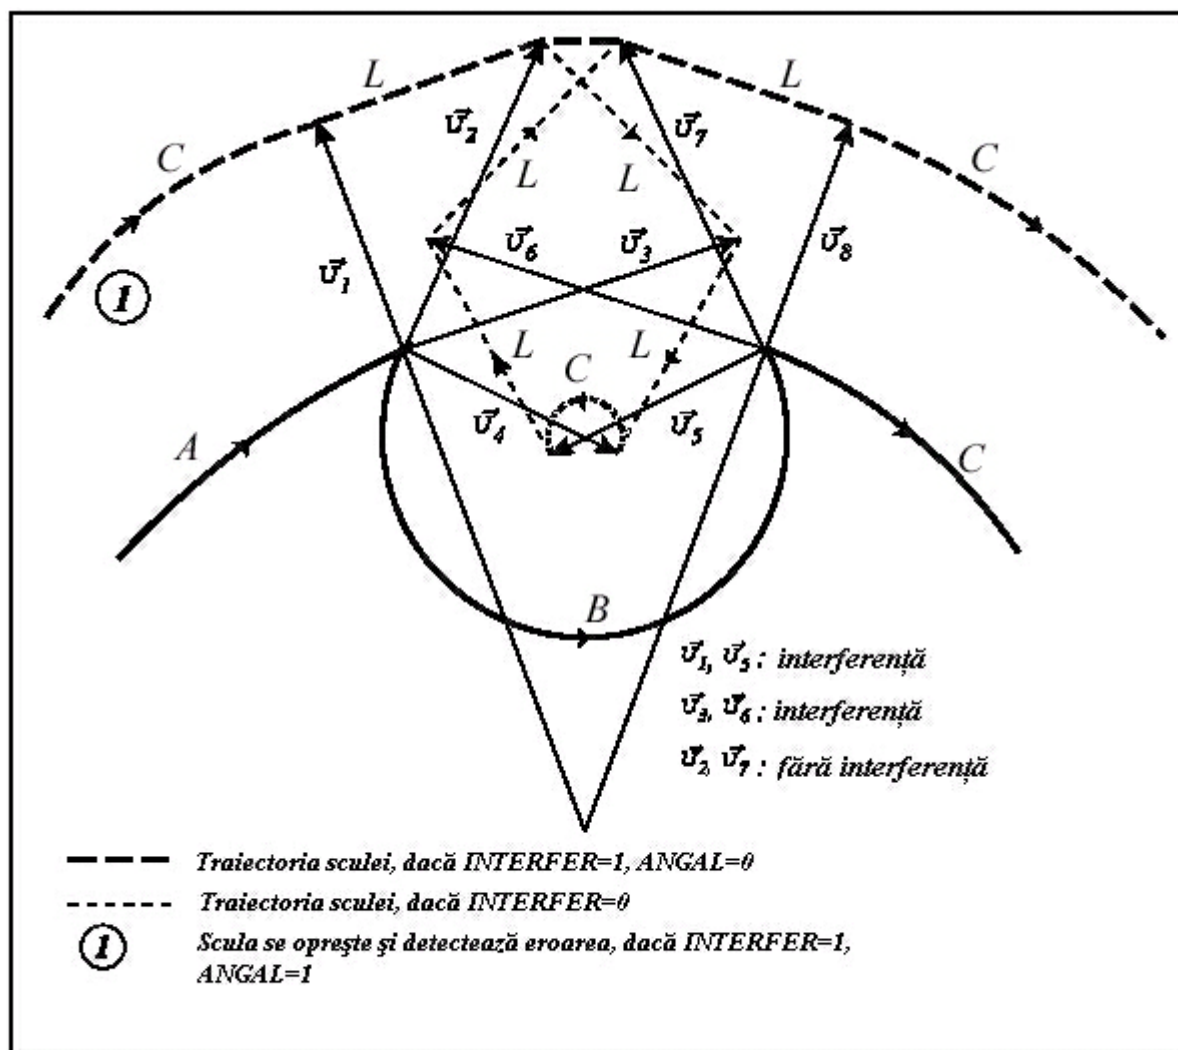


Fig. 14.58-3

Dacă parametrul $ANGAL$ este impus 0, comanda numerică nu va afișa mesajul de eroare, dar va încerca în mod automat să corecteze conturul pentru a evita tăierea din piesă. În continuare se va descrie procedura de compensare.

Fiecare din blocurile A, B și C sunt în modul ofset. Vectorii calculați între blocurile A și B sunt V_1, V_2, V_3, V_4 ; vectorii de compensare între blocurile B și C sunt V_5, V_6, V_7, V_8 .

- V_4 și V_5 vor fi ignorați dacă există o interferență între ei.
- V_3 și V_6 vor fi ignorați dacă există o interferență între ei.
- V_2 și V_7 vor fi ignorați dacă există o interferență între ei.
- V_1 și V_8 nu pot fi omiși dacă există o interferență între ei, așa că se afișează un mesaj de eroare.

Este evident din cele de mai sus că vectorii de compensare sunt împerecheați la începutul și la sfârșitul punctelor de interpolare B și vor fi ignorați în perechi. Dacă numărul de vectori de compensare pe o parte este 1 (sau se reduce la 1), vor fi omiși doar vectorii de pe cealaltă

parte. Procedura de omitere va fi executată atât timp cât interferența persistă. Primul vector de compensare din punctul de pornire al interpolării B și ultimul vector din punctul final nu pot fi ignorați. Dacă, drept rezultat al omisiunii, este eliminată interferența, nu se va afișa un mesaj de eroare, dar în celelalte cazuri se va afișa mesajul 3048 *INTERFERENCE ALARM*. Vectorii de compensare rămași după fiecare omisiune vor fi interconectați întotdeauna prin linii drepte – chiar dacă interpolarea B este circulară.

Este evident din exemplul de mai sus că execuția interpolării A nu va fi începută până când nu s-a verificat pentru interferențe interpolarea B. Pentru aceasta, și blocul C trebuie introdus în bufer și trebuie calculați și vectorii de compensare pentru tranziția B – C.

Mai jos se vor descrie câteva cazuri tipice de interferență:

Frezarea unei trepte mai mici decât raza sculei. Comanda numerică afișează mesajul de eroare 3048 *INTERFERENCE ALARM* sau altfel va tăia din piesă.

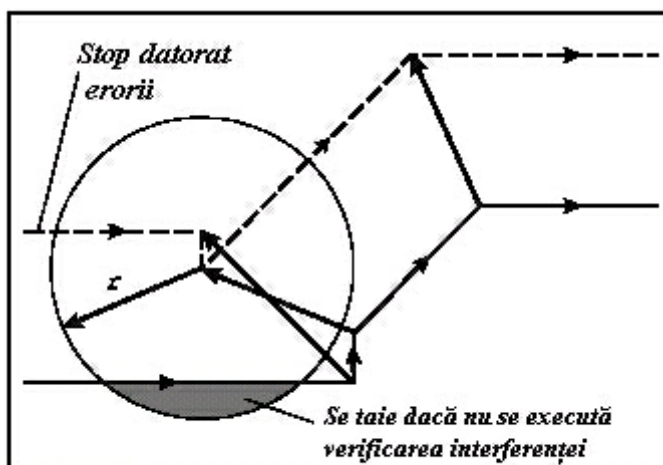


Fig. 14.5.8-4

Prelucrarea unui colț interior cu o rază mai mică decât raza sculei. Comanda numerică afișează mesajul de eroare 3048 *INTERFERENCE ALARM* sau altfel va tăia mai mult din piesă.

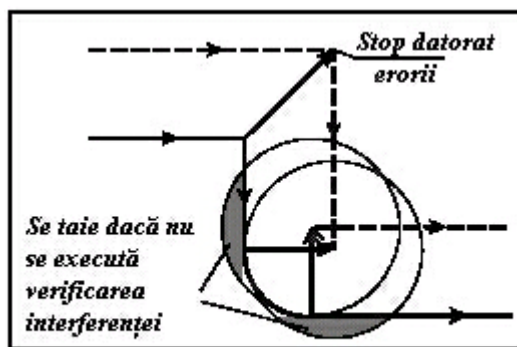


Fig. 14.5.8-5

Frezarea unei trepte mai mici decât raza sculei de-a lungul unui arc. Dacă parametrul $ANGAL=0$, comanda numerică va șterge vectorul v_2 și va interconecta vectorii v_1 și v_3 cu o linie dreaptă pentru a evita tăierea din piesă. Dacă parametrul $ANGAL=1$, comanda numerică va afișa mesajul de eroare 3048 *INTERFERENCE ALARM* și se va opri la sfârșitul blocului anterior.

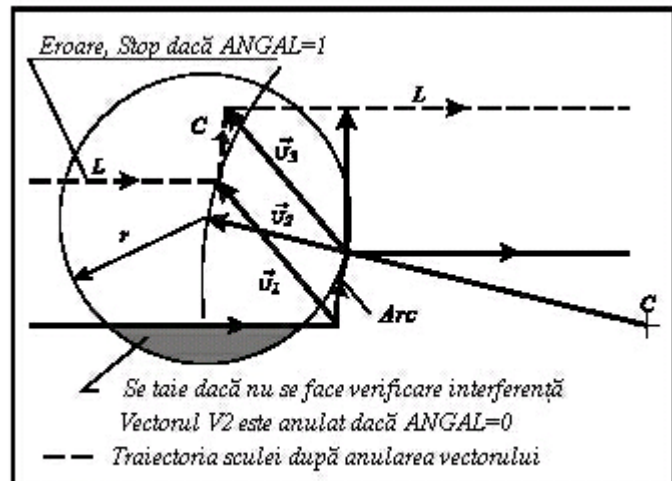


Fig. 14.5.8-6

Uneori scula nu va tăia efectiv din piesă, dar verificarea de interferență indică o eroare. Dacă se prelucrează un canal mai mic decât raza de compensare, nu se va tăia din piesă mai mult (vezi figura), totuși comanda numerică va afișa mesajul de eroare 3048 *INTERFERENCE ALARM* deoarece direcția de deplasare în lungul traiectoriei de interpolare compensate B este opusă celei programate.

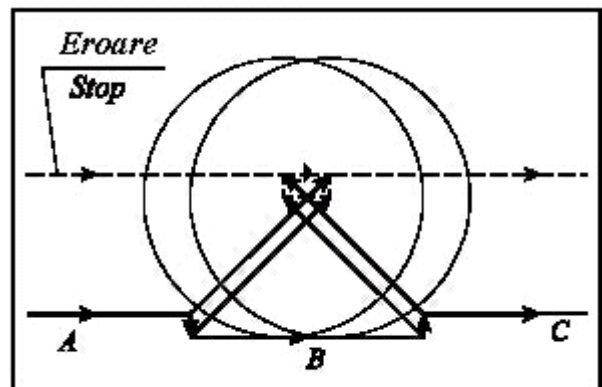


Fig. 14.5.8-7

În exemplul alăturat este afișată de asemenea o eroare de interferență deoarece deplasarea traiectoriei compensate în interpolarea B este opusă celei programate.

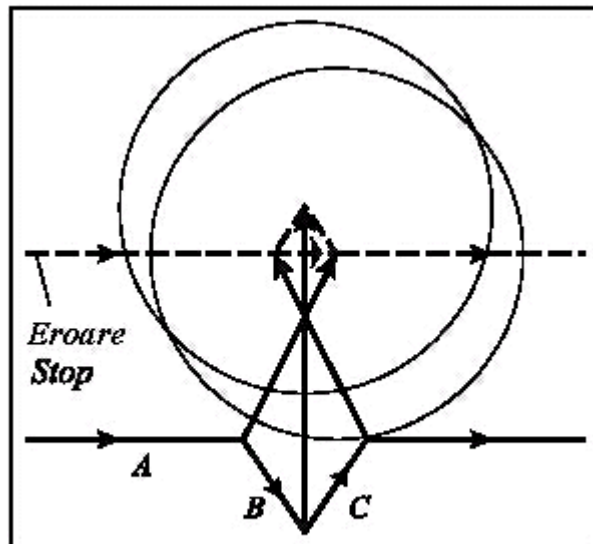


Fig. 14.5.8-8

14.6 Ofsetul tridimensional al sculei (G41, G42)

Compensarea 2D a razei sculei va produce ofsetul sculei în planul selectat prin comenzile G17, G18, G19. Aplicarea compensării tridimensionale a sculei face posibilă luarea în considerație a compensării sculei în trei dimensiuni.

14.6.1 Programarea ofsetului tridimensional al sculei (G40, G41, G42)

Comanda

G41 (G42) X_p Y_p Z_p I J K D (E)

va impune compensarea 3D a sculei.

X_p Y_p Z_p înseamnă axele X, Y, Z sau axe paralele cu acestea (dacă există).

Dacă nu se face referire la o anumită axă sunt luate în considerare în mod automat axele principale. De exemplu:

instrucțiunea G41 X I J K se referă la spațiul X Y Z

instrucțiunea G41 U V Z I J K se referă la spațiul U W Z

instrucțiunea G41 W I J K se referă la spațiul X Y W

Atunci când este impusă compensarea tridimensională a sculei, trebuie specificată fiecare dintre adresele I, J, K pentru că altfel comanda numerică va trece în starea de compensare bidimensională (2D) a razei.

Valorile specificate la adresele I, J, K sunt componentele vectorului de compensare tridimensional. Valorile componentelor sunt modale, adică fiecare dintre ele va rămâne activă până când se va face referire la o altă valoare I, J sau K.

Valoarea de compensare care urmează să fie aplicată poate fi apelată la adresa D.

Constanta dominantă a calculului compensării poate fi specificată la adresa E.

Comanda

G40 sau

D00

va anula compensarea de offset tridimensională.

Diferența între cele două comenzi este că D00 va șterge doar compensarea, păstrându-se starea G41 sau G42 neschimbată. Dacă după aceea se face referire la o nouă adresă D

(altă decât zero), noua compensare a sculei va fi impusă în funcție de starea G41 sau G42.

Dacă este folosită instrucțiunea G40, orice referire la adresa D nu va avea nici un efect până când nu se va programa G41 sau G42.

Calculul compensării poate fi impus (G41, G42) sau anulat (G40 sau D00) numai într-un bloc de mișcare liniară (G00 sau G01).

Stările G40, G41, G42 sunt modale. La punerea sub tensiune comanda numerică trece în starea G40.

14.6.2 Vectorul de offset tridimensional

Comanda numerică va genera componentele vectorilor de compensare în modul următor:

$$\begin{aligned}v_x &= \frac{I \cdot r}{P} \\v_y &= \frac{J \cdot r}{P} \\v_z &= \frac{K \cdot r}{P}\end{aligned}$$

unde r este valoarea de compensare apelată la adresa D,

P este constanta dominantă,

I, J, K sunt valorile specificate în program.

Valoarea constantei dominante este luată din parametrul *DOMCONST* doar în cazul în care nu este specificată o altă valoare în program la adresa E. Dacă valoarea constantei dominante este 0 și la adresa E nu s-a specificat altă valoare, comanda numerică va calcula valoarea lui P din relația

$$P = \sqrt{I^2 + J^2 + K^2}$$

În funcție de direcțiile vectorilor de compensare specificați în fiecare bloc, comanda numerică va lua în considerație compensarea bloc după bloc. Astfel, în decursul unei prelucrări tridimensionale, sistemul CAM nu are nevoie să genereze traiectoria pentru o anumită sculă, ci trebuie calculate doar direcțiile vectoriale la punctele finale ale interpolărilor. Apoi programele generate în acest fel pot fi rulate și folosind scule de lungimi diferite.

Vectorul de compensare nu poate fi modificat într-o interpolare circulară, adică vectorii de compensare sunt identici la începutul și la sfârșitul unei interpolări circulare.

14 Compensarea sculei

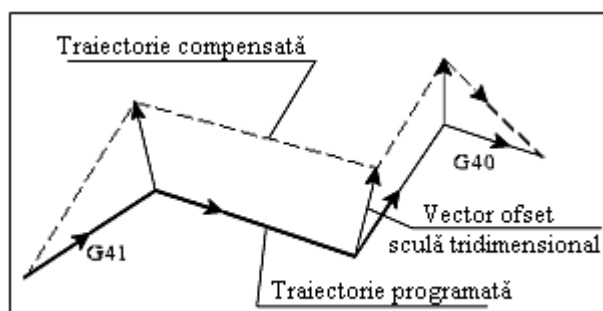


Fig. 14.6.2-1

Instrucțiunea G42 funcționează în același fel ca G41 cu diferența că vectorul de compensare este calculat într-o direcție opusă la G41:

$$\begin{aligned}v_x &= -\frac{I \cdot r}{P} \\v_y &= -\frac{J \cdot r}{P} \\v_z &= -\frac{K \cdot r}{P}\end{aligned}$$

Trecerea din starea G41 în G42 sau invers se poate face numai într-un bloc de interpolare liniară.

Valorile anterioare vor fi modale dacă – fiind impusă compensarea tridimensională a sculei – într-o interpolare I, J și K sunt toate omise.

Nu este posibilă impunerea simultană a compensării tridimensionale și a compensării de rază bidimensionale.

15 Transformări speciale

15.1 Rotația sistemului de coordonate (G68, G69)

O formă programată poate fi rotită în planul selectat cu G17, G18, G19 prin folosirea comenzii

G68 p q R

Coordonatele centrului de rotație vor fi specificate la adresa p și q. Comanda numerică va interpreta doar data scrisă la coordonatele p și q ale planului selectat. Datele de coordonată p și q sunt interpretate ca și coordonate rectangulare chiar și atunci când este impusă specificarea de coordonate polare. Folosind G90, G91 sau operatorul I, coordonatele p și q ale centrului de rotație pot fi specificate ca date absolute sau incrementale.

În cazul în care una sau ambele valori pentru p și q nu sunt introduse, va fi considerată ca centru de rotație poziția instantanee a axei.

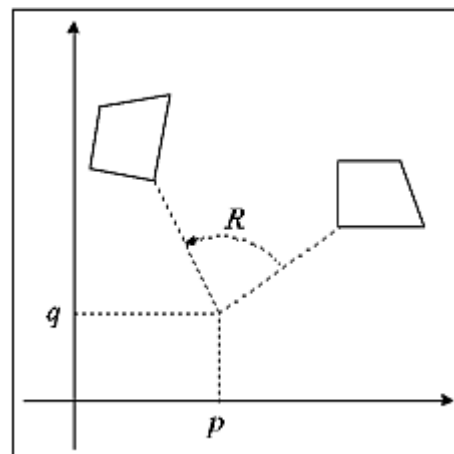


Fig. 15.1-1

Unghiul de rotație este specificat la adresa R. O valoare pozitivă sau negativă scrisă la adresa R reprezintă o direcție de rotație antiorară respectiv orară.

Valoarea lui R poate fi specificată cu 8 cifre zecimale. Acuratețea rotației poate fi selectată prin referirea la parametrul ANG.ACCU. Dacă valoarea sa este 0 sau 1, acuratețea de calcul a rotației va fi 0.001° respectiv 0.00001° .

Valoarea specificată pentru R poate fi absolută sau incrementală. Când unghiul de rotație este specificat ca dată incrementală, valoarea lui R va fi adăugată unghiului programat anterior.

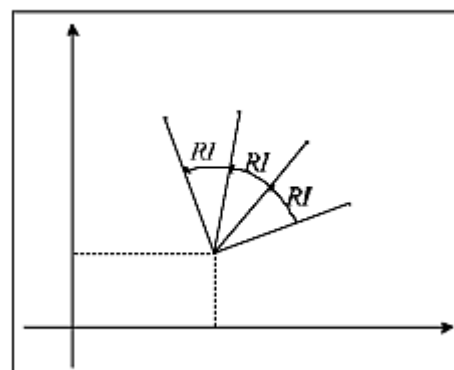


Fig. 15.1-2

Rotația poate fi anulată cu comanda

G69.

Coordonatele centrului de rotație și unghiul vor fi șterse. Instrucțiunea poate acompania și o altă comandă.

Exemplu:

```

N1 G17 G90 G0 X0 Y0
N2 G68 X90 Y60 R60
N3 G1 X60 Y20 F150
    (G91 X60 Y20 F150)
N4 G91 X80
N5 G3 Y60 R100
N6 G1 X-80
N7 Y-60
N8 G69 G90 X0 Y0

```

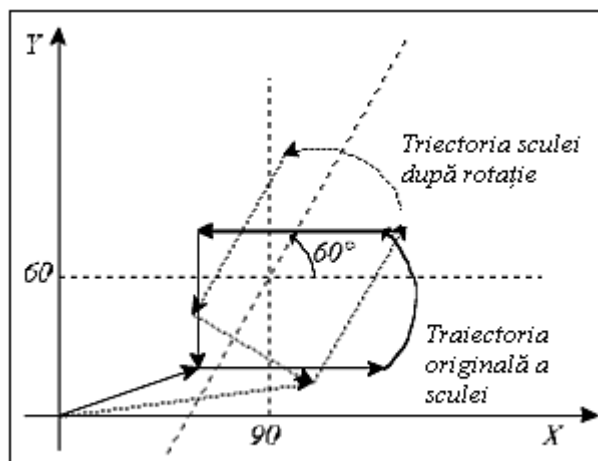


Fig. 15.1-3

15.2 Modificarea la scară (G50, G51)

Comanda

G51 v P

poate fi folosită pentru modificarea la scară a unei forme programate.

P1...P4: Puncte specificate în programul piesă

P'1...P'4: Puncte după modificare la scară

P0: Centrul de modificare la scară

Coordonatele centrului de modificare la scară pot fi introduse la coordonatele lui v. Adresele aplicabile sunt X, Y, Z, U, V, W. Datele pentru coordonata V introduse aici vor fi interpretate ca date rectangulare (carteziene), chiar și atunci când este activă specificarea de date polare.

Folosind G90, G91 sau operatorul I, coordonatele v ale centrului de modificare la scară pot fi specificate ca date absolute sau incrementale.

În cazul în care adresele uneia sau a ambelor axe nu sunt valori asignate, va fi considerat centrul de modificare la scară poziția instantanee a axelor.

Factorul de modificare la scară poate fi specificat la adresa P. Valoarea sa poate fi reprezentată prin 8 cifre zecimale; poziția punctului zecimal nu are importanță.

Modificarea la scară se poate anula cu comanda

G50

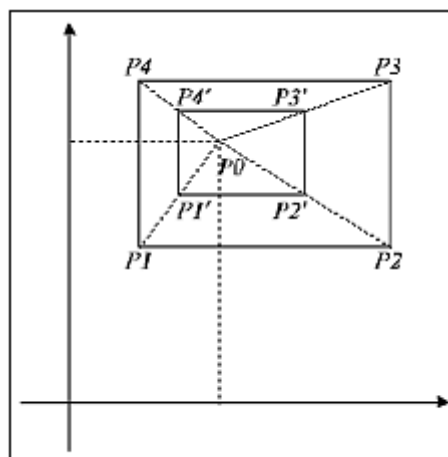


Fig. 15.2-1

Exemplu:

```

N1 G90 G0 X0 Y0
N2 G51 X60 Y140 P0.5
N3 G1 X30 Y100 F150
  (G91 X30 Y100 F150)
N4 G91 X100
N5 G3 Y60 R100
N6 G1 X-100
N7 Y-60
N8 G50 G90 X0 Y0

```

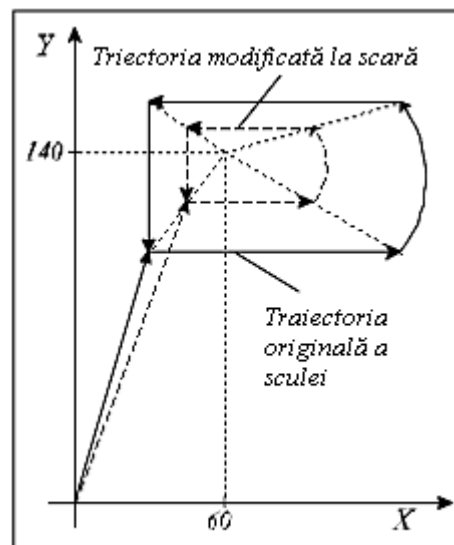


Fig. 15.2-2

15.3 Imagine în oglindă programabilă (G50.1, G51.1)

O formă programată poate fi proiectată ca o imagine în oglindă de-a lungul coordonatelor selectate în v prin comanda

G51.1 v

astfel încât coordonatele axei (sau axelor) imaginii în oglindă pot fi specificate prin v. Coordonata v poate fi X, Y, Z, U, V, W, A, B, C.

Datele coordonatei v introduse aici sunt interpretate drept coordonate rectangulare chiar și atunci când este activă specificarea de coordonate polare.

Folosind G90, G91 sau operatorul I, coordonatele v ale axelor imaginii în oglindă pot fi specificate ca date absolute sau incrementale.

Pe axa pentru a cărei adresă nu s-a introdus nici o valoare, nu va fi nici o imagine în oglindă. Comanda

G50.1 v

va anula imaginea în oglindă pe axa (axele) specificate la v. Pentru coordonatele v se pot înscrie orice date arbitrare, efectul fiind doar înregistrarea acțiunii de anulare.

Atunci când se lansează această comandă nu trebuie să fie în lucru o comandă de rotație sau de modificare la scară. În caz contrar este afișat un mesaj de eroare 3000 MIRROR IMAGE IN G51, G68 (image în oglindă în G51, G68).

Atunci când se aplică o imagine în oglindă asupra unei axe din compunerea planului selectat:

- direcția de parcurgere a cercului este inversată automat (interschimbare G02 cu G03)
- unghiul de rotație este considerat cu semnificație inversă (G68).

Exemplu:

subprogram

```
O0101
N1 G90 G0 X180 Y120 F120
N2 G1 X240
N3 Y160
N4 G3 X180 Y120 R80
N5 M99
```

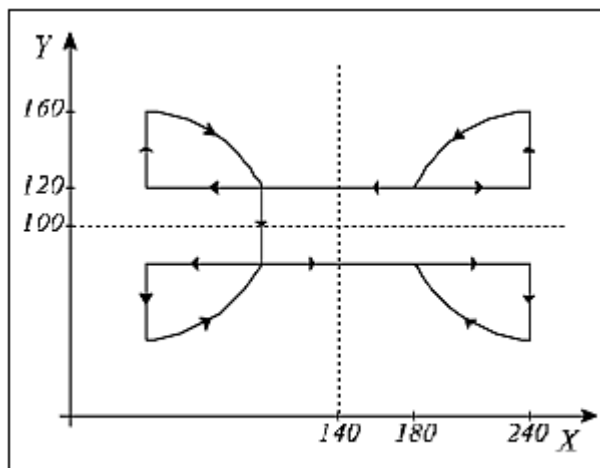


Fig. 15.3-1

program principal

```
O0100
N1 G90 (specificare de coordonată absolută)
N2 M98 P101 (apel de subprogram)
N3 G51.1 X140 (imagine în oglindă aplicată unei axe paralele cu axa
               Y la coordonata X=140)
N4 M98 P101 (apel de subprogram)
N5 G51.1 Y100 (imagine în oglindă aplicată unei axe paralele cu axa
               X la coordonata Y=100)
N6 M98 P101 (apel de subprogram)
N7 G50.1 X0 (anulare imagine în oglindă pe axa paralelă cu Y)
N8 M98 P101 (apel de subprogram)
N9 G50.1 Y0 (anulare imagine în oglindă pe axa paralelă cu X)
```

15.4 Reguli de programare a transformărilor speciale

Instrucțiunile de rotație și de modificare la scară G68 și G51 pot fi introduse în orice ordine. Totuși trebuie avut în vedere că – atunci când rotația este urmată de modificarea la scară - comanda de rotație va avea un efect asupra centrului de modificare la scară. Dacă, pe de altă parte, modificarea la scară este urmată de rotație, comanda de modificare la scară va avea un efect asupra coordonatelor centrului de rotație.

În continuare comenzile de activare și dezactivare ale celor două proceduri trebuie să fie cuprinse unele în altele, ele nu trebuie să se intersecteze unele cu altele:

rotație-modificare la scară

```
N1 G90 G17 G0 X0 Y0
N2 G68 X80 Y40 R60
N3 G51 X130 Y70 P0.5
N4 X180 Y40
N5 G1 Y100 F200
N6 X80
N7 Y40
N8 X180
N9 G50
N10 G69 G0 X0 Y0
```

modificare la scară-rotație

```
N1 G90 G17 G0 X0 Y0
N2 G51 X130 Y70 P0.5
N3 G68 X80 Y40 R60
N4 X180 Y40
N5 G1 Y100 F200
N6 X80
N7 Y40
N8 X180
N9 G69
N10 G50 G0 X0 Y0
```

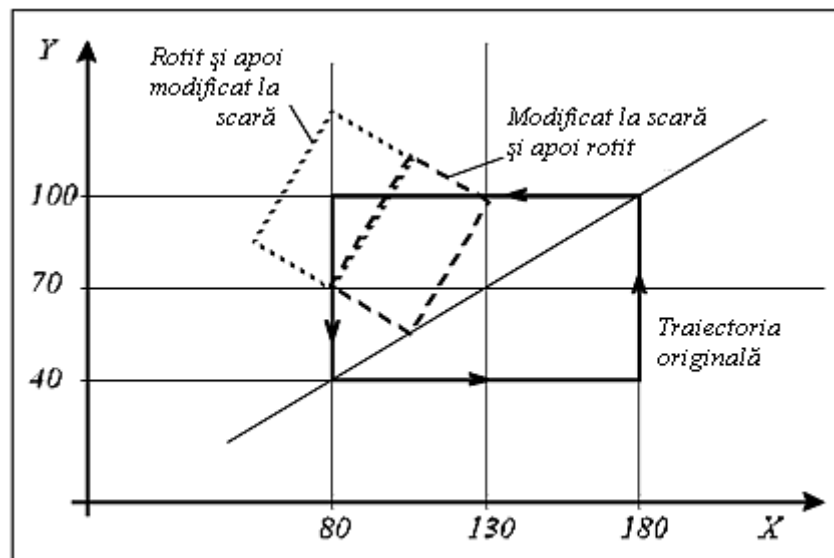


Fig. 15.4-1

Este evident din figura de mai sus faptul că ordinea de aplicare a diferitelor transformări are importanță.

Imaginea în oglindă programată este un caz diferit. Ea poate fi activată doar în stările G50 și G69 adică în absența comenzilor de modificare la scară și de rotație.

Pe de altă parte, în starea activă a comenzii de imagine în oglindă se pot activa atât comanda de modificare la scară cât și cea de rotație.

Imaginea în oglindă nu se poate suprapune peste comenzile de modificare la scară și de rotație.

În consecință trebuie anulate în ordinea corectă mai întâi rotația și apoi modificarea la scară, iar apoi dezactivată imaginea în oglindă:

G51.1 ...	(activare imagine în oglindă)
G51 ...	(activare modificare la scară)
G68 ...	(activare rotație)
...	
G69 ...	(dezactivare rotație)
G50 ...	(dezactivare modificare la scară)
G50.1 ...	(dezactivare imagine în oglindă)

16 Calcule geometrice automate

16.1 Programarea teșirii și a rotunjirii colțurilor

Comanda numerică este capabilă să insereze automat teșirea sau rotunjirea între două blocuri care conțin interpolare liniară (G01) sau circulară (G02, G03).

O teșire a cărei lungime este egală cu valoarea specificată la adresa

,C

(virgulă și C) este inserată între punctul final al blocului care conține adresa **,C** și punctul de început al blocului următor.

Exemplu:

```
N1 G1 G91 X30 ,C10
N2 X10 Y40
```

Valoarea specificată la adresa

,C arată distanța dintre punctul

de început/sfârșit al teșiturii și intersecția presupusă a celor două blocuri succesive. Se poate insera o teșitură și între două cercuri sau între un cerc și o linie dreaptă. În acest caz valoarea **,C** este lungimea coardei desenate din intersecție.

O rotunjire, a cărei rază

,R

(virgulă și R) este inserată între punctul final al blocului care conține adresa **,R** și punctul de început al blocului următor.

Exemplu:

```
N1 G91 G01 X30 ,R8
N2 G03 X-30 Y30 R30
```

Se inserează un arc de rază **,R** între cele două blocuri astfel încât cercul să se racordeze la ambele elemente de traiectorie.

Comanda conținând o teșitură sau o rotunjire a colțului poate fi scrisă și la sfârșitul mai multor blocuri succesive după cum se arată în exemplul următor:

```
...
G1 Y40 ,C10
X60 ,R22
G3 X20 Y80 R40 ,C10
G1 Y110
...
```

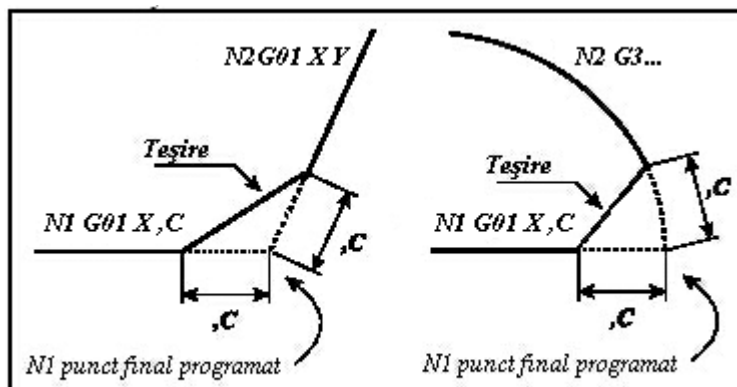


Fig. 16.1-1

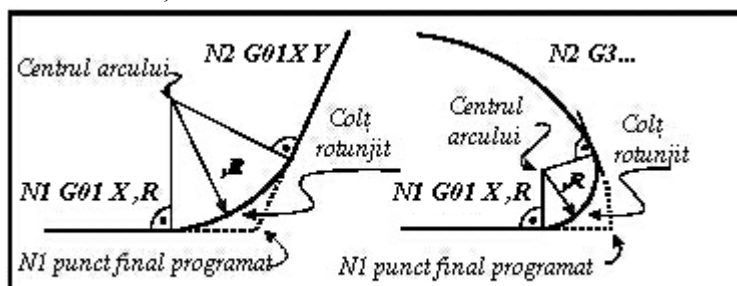


Fig. 16.1-2

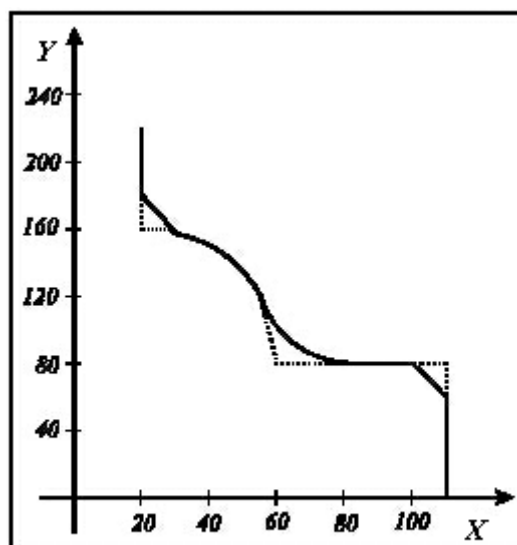


Fig. 16.1-3

16 Calcule geometrice automate

Note:

- Teșirea sau rotunjirea pot fi programate doar între coordonatele planului selectat (G17, G18, G19), în caz contrar se afișează mesajul de eroare *3081 DEFINITION ERROR ,C ,R* (eroare de definire pentru ,C ,R).
- Teșirea sau rotunjirea colțului pot fi aplicate doar între blocurile G1, G2 sau G3, în caz contrar se afișează mesajul de eroare *3081 DEFINITION ERROR ,C ,R* (eroare de definire pentru ,C ,R).
- În cazul în care lungimea teșiturii sau raza rotunjirii sunt așa de mari încât nu pot fi inserate la blocurile programate, se afișează mesajul de eroare *3084 ,C ,R TOO HIGH (,C ,R prea mari)*.
- Dacă sunt programate în același bloc ,C și ,R se afișează mesajul de eroare *3017 ,C AND ,R IN ONE BLOCK (,C și ,R în același bloc)*.
- În modul bloc singular comanda numerică se oprește și înregistrează starea STOP după executarea teșiturii sau rotunjirii colțului.

16.2 Specificarea liniei drepte prin unghi

Linia dreaptă poate fi specificată în planul determinat de comenzile G17, G18, G19 cu ajutorul unei coordonate a planului selectat și a unghiului dat la adresa ,A.

$$G17 \left\{ \begin{matrix} G00 \\ G01 \end{matrix} \right\} \left\{ \begin{matrix} X_p , A \\ Y_p , A \end{matrix} \right\} q F$$

$$G18 \left\{ \begin{matrix} G00 \\ G01 \end{matrix} \right\} \left\{ \begin{matrix} Z_p , A \\ X_p , A \end{matrix} \right\} q F$$

$$G19 \left\{ \begin{matrix} G00 \\ G01 \end{matrix} \right\} \left\{ \begin{matrix} Y_p , A \\ Z_p , A \end{matrix} \right\} q F$$

În formulele de mai sus X_p , Y_p , Z_p indică axele X, Y, Z sau pe cele paralele cu acestea, în timp ce q reprezintă o axă opțională în afara planului selectat. Specificațiile de la adresa ,A pot fi folosite și după codurile G0 și G1. Unghiul este măsurat de la prima axă a planului selectat și direcția pozitivă este antiorară. Valoarea ,A poate fi atât pozitivă cât și negativă, mai mare de 360° sau mai mică de -360° .

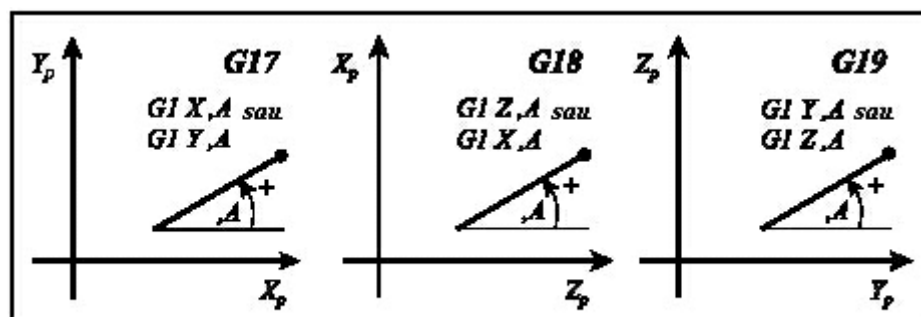


Fig. 16.2-1

Exemplu:

G17 G90 G0 X57.735 Y0 ...

G1 G91...

X100 ,A30 (această specificație este echivalentă cu X100 Y57.735 unde $7.735 = 100 * \tan 30^\circ$)

Y100 ,A120 (această specificație este echivalentă cu X-57.735 Y100 unde $-57.735 = 100 / \tan 120^\circ$)

X-100 ,A210 (această specificație este echivalentă cu X-100 Y-57.735 unde $-57.735 = -100 * \tan 30^\circ$)

Y-100 ,A300 (această specificație este echivalentă cu X57.735 Y-100 unde $57.735 = -100 / \tan 120^\circ$)

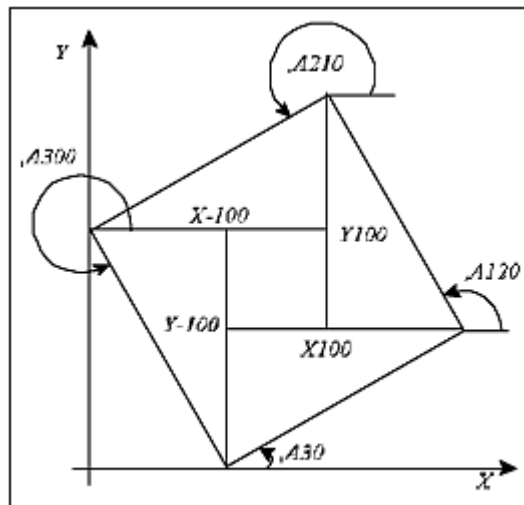


Fig. 16.2-2

Note.

- Se poate defini într-un bloc o linie dreaptă prin unghi, împreună cu o teșitură sau o rotunjire de colț. Exemplu:

X100 ,A30 ,C5

Y100 ,A120 ,R10

X-100 A210

- Specificarea unghiului la adresa ,A se poate aplica și la ciclurile de găurire. În acest caz este recunoscut în cursul executării poziționării în planul selectat.

De exemplu blocul:

G81 G91 X100 ,A30 R-2 Z-25

este echivalent cu blocul următor:

G81 G91 X100 Y57.735 R-2 Z-25

16.3 Calculul intersecției în planul selectat

Calculul intersecției discutat în continuare este executat de către comanda numerică doar când *este activă compensarea razei sculei (modul offset G41 sau G42)*. Dacă în programul piesă nu este nevoie de compensarea razei sculei, se activează compensarea și se folosește un offset D00:

Cu compensarea razei sculei:

G41 (sau G42) ...Dnn

...

calculele intersecției

...

G40

Fără compensarea razei sculei:

G41 (sau G42) ...D00

...

calculele intersecției

...

G40

16.3.1 Intersecția liniar – liniar

Dacă din două blocuri succesive de interpolare liniară, al doilea bloc este specificat astfel încât sunt specificate coordonatele punctului final în planul selectat și de asemenea unghiul său, comanda numerică calculează intersecția liniei drepte la care se face referire în primul bloc și linia dreaptă specificată în cel de al doilea. Linia dreaptă specificată în cel de al doilea bloc este determinată în totalitate. Intersecția calculată este punctul final al primului bloc, și de asemenea punctul de pornire al celui de al doilea.

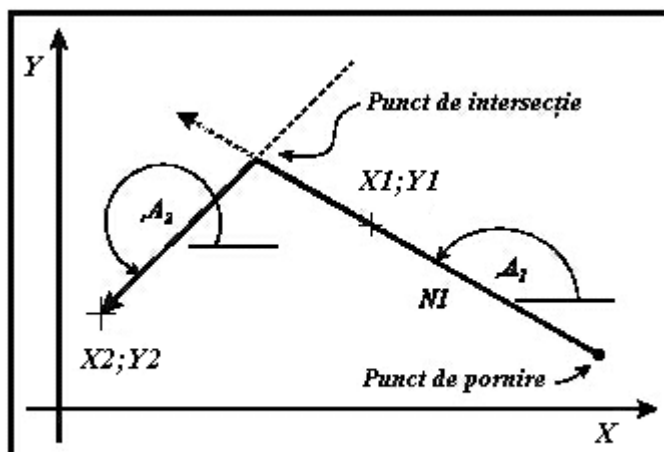


Fig. 16.3.1-1

G17 G41 (G42)

N1 G1 ,A1 sau

X1 Y1

N2 G1 G90 X2 Y2 ,A2

G18 G41 (G42)

N1 G1 ,A1 sau

X1 Z1

N2 G1 G90 X2 Z2 ,A2

G19 G41 (G42)

N1 G1 ,A1 sau

Y1 Z1

N2 G1 G90 Y2 Z2 ,A2

Intersecția este calculată întotdeauna în planul selectat de G17, G18, G19. Primul bloc (N1) este specificat fie cu ajutorul unghiului său (A1), în acest caz este dusă o linie dreaptă în unghiul respectiv din punctul inițial până în punctul de intersecție, sau printr-un poziție opțională, alta decât punctul inițial al liniei drepte (X1, Y1; X1, Z1; sau Y1, Z1). În acest caz intersecția este calculată cu linia dreaptă care trece prin ambele puncte. Coordonatele date în al doilea bloc (N2) sunt interpretate întotdeauna de către comanda numerică ca date absolute (G90).

De exemplu:

```
(G17) G90 G41 D0...
G0 X90 Y10
N10 G1 ,A150
N20 X10 Y20 ,A225
G0 X0 Y20
...
```

Blocul N10 poate fi de asemenea dat cu coordonatele unui punct al liniei drepte:

```
G17 G90 G41 D0...
G0 X90 Y10
N10 G1 X50 Y33.094
N20 X10 Y20 ,A225
G0 X0 Y20
...
```

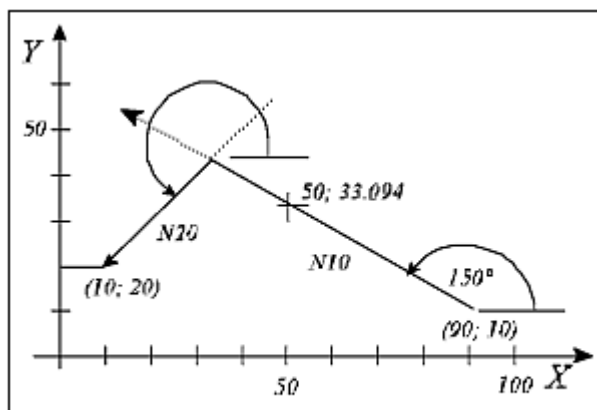


Fig. 16.3.1-2

De notat că în acest caz coordonata X, Y (X50 Y33.094) dată în blocul N10 nu e recunoscută de comanda numerică drept punct final, ci ca punct de tranziție care unește linia dreaptă cu punctul inițial.

Calculul intersecției poate fi combinat de asemenea cu specificare de teșire sau rotunjire de colț. Exemplu:

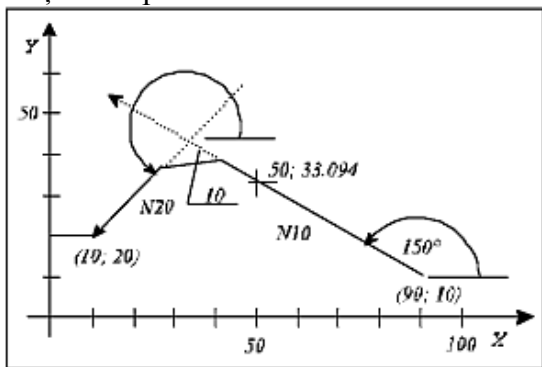


Fig. 16.3.1-3

```
G17 G90 G41 D0...
G0 X90 Y10
N10 G1 X50 Y33.094 ,C10
N20 X10 Y20 ,A225
G0 X0 Y20
...
```

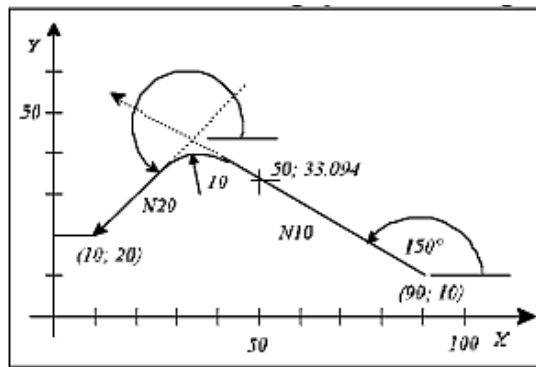


Fig. 16.3.1-4

```
G17 G90 G41 D0...
G0 X90 Y10
N10 G1 X50 Y33.094 ,R10
N20 X10 Y20 ,A225
G0 X0 Y20
...
```

În exemplele de mai sus mărimea teșirii este măsurată de la intersecția calculată, iar rotunjirea este inserată în intersecția calculată.

16.3.2 Intersecția liniar – circular

Dacă se dă un bloc circular după un bloc liniar, astfel că sunt specificate coordonatele poziției finale și ale centrului și razei cercului, adică cercul este determinat, atunci comanda numerică calculează intersecția între linia dreaptă și cerc. Intersecția calculată este punctul final al primului bloc, ca și punctul de început al celui de al doilea.

G17 G41 (G42)

N1 G1 ,A sau

X1 Y1

N2 G2 (G3) G90 X2 Y2 I

J R Q

G18 G41 (G42)

N1 G1 ,A sau

X1 Z1

N2 G2 (G3) G90 X2 Z2 I

K R Q

G19 G41 (G42)

N1 G1 ,A sau

Y1 Z1

N2 G2 (G3) G90 Y2 Z2 I

K R Q

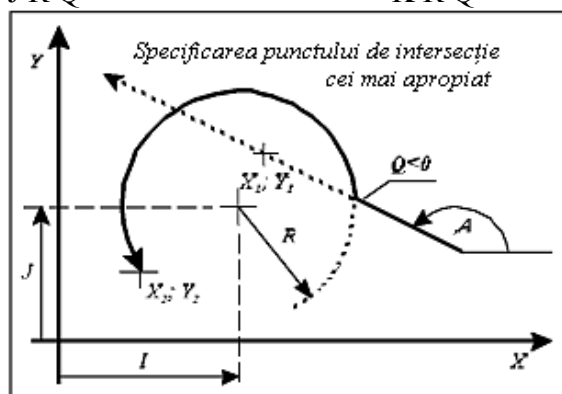


Fig. 16.3.2-1

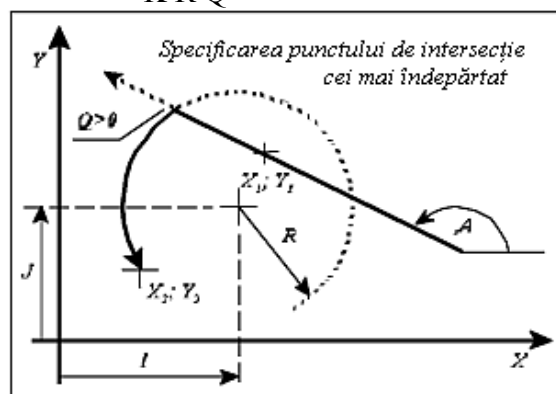


Fig. 16.3.2-2

Intersecția se calculează întotdeauna în planul selectat cu G17, G18, G19. Primul bloc (N1) este specificat fie prin unghiul său (A), în acest caz este dusă o linie dreaptă din punctul inițial în punctul de intersecție sub unghiul corespunzător, sau prin specificarea unui punct opțional, altul decât punctul inițial al liniei drepte (X1, Y1; X1, Z1; sau Y1, Z1). În acest caz este calculată intersecția cu linia dreaptă care trece prin ambele puncte. Coordonatele date în al doilea bloc (N2) și de asemenea **coordonatele I, J, K** care definesc **centrul arcului**, sunt interpretate întotdeauna de către comanda numerică ca date **absolute** (G90). Se poate specifica la adresa Q care dintre cele două intersecții rezultante să fie calculată.

Dacă valoarea adresei este mai mică decât zero ($Q < 0$), este calculată cea mai apropiată intersecție în direcția liniei drepte, iar dacă valoarea adresei este mai mare decât zero ($Q > 0$), este calculată cea mai îndepărtată intersecție în direcția liniei drepte. Direcția de mișcare de-a lungul liniei drepte este determinată de către unghi.

Să examinăm următorul exemplu:

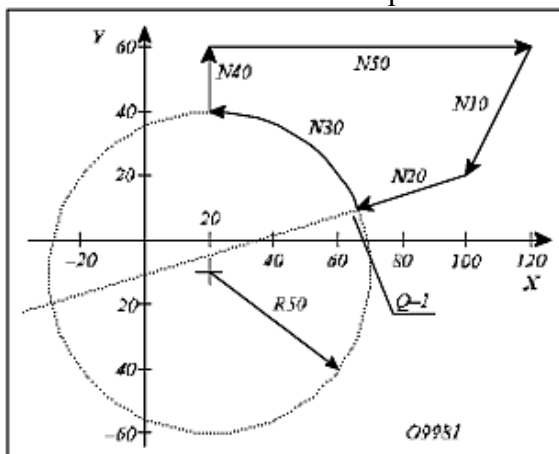


Fig. 16.3.2-3

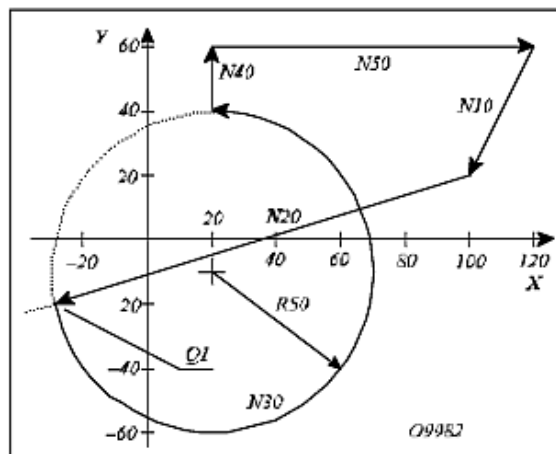


Fig. 16.3.2-4

```
%O9981
```

```
N10 G17 G42 G0 X100 Y20 D0 S200 M3
```

```
N20 G1 X-30 Y-20
```

```
N30 G3 X20 Y40 I20 J-10 R50 Q-1
```

```
N40 G40 G0 Y60
```

```
N50 X120
```

```
N60 M30
```

```
%
```

```
%O9982
```

```
N10 G17 G42 G0 X100 Y20 D0 S200 M3
```

```
N20 G1 X-30 Y-20
```

```
N30 G3 X20 Y40 I20 J-10 R50 Q1
```

```
N40 G40 G0 Y60
```

```
N50 X120
```

```
N60 M30
```

```
%
```

Blocul circular N30 G3 este determinat, fiind specificate atât coordonatele centrului (I20 J-10 în valoare absolută) cât și raza cercului (R50), comanda numerică va calcula intersecția liniei drepte date în blocul N20 cu cercul dat în blocul N30. În programul O9981 se calculează cea mai apropiată intersecție în direcția liniei drepte deoarece este dat Q-1 în blocul circular N30.

Calculul intersecției liniar – circular poate fi combinat cu specificarea teșirii sau rotunjirii colțului. Exemplu:

```
%O9983
```

```
N10 G17 G42 G0 X100 Y20 D0 S200 M3
```

```
N20 G1 X-30 Y-20 ,R15
```

```
N30 G3 X20 Y40 I20 J-10 R50 Q-1
```

```
N40 G40 G0 X60
```

```
N50 X120
```

```
N60 M30
```

```
%
```

Comanda numerică calculează intersecția blocurilor N20 și N30 și introduce o rotunjire a colțului de 15 mm ca efect al ,R15 dat în blocul N20.

16.3.3 Intersecția circular - liniar

Dacă se dă un bloc liniar după un bloc circular astfel că linia dreaptă este total definită, adică sunt specificate atât punctul final cât și unghiul, atunci comanda numerică calculează intersecția dintre cerc și linia dreaptă. Intersecția calculată este punctul final al primului bloc, și punctul de pornire al celui de al doilea.

G17 G41 (G42)

N1 G2 (G3) X1 Y1 I J

sau R

N2 G1 G90 X2 Y2 ,A Q

G18 G41 (G42)

N1 G2 (G3) X1 Z1 I K

sau R

N2 G1 G90 X2 Z2 ,A Q

G19 G41 (G42)

N1 G2 (G3) Y1 Z1 J K

sau R

N2 G1 G90 Y2 Z2 ,A Q

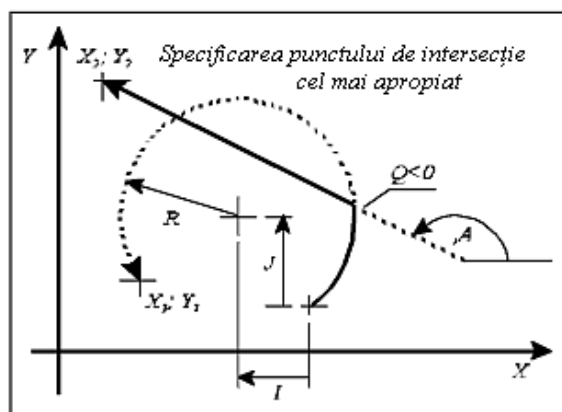


Fig. 16.3.3-1

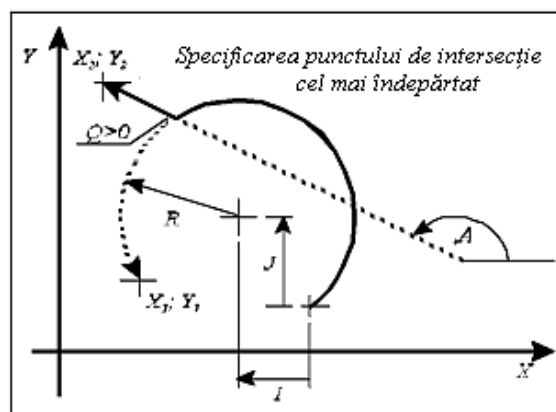


Fig. 16.3.3-2

Intersecția se calculează întotdeauna în planul selectat cu G17, G18, G19. În primul bloc (N1) este specificat cercul fie printr-un punct opțional (X_1, Y_1 ; X_1, Z_1 ; sau Y_1, Z_1) și coordonatele punctului de centru (I, J ; I, K ; sau J, K) fie prin coordonatele punctului de centru și a razei (R). În al doilea bloc (N2) este determinată linia dreaptă, adică sunt date coordonatele punctului final (X_2, Y_2 ; X_2, Z_2 ; sau Y_2, Z_2) și unghiul (A) liniei drepte. Coordonatele punctului final al liniei drepte sunt interpretate întotdeauna de către comanda numerică ca date **absolute** (G90). La adresa **A** trebuie specificat **unghiul vectorului** liniei drepte îndreptat de la **intersecția** rezultantă către **punctul final**, pentru că altfel pot apare mișcări inverse față de cele programate. Se poate specifica la adresa **Q** care dintre cele două intersecții rezultante să fie calculată.

Dacă valoarea adresei este mai mică decât zero ($Q < 0$, de exemplu Q-1), este calculată cea mai apropiată intersecție în direcția liniei drepte, iar dacă valoarea adresei este mai mare decât zero ($Q > 0$, de exemplu Q1), este calculată cea mai îndepărtată intersecție în direcția liniei drepte. Direcția de mișcare de-a lungul liniei drepte este determinată de către unghi.

Să examinăm următorul exemplu:

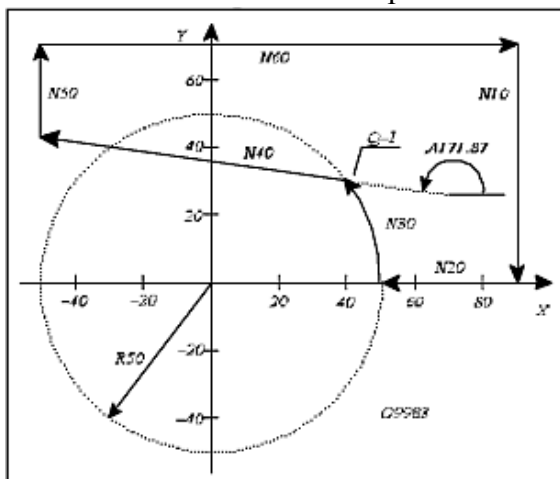


Fig. 16.3.3-3

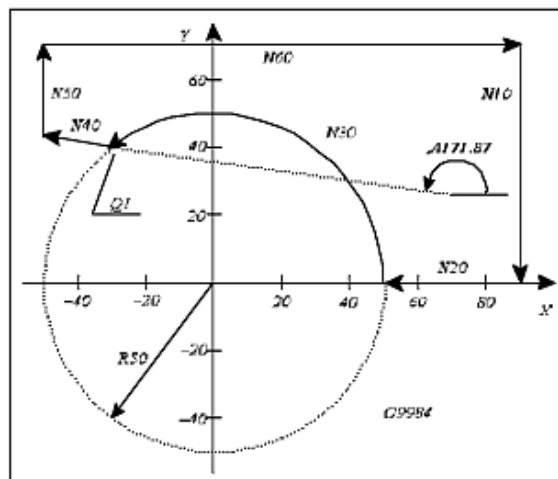


Fig. 16.3.3-4

```
%O9983
```

```
N10 G17 G0 X90 Y0 M3 S200
```

```
N20 G42 G1 X50 D0
```

```
N30 G3 X-50 Y0 R50
```

```
N40 G1 X-50 Y42.857 ,A171.87 Q-1
```

```
N50 G40 G0 Y70
```

```
N60 X90
```

```
N70 M30
```

```
%
```

```
%O9984
```

```
N10 G17 G0 X90 Y0 M3 S200
```

```
N20 G42 G1 X50 D0
```

```
N30 G3 X-50 Y0 R50
```

```
N40 G1 X-50 Y42.857 ,A171.87 Q1
```

```
N50 G40 G0 Y70
```

```
N60 X90
```

```
N70 M30
```

```
%
```

Blocul liniar N40 este complet definit, deoarece sunt specificate atât coordonatele punctului final (X-50 Y42.875) cât și unghiul (,A171.87). Prin urmare coordonatele X-50 Y0 ale cercului programat în blocul anterior N30 nu sunt referite ca și coordonate ale punctului final, ci doar ca punct care este intersectat de către cerc și punctul final este intersecția calculată. În programul nr. O9983 se calculează cea mai apropiată intersecție în direcția liniei drepte (Q-1), iar în O9984 este specificată cea mai îndepărtată intersecție (Q1)

Calculul intersecției liniar – circular poate fi combinat cu specificarea teșirii sau rotunjirii colțului. Exemplu:

```
%O9983
```

```
N10 G17 G0 X90 Y0 M3 S200
```

```
N20 G42 G1 X50 D0
```

```
N30 G3 X-50 Y0 R50 ,R15
```

```
N40 G1 X-50 Y42.875 ,A171.87 Q-1
```

```
N50 G40 G0 Y70
```

```
N60 X90
```

```
N70 M30
```

```
%
```

În exemplu este programată o rotunjire de 15 mm în blocul N30 (,R15). Comanda numerică calculează intersecția blocurilor N30 și N40 și introduce rotunjirea programată la conturul rezultat.

16.3.4 Intersecția circular - circular

Dacă sunt specificate două blocuri circulare succesive astfel ca sunt date punctul final, coordonatele centrului și raza pentru cel de al doilea bloc, adică acesta este determinat, comanda numerică va calcula intersecția dintre cele două cercuri. Intersecția calculată este punctul final al primului bloc și de asemeni punctul de pornire al celui de al doilea.

G17 G41 (G42)

N1 G2 (G3) X1 Y1 I1 J1
sau X1 Y1 R1

N2 G2 (G3) G90 X2 Y2
I2 J2 R2 Q

G18 G41 (G42)

N1 G2 (G3) X1 Z1 I1 K1
sau X1 Z1 R1

N2 G2 (G3) G90 X2 Z2
I2 K2 R2 Q

G19 G41 (G42)

N1 G2 (G3) Y1 Z1 J1 K1
sau Y1 Z1 R1

N2 G2 (G3) G90 Y2 Z2
J2 K2 R2 Q

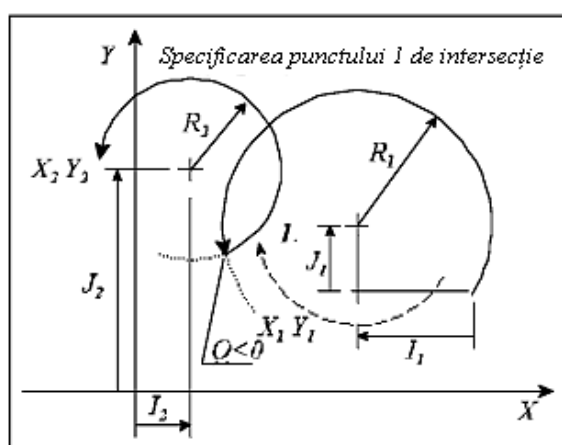


Fig. 16.3.4-1

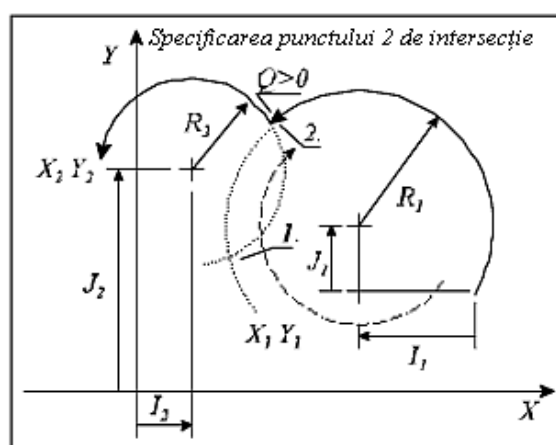


Fig. 16.3.4-2

Intersecția este calculată întotdeauna în planul selectat de G17, G18, G19. Primul bloc (N1) este specificat fie prin coordonatele centrului (I1 J1; I1 K1; sau J1 K1) fie cu raza cercului (R1). În acest bloc interpretarea coordonatei centrului corespunde specificării implicite a cercului, adică este distanța relativă de la punctul de pornire. Coordonatele date în cel de al doilea bloc (N2), adică **coordoanatele I, J, K** care definesc **centrul cercului**, sunt interpretate întotdeauna de către comanda numerică ca date **absolute** (G90). Se poate specifica la adresa Q care dintre cele două intersecții rezultante să fie calculată. Dacă valoarea adresei este mai mică decât zero ($Q < 0$, de exemplu Q-1), este calculată prima intersecție, iar dacă valoarea adresei este mai mare decât zero ($Q > 0$, de exemplu Q1), este calculată cea de a doua.

Prima intersecție este aceea care este intersectată prima mergând în sens orar (independent de direcția programată G2, G3).

Să examinăm următorul exemplu:

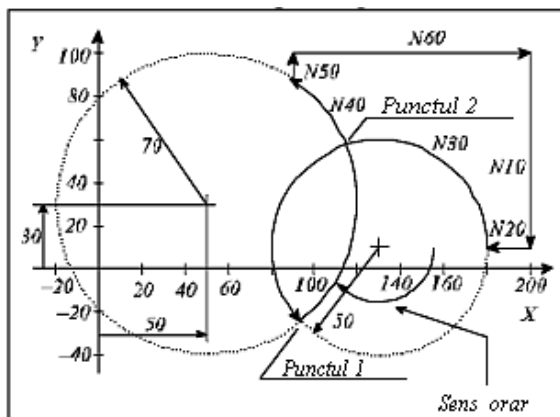


Fig. 16.3.4-3

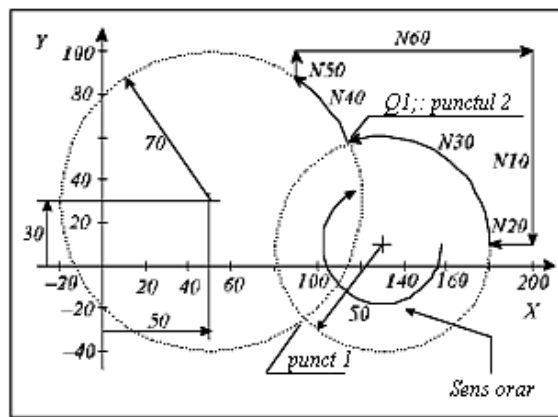


Fig. 16.3.4-4

```
%O9985
N10 G17 G54 G0 X200 Y0 M3 S200
N20 G42 G1 X180 D1
N30 G3 X130 Y-40 R-50
N40 X90 Y87.446 I50 J50 R70 Q-1
N50 G40 G0 Y100
N60 X200
N70 M30
%
```

```
%O9986
N10 G17 G54 G0 X200 Y10 M3 S200
N20 G42 G1 X180 D1
N30 G3 X130 Y-40 R-50
N40 X90 Y87.446 I50 J30 R70 Q1
N50 G40 G0 Y100
N60 X200
N70 M30
%
```

Blocul circular N40 este definit, deoarece sunt specificate atât coordonatele centrului (I50 J30 în valoare absolută) cât și raza cercului (R70). Prin urmare coordonatele X-80 Z130 ale cercului programat în blocul anterior N30, nu sunt referite ca și coordonate ale punctului final, ci doar ca punct care este intersectat de către cerc și punctul final este intersecția calculată. În programul nr. O9985 este specificată cea mai apropiată intersecție în sens orar (Q-1), iar în O9986 este specificată cea mai îndepărtată intersecție (Q1)

Calculul intersecției circular – circular poate fi combinat cu specificarea teșirii sau rotunjirii colțului. Exemplu:

```
%O9986
N10 G17 G54 G0 X200 Y10 M3 S200
N20 G42 G1 X180 D1
N30 G3 X130 Y-40 R-50 ,R20
N40 X90 Y87.446 I50 J30 R70 Q1
N50 G40 G0 Y100
N60 X200
N70 M30
%
```

În exemplu este programată o rotunjire de 20 mm în blocul N30 (,R20). Comanda numerică calculează intersecția blocurilor N30 și N40 și introduce rotunjirea programată la conturul rezultat.

16.3.5 Înlănțuirea calculărilor intersecțiilor

Blocurile de calcul al intersecțiilor pot fi înlănțuite, adică pot fi selectate mai multe blocuri succesive pentru calculul intersecțiilor. Comanda numerică va calcula intersecția până când sunt găsite linii drepte sau cercuri determinate.

Să examinăm exemplul de mai jos:

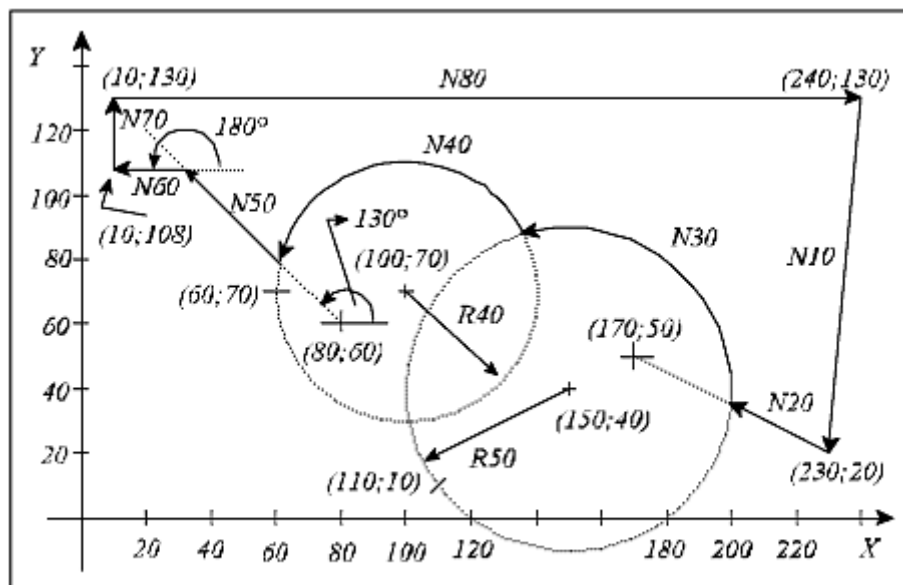


Fig. 16.3.5-1

```
%O9984
N10 G17 G54 G0 G42 X230 Y20 D1 F300 S500 M3
N20 G1 X170 Y50
N30 G3 X110 Y10 I150 J40 R50 Q-1
N40 X60 Y70 I100 J70 R40 Q1
N50 G1 X80 Y60 ,A135 Q1
N60 X10 Y108 ,A180
N70 G40 G0 Y130
N80 X240
N90 M30
%
```

În exemplul de mai sus, blocurile N30, N40, N50, N60 sunt determinate. Blocul liniar N20 nu este dus în punctul său final programat (X170 Y50) deoarece blocul circular N30 este definit, adică adresele I, J, R sunt completate și intersecția care trebuie căutată este dată la adresa Q. Nici blocul N30 nu este dus în punctul său final programat (X110 Y10) deoarece blocul circular N40 este de asemenea definit. Ultimul bloc determinat în program este blocul liniar N60. Deoarece următorul bloc liniar N70 nu este definit, coordonatele X10 Y108 programate în blocul N60 nu sunt referite ca punct de intersecție al liniei drepte ci ca punct de coordonate final al blocului N60.

În general este adevărat că punctele de coordonate al blocurilor liniare și circulare determinate în planul selectat sunt referite de către comanda numerică ca puncte de coordonate finale doar dacă nu sunt urmate de un bloc definit.

17 Cicluri memorate pentru găurire

Un ciclu de găurire poate fi descompus în următoarele operații:

- Operația 1 : Poziționare în planul selectat
- Operația 2 : Operare după poziționare
- Operația 3 : Deplasare cu avans rapid în punctul R
- Operația 4 : Operare în punctul R
- Operația 5 : Găurire
- Operația 6 : Operare în fundul găurii
- Operația 7 : Retrageră în punctul R
- Operația 8 : Operare la punctul R
- Operația 9 : Retrageră cu avans rapid în punctul inițial
- Operația 10: Operare la punctul inițial

Punctul R, punct de apropiere. – Scula se apropie de piesă cu avans rapid până în acest punct .

Punctul inițial. – Poziția de pe axa de găurire în care trebuie să se ajungă înainte de pornirea ciclului.

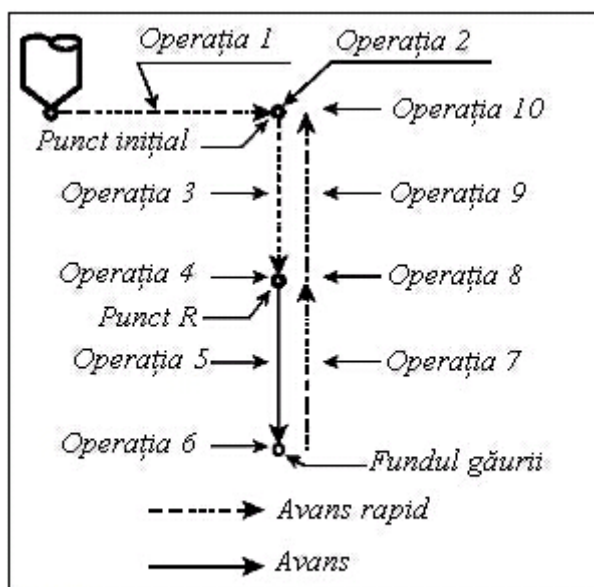


Fig. 17-1

Operațiile de mai sus dau o vedere generală asupra ciclului de găurire; în anumite circumstanțe anumite operații se pot omite.

Un ciclu de găurire are un **plan de poziționare** și o **axă de găurire**. Planul de poziționare și axa de găurire vor fi selectate cu instrucțiunile de selectare a planului G17, G18, G19.

Cod G	Plan de poziționare	Axa de găurire
G17	Planul $X_p Y_p$	Z_p
G18	Planul $Z_p X_p$	Y_p
G19	Planul $Y_p Z_p$	X_p

unde: X_p este axa X sau una paralelă cu ea.

Y_p este axa Y sau una paralelă cu ea.

Z_p este axa Z sau una paralelă cu ea.

Axele U, V, W sunt considerate axe paralele când sunt definite în parametri .

Ciclurile de găurire pot fi configurate cu instrucțiunile G98 și G99.

G98 : Scula este retrasă până în punctul inițial în cursul ciclului de găurire. Este starea normală (implicită) în care trece comanda numerică după punerea sub tensiune, reset sau ștergerea modului ciclu.

G99 : Scula este retrasă până în punctul R în cursul ciclului de găurire; în consecință operațiile 9 și 10 sunt omise.

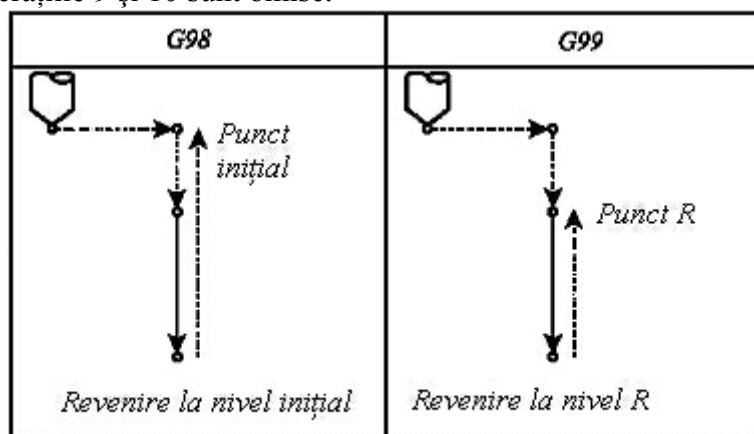


Fig. 17-2

Codurile ciclurilor de găurire: G73, G74, G76, G81, ..., G89

Acestea vor impune modul ciclului particular validând variabilele ciclului pentru a fi modale. Codul G80 va anula modul ciclu și va șterge variabilele ciclului din memorie.

Adresele folosite în ciclurile de găurire (și semnificațiile lor) sunt:

G17	G_	Xp_	Yp_	I_	J_	Zp_	R_	Q_	E_	P_	F_	S_	L_
G18	G_	Zp_	Xp_	K_	I_	Yp_	R_	Q_	E_	P_	F_	S_	L_
G19	G_	Yp_	Zp_	J_	K_	Xp_	R_	Q_	E_	P_	F_	S_	L_
	(1)	(2)	(3)	(4)				(5)					

(1) Codul de găurire

(2) Poziția găurii

(3) Deplasamentul după orientarea arborelui

(4) Datele de găurire

(5) Numărul de repetări

Codul găuririi:

În continuare sunt explicate semnificațiile codurilor.

Fiecare cod va fi modal până când este programată o instrucțiune G80 sau un cod care aparține grupului 1 de coduri (coduri de interpolare: G01, G02, G03, G33).

Atât timp cât starea de ciclu este activă (instrucțiunile G73, G74, G76, G81, ..., G89), variabilele modale ale ciclului vor fi modale de asemenea și între diversele tipuri de cicluri

de găurire.

Punct inițial:

Punctul inițial este poziția axei selectate pentru găurire; el va fi înregistrat

- Când este impus modul ciclu. De exemplu, în cazul

```
N1 G17 G90 G0 Z200
N2 G81 X0 Y0 Z50 R150
N3 X100 Y30 Z80
```

Poziția punctului inițial va fi Z=200 în blocurile N2 și N3.

- Sau când este selectată o nouă axă de găurire. De exemplu:

```
N1 G17 G90 G0 Z200 W50
N2 G81 X0 Y0 Z50 R150
N3 X100 Y30 W20 R25
```

Poziția punctului inițial va fi Z=200 în blocul N2

Poziția punctului inițial va fi W=50 în blocul N3

Programarea lui R este obligatorie atunci când se schimbă selecția axei de găurire, altfel este afișat mesajul de eroare *3055 NO BOTTOM OR R POINT (nu s-a dat punct de fund sau R)*.

Poziția găurii - Xp, Yp, Zp

Dintre valorile coordonatelor introduse, vor fi considerate pentru poziția găurii cele din planul selectat.

Valorile introduse pot fi incrementale sau absolute, rectangulare (carteziene) sau polare, în unități metrice sau în inci.

Comenzile pentru imagine în oglindă, rotirea sistemului de coordonate și modificare la scară sunt aplicabile valorilor coordonatelor introduse.

Comanda numerică deplasează scula la poziția găurii cu avans rapid indiferent de care cod din grupa 1 este activ.

Deplasarea după orientarea arborelui – I, J, K

Dacă mașina respectivă este prevăzută cu facilitatea de orientare a arborelui, scula poate fi ridicată de pe suprafața prelucrată la retragere în ciclurile de alezare fină și alezare la retragere G76 și G87 pentru a nu zgâria suprafața găurii. Direcția în care trebuie retrasă scula de pe suprafață poate fi specificată la adresele I, J, sau K. Comanda numerică va interpreta adresele în conformitate cu planul selectat.

G17: I, J

G18: K, I

G19: J, K

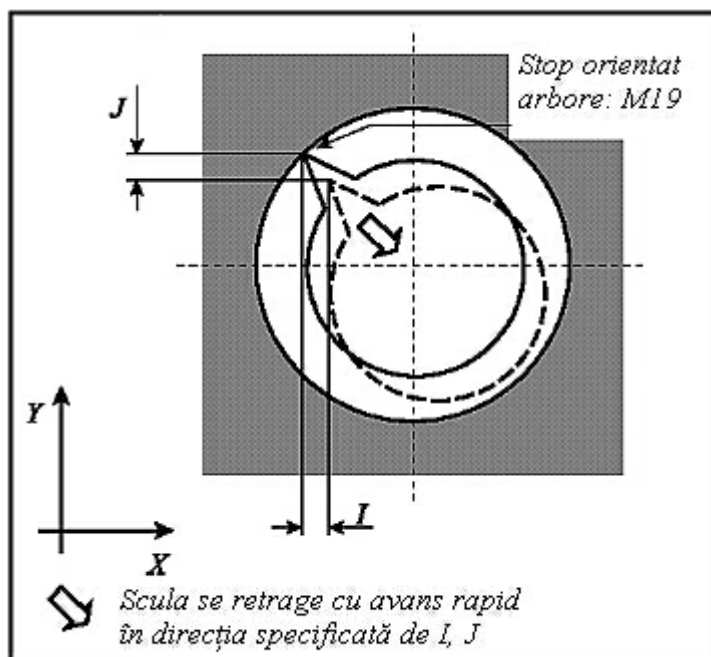


Fig. 17-3

Fiecare adresă este interpretată ca o dată incrementală cu coordonate rectangulare. Adresa poate fi în sistem metric sau în inci.

Comenzile de imagine în oglindă, rotire sistem de coordonate și modificare la scară nu sunt aplicabile datelor I, J, K. Acestea din urmă sunt valori modale. Ele sunt șterse cu G80 sau cu codurile din grupul de interpolare. Retragera este realizată cu avans rapid.

Datele de găurire

Poziția fundului găurii (punctul Z): X_D, Y_D, Z_D

Poziția fundului găurii sau a punctului Z (în cazul G17) trebuie specificată la adresa axei de găurire. Coordonata punctului de fund al găurii va fi întotdeauna interpretată ca dată rectangulară care poate fi specificată în unități metrice sau în inci, cu valoare absolută sau incrementală. Când valoarea punctului de fund este specificată incremental, deplasarea va fi calculată din punctul R.

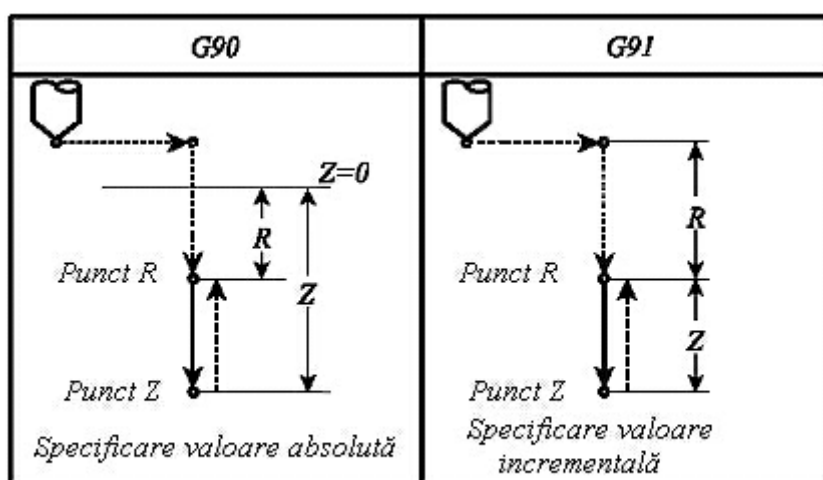


Fig. 17-4

Comenzile de imagine în oglindă și modificare la scară sunt aplicabile datelor punctului de fund. Acestea din urmă sunt valori modale. Ele sunt șterse cu G80 sau cu codurile din grupul de interpolare. Comanda numerică va face apropierea de punctul Z cu valoarea avansului care este activă.

Punctul R

Punctul de apropiere este specificat la adresa R. Este întotdeauna o dată de coordonată rectangulară care poate fi specificată în unități metrice sau în inci, cu valoare absolută sau incrementală. Comenzile de imagine în oglindă și modificare la scară sunt aplicabile datelor punctului R. Acestea din urmă sunt valori modale. Ele sunt șterse cu G80 sau cu codurile din grupul de interpolare. Comanda numerică va face apropierea de punctul R cu avans rapid.

Valoarea de intrare a sculei (Q)

Este adâncimea de intrare, în ciclurile G73 și G83. Este invariabil o dată incrementală, pozitivă rectangulară (modală). Valoarea ei va fi ștearsă cu G80 sau cu codurile din grupul de interpolare. Comanda de modificare la scară nu afectează valoarea adâncimii de intrare.

Data auxiliară (E)

Mărimea retragerii în ciclul G73 și valoarea de curățare în ciclul G83 este specificată la adresa E. Este întotdeauna o dată incrementală, rectangulară, pozitivă. Comanda de modificare la scară nu are efect asupra datei auxiliare. Este valoare modală. Valoarea ei va fi ștearsă cu G80 sau cu codurile din grupul de interpolare. Dacă nu a fost programată, comanda numerică preia valoarea necesară din parametrul *RETG73*, sau *CLEG83*.

Întârzierea (P)

Specifică timpul de întârziere la fundul găurii. Specificarea sa se face după regulile descrise la G04. Este valoare modală. Valoarea ei va fi ștearsă cu G80 sau cu codurile din grupul de interpolare.

Avansul (F)

Va defini avansul. Este valoare modală, rescrisă doar de programarea unei alte date F. Nu va fi ștearsă de G80 sau alt cod.

Viteza arborelui (S)

Valoare modală, rescrisă doar de programarea unei alte date S. Nu va fi ștearsă de G80 sau alt cod.

Numărul de repetări (L)

Definește numărul de repetări ale ciclului în gama de la 1 la 9999. Dacă L nu este completat, este presupus L=1. În cazul L=0 datele ciclului vor fi stocate dar nu se vor executa. Valoarea pentru L este activă doar în blocul în care a fost specificată.

Exemple de coduri de găurire modale și de variabile de ciclu:

```
N1 G17 G0 Z_ M3
```

```
N2 G81 X_ Y_ Z_ R_ F_
```

Este obligatoriu să se specifice datele de găurire (Z, R) la începutul modului ciclu.

```
N3 X_
```

Întrucât datele de găurire au fost specificate în blocul N2 și sunt folosite neschimbate în N3, nu mai trebuie completate din nou, adică se poate omite G81, Z_, R_, F_. Poziția găurii este variată doar în direcția X, scula se mișcă în acea direcție și va găuri aceeași gaură ca în blocul N2.

```
N4 G82 Y_ Z_ P_
```

Poziția găurii se schimbă în direcția Y. Metoda de găurire se conformează cu G82, punctul de fund ia o valoare nouă (Z), punctul R și avansul (R, F) sunt luate din blocul N2.

```
N2 G80 M5
```

Modul ciclu și variabilele modale ale ciclului (cu excepția F) vor fi șterse.

```
N6 G85 Y_ Z_ R_ P_ M3
```

Deoarece datele de găurire au fost șterse în blocul N5 cu comanda G80, trebuie specificate din nou valorile Z, R și P.

```
N7 G0 X_ Y_
```

Modul ciclu și variabilele modale ale ciclului (cu excepția F) vor fi șterse.

Exemplu de utilizare a repetării ciclului:

Dacă trebuie găurite un anumit tip de găuri cu parametri neschimbați în poziții egal distanțate, se poate specifica numărul de repetări la adresa L. Valoarea lui L este activă doar în acel bloc în care a fost specificată.

```
N1 G90 G19 G0 X0 Y0 Z100 M3
N2 G91 G81 X100 Z-40 R-97 F50 L5
```

Cu instrucțiunile de mai sus se vor face 5 găuri identice distanțate la 100mm pe axa X. Poziția primei găuri este X=100, Y=0. Pentru G91 poziția găurii trebuie specificată incremental. Dacă s-a specificat ca dată absolută (G90), operația ar fi fost executată de cinci ori succesiv în punctul de coordonate X100, Y0.

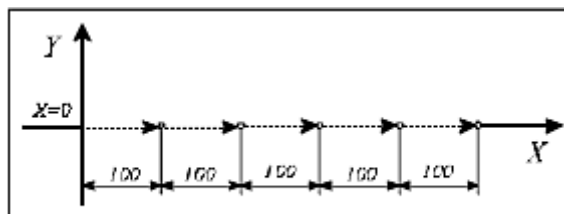


Fig. 17-5

```
N1 G90 G17 G16 G0 X200 Y-60 Z50 M3
N2 G81 YI60 Z-40 R3 F50 L6
```

Cu instrucțiunile de mai sus se vor face 6 găuri distanțate la 60 de grade pe un cerc cu raza de 200mm. Poziția primei găuri coincide cu punctul de coordonate X=200 Y=0.

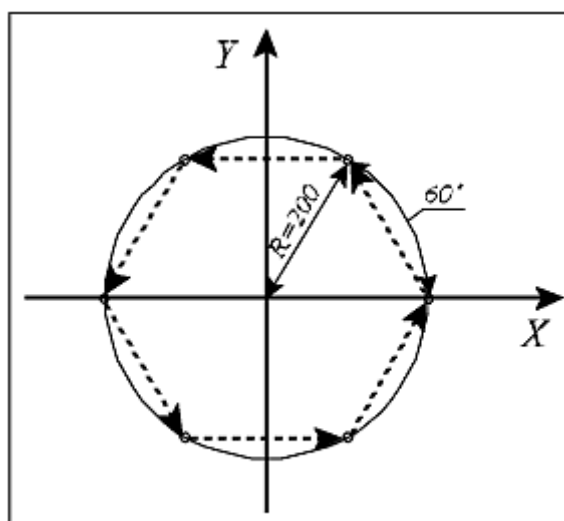


Fig. 17-6

17.1 Descrierea detaliată a ciclurilor memorate

17.1.1 Ciclu de găurire cu viteză mare și retrageri pentru ruperea șpanului (G73)

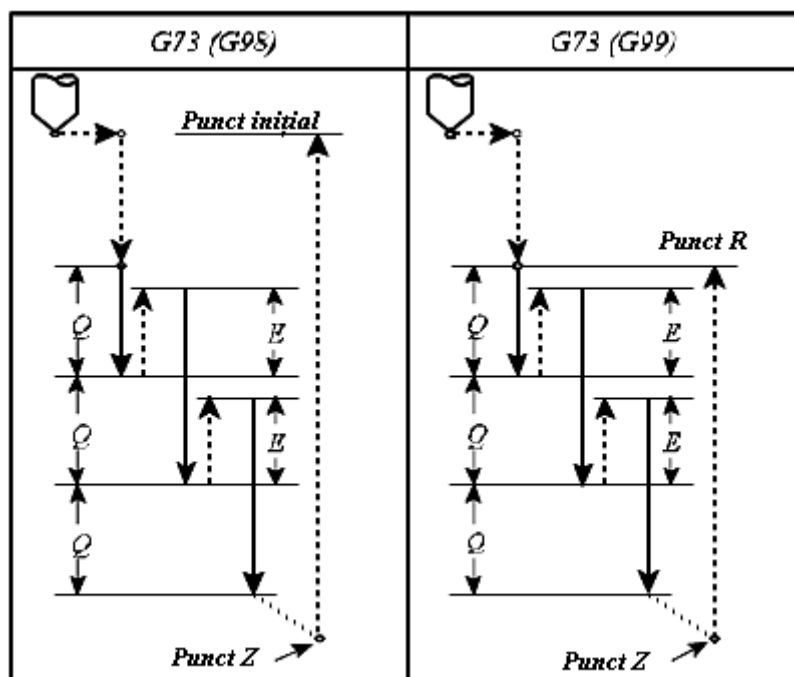


Fig. 17.1.1-1

Variabilele folosite în ciclu sunt:

G17 **G73** X_p__ Y_p__ Z_p__ R__ Q__ E__ F__ L__

G18 **G73** Z_p__ X_p__ Y_p__ R__ Q__ E__ F__ L__

G19 **G73** Y_p__ Z_p__ X_p__ R__ Q__ E__ F__ L__

Operațiile ciclului sunt:

1. poziționare cu avans rapid
2. -
3. deplasare cu avans rapid în punctul R
4. -
5. găurire până în punctul Z cu avansul F
6. -
7. cu G99, retragere în punctul R, cu avans rapid
8. -
9. cu G98, retragere în punctul inițial, cu avans rapid
10. -

Descrierea operației de găurire 5 este după cum urmează:

- găurirea în piesă cu avans de lucru a adâncimii de intrare specificate la adresa Q,
- retragerea cu avans rapid pe distanța specificată la adresa F sau în parametrul *RETG73*,
- găurirea din nou a adâncimii de intrare Q, calculată din punctul final al intrării anterioare,
- retragerea cu avans rapid la valoarea specificată la adresa E.

Procedura descrisă mai sus este executată până la punctul de fund specificat la adresa Z.

17.1.2 Ciclu de filetare în sens antiorar (G74)

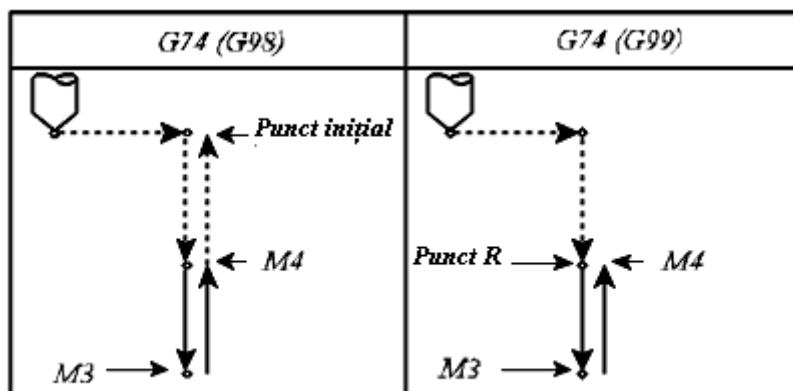


Fig. 17.1.2-1

Acest ciclu poate fi folosit doar cu un tarod cu resort. Variabilele utilizate sunt:

G17 **G74** X_p__ Y_p__ Z_p__ R__ (P__) F__ L__

G18 **G74** Z_p__ X_p__ Y_p__ R__ (P__) F__ L__

G19 **G74** Y_p__ Z_p__ X_p__ R__ (P__) F__ L__

Înainte de a se porni ciclul, arborele trebuie pornit sau programat să se rotească în direcția lui M4 (sens antiorar).

Valoarea avansului trebuie specificată în conformitate cu pasul filetelui tarodului.

- În starea G94 (avans pe minut):

$$F=P*S$$

unde P este pasul filetelui în mm/rot sau inci/rot,

S este viteza arborelui în rot/min.

- În starea G95 (avans pe rotație):

$$F=P$$

unde P este pasul filetelui în mm/rot sau inci/rot,

Operațiile ciclului sunt:

1. poziționare cu avans rapid în planul selectat
2. -
3. deplasare cu avans rapid în punctul R
4. -
5. găurire până în punctul de fund, cu avansul F (corecția și stopul sunt inactive)
6. întârziere cu valoarea specificată la adresa P, în cazul în care parametrul *TAPDWELL* este validat (=1), inversare sens arbore (M3)
7. retragere în punctul R, cu avansul F (corecția și stopul sunt inactive)
8. inversare sens arbore (M4)
9. cu G98, retragere în punctul inițial, cu avans rapid
10. -

17.1.3 Ciclu de alezare fină (G76)

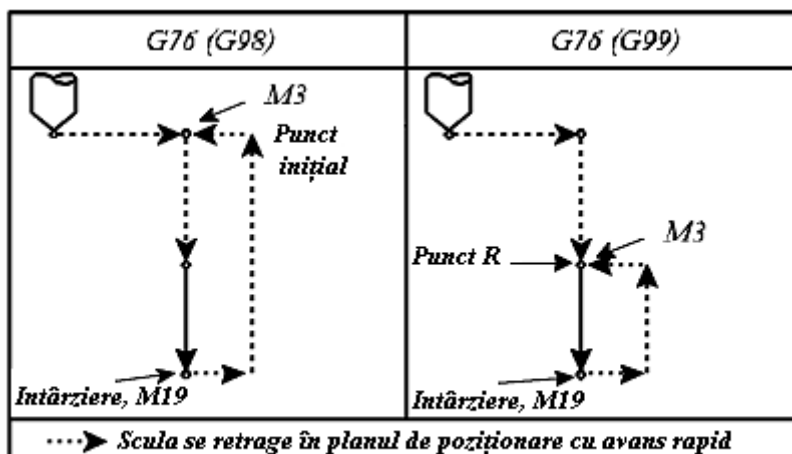


Fig. 17.1.3-1

Ciclul G76 este aplicabil doar când mașina unealtă este prevăzută cu facilitatea de orientare arbore. În aceste caz parametrul ORIENT1 trebuie să fie impus 1, altfel este afișat mesajul *ERROR IN G76*.

Întrucât în punctul de fund ciclul execută orientarea arborelui și îndepărtează scula de pe suprafața prelucrată cu valorile specificate la I, J și K, piesa nu va fi zgâriată atunci când scula se retrage.

Variabilele folosite în ciclu sunt:

G17 **G76** X_p__ Y_p__ I__ J__ Z_p__ R__ P__ F__ L__

G18 **G76** Z_p__ X_p__ K__ I__ Y_p__ R__ P__ F__ L__

G19 **G76** Y_p__ Z_p__ J__ K__ X_p__ R__ P__ F__ L__

Comanda M3 trebuie transmisă înainte de pornirea ciclului.

Operațiile ciclului sunt:

1. poziționare cu avans rapid în planul selectat
2. -
3. deplasare cu avans rapid în punctul R
4. -
5. găurire până în punctul Z, cu avansul F
6. - întârziere cu valoarea specificată la adresa P
7. - orientare arbore (M19)
8. - retragere sculă cu avans rapid cu valorile I, J, K în planul selectat
9. cu G99, retragere în punctul R, cu avans rapid
10. cu G99,
 - retragere sculă cu avans rapid în planul selectat, invers față de valorile specificate la I, J, K
 - arbore repornit în direcția M3
9. cu G98, retragere în punctul inițial, cu avans rapid
10. cu G98,
 - retragere sculă cu avans rapid în planul selectat, invers față de valorile specificate la I, J, K
 - arbore repornit în direcția M3

17.1.4 Ciclu memorat pentru anularea găuririi (G80)

Codul **G80** va anula starea de ciclu, variabilele ciclului fiind șterse.

Z și R vor lua valorile incrementale 0 (restul variabilelor vor lua valoarea 0).

Dacă în blocul G80 se introduc coordonate dar fără să se introducă alte instrucțiuni, se execută deplasarea cu codurile de interpolare care erau active înainte de activarea ciclului (cod G grupa 1).

17.1.5 Găurire, ciclu de alezare parțială (G81)

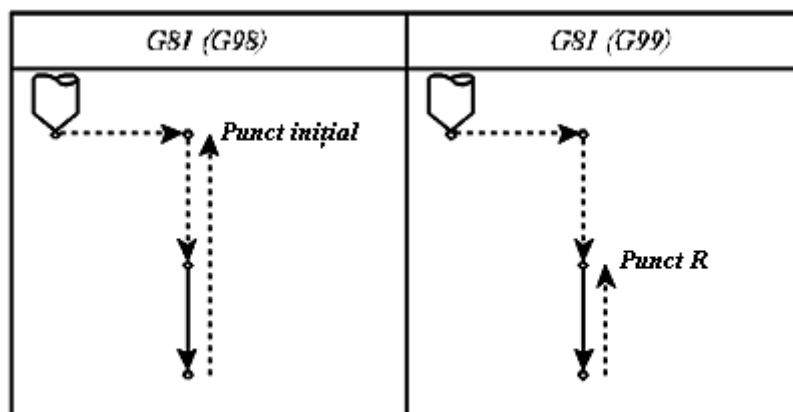


Fig. 17.1.5-1

Variabilele folosite în ciclu sunt:

G17 **G81** X_p__ Y_p__ Z_p__ R__ F__ L__

G18 **G81** Z_p__ X_p__ Y_p__ R__ F__ L__

G19 **G81** Y_p__ Z_p__ X_p__ R__ F__ L__

Operațiile ciclului sunt:

1. poziționare cu avans rapid în planul selectat
2. -
3. deplasare cu avans rapid în punctul R
4. -
5. găurire până în punctul Z, cu avansul F
6. -
7. cu G99, retragere în punctul R, cu avans rapid
8. -
9. cu G98, retragere în punctul inițial, cu avans rapid
10. -

17.1.6 Găurire, ciclu de alezare la retragere (G82)

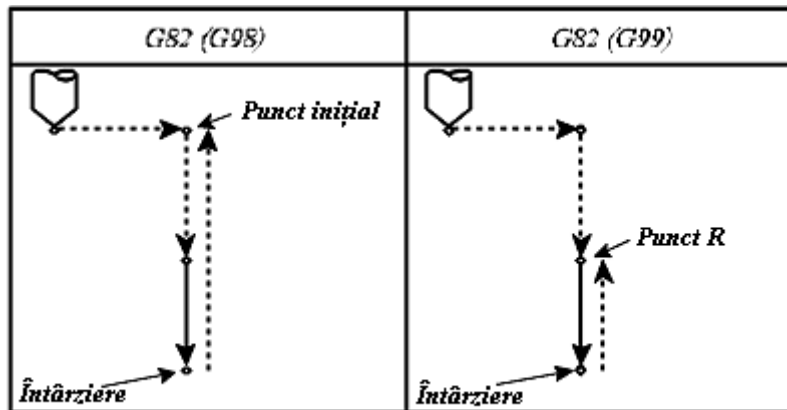


Fig. 17.1.6-1

Variabilele folosite în ciclu sunt:

G17 **G82** X_p__ Y_p__ Z_p__ R__ P__ F__ L__

G18 **G82** Z_p__ X_p__ Y_p__ R__ P__ F__ L__

G19 **G82** Y_p__ Z_p__ X_p__ R__ P__ F__ L__

Operațiile ciclului sunt:

1. poziționare cu avans rapid în planul selectat
2. -
3. deplasare cu avans rapid în punctul R
4. -
5. găurire până în punctul de fund, cu avansul F
6. întârziere cu timpul specificat la adresa P
7. cu G99, retragere în punctul R, cu avans rapid
8. -
9. cu G98, retragere în punctul inițial, cu avans rapid
10. -

17.1.7 Ciclu de găurire cu retrageri pentru ruperea șpanului (G83)

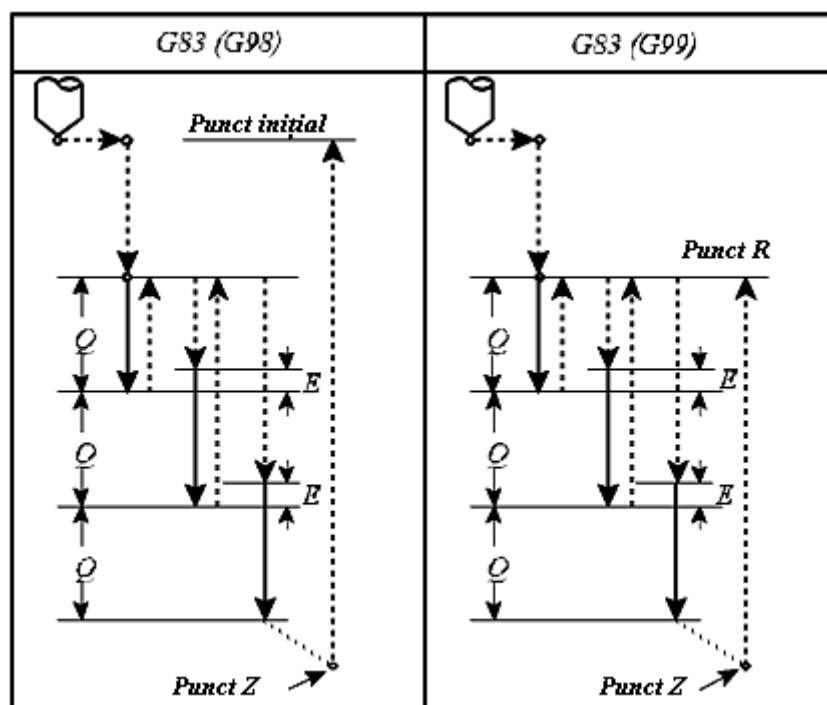


Fig. 17.1.7-1

Variabilele folosite în ciclu sunt:

G17 **G83** X_p__ Y_p__ Z_p__ R__ Q__ E__ F__ L__

G18 **G83** Z_p__ X_p__ Y_p__ R__ Q__ E__ F__ L__

G19 **G83** Y_p__ Z_p__ X_p__ R__ Q__ E__ F__ L__

Operațiile ciclului sunt:

1. poziționare cu avans rapid
2. -
3. deplasare cu avans rapid în punctul R
4. -
5. găurire până în punctul Z cu avansul F
6. -
7. cu G99, retragere în punctul R, cu avans rapid
8. -
9. cu G98, retragere în punctul inițial, cu avans rapid
10. -

Descrierea operației de găurire 5 este după cum urmează:

- Găurirea cu avans de lucru la adâncimea specificată la adresa Q,
- retragerea cu avans rapid în punctul R,
- apropierea cu avans rapid de adâncimea anterioară până la distanța de siguranță specificată la adresa E
- găurirea din nou la adâncimea Q, calculată din punctul final al intrării anterioare, cu avansul F (deplasament E+Q)
- retragerea cu avans rapid în punctul R.

Procedura descrisă mai sus este executată până la punctul de fund specificat la adresa Z. Distanța E va fi luată din program (adresa E) sau de la parametrul *CLEG83*.

17.1.8 Ciclu de filetare cu tarod (G84)

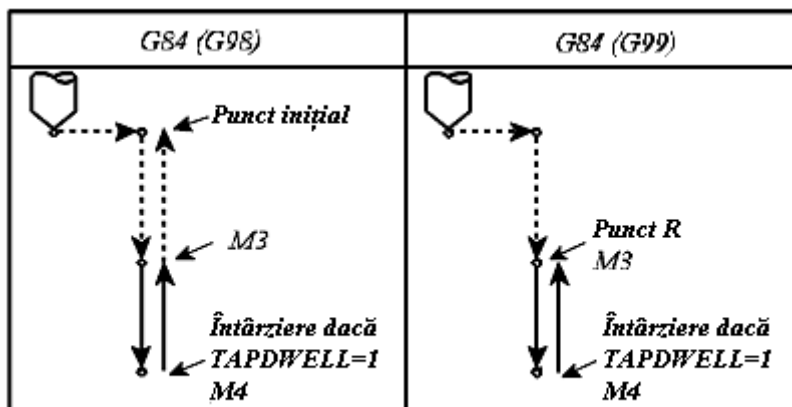


Fig. 17.1.8-1

Acest ciclu poate fi folosit doar cu un tarod cu resort.

Variabilele utilizate sunt:

G17 **G84** X_p__ Y_p__ Z_p__ R__ (P__) F__ L__

G18 **G84** Z_p__ X_p__ Y_p__ R__ (P__) F__ L__

G19 **G84** Y_p__ Z_p__ X_p__ R__ (P__) F__ L__

Înainte de a se porni ciclul, trebuie selectat sensul M3 (orar) de rotire a arborelui.

Valoarea avansului trebuie specificată în conformitate cu pasul filetelui tarodului.

- În starea G94 (avans pe minut):

$$F = P * S$$

unde P este pasul filetelui în mm/rot sau inci/rot,

S este viteza arborelui în rot/min.

- În starea G95 (avans pe rotație):

$$F = P$$

unde P este pasul filetelui în mm/rot sau inci/rot,

Operațiile ciclului sunt:

1. poziționare cu avans rapid în planul selectat
2. -
3. deplasare cu avans rapid în punctul R
4. -
5. filetare până în punctul de fund, cu avansul F (corecția și stopul sunt inactive)
6. întârziere cu valoarea specificată la adresa P, în cazul în care parametrul *TAPDWELL* este validat (=1), inversare sens arbore (M3)
7. retragere în punctul R, cu avansul F (corecția și stopul sunt inactive)
8. inversare sens arbore (M4)
9. cu G98, retragere în punctul inițial, cu avans rapid
10. -

17.1.9 Cicluri de filetare rigidă cu tarod (în sens orar și antiorar) (G84.2, G84.3)

Într-un ciclu de filetare raportul dintre avansul axei de găurire și numărul de rotații pe minut al arborelui trebuie să fie egal cu pasul filetului tarodului. Cu alte cuvinte, în condiții ideale de filetare, raportul

$$P = F/S \quad \text{trebuie să fie constant în orice moment,}$$

unde: P este pasul filetului (mm/rot sau inci/rot),

F este avansul (mm/min sau inci/min),

S este viteza arborelui (rot/min).

Viteza de rotație a arborelui și avansul axei de filetare sunt controlate în mod complet independent în ciclurile de filetare pe stânga G74, respectiv pe dreapta G84. Prin urmare, condiția de mai sus nu poate fi îndeplinită cu maximă acuratețe. Aceasta este valabil mai ales în fundul găurii unde avansul axei de găurire și viteza de rotație a arborelui trebuie să fie reduse și oprite în sincronism, iar apoi accelerate la fel în direcție opusă.

Problema de mai sus poate fi eliminată cu un tarod cu resort, aceasta compensând fluctuațiile în valoarea coeficientului F/S .

Un principiu diferit de control este adoptat în ciclurile de găurire G84.2 și G84.3 permițând un tarod rigid (filetare fără resort). În acest caz, comanda numerică menține coeficientul F/S constant în orice moment.

În primul caz comanda numerică reglează doar viteza arborelui, în al doilea caz se controlează și poziția sa. Mișcările axei de găurire și ale arborelui sunt legate prin interpolare liniară în ciclurile G84.2 și G84.3. În acest fel coeficientul F/S poate fi menținut constant și în etapele de accelerare și frânare.

G84.2: ciclu de filetare rigid cu tarod

G84.3: ciclu de filetare rigid cu tarod în sens invers

Ciclurile de mai sus sunt aplicabile doar pentru mașini la care arborele este prevăzut cu codor de poziție și acționarea principală are posibilitatea de control al poziției (parametrul $INDEXI=1$). Dacă nu este îndeplinită condiția, se afișează mesajul de eroare *3052 ERROR IN G76, G87* atunci când se apelează acest mod.

Variabilele folosite în ciclu sunt

G17 **G84.** X_p Y_p Z_p R F S L

G18 **G84.** Z_p X_p Y_p R F S L

G19 **G84.** Y_p Z_p X_p R F S L

Arborele se oprește la sfârșitul ciclului; dacă e necesar, trebuie să fie repornit de către programator.

Avansul și viteza de rotire a arborelui trebuie să fie specificate în conformitate cu pasul filetului tarodului.

- În starea G94 (avans pe minut), $F=P \cdot S$

unde P este pasul filetelui în mm/rot sau inci/rot,

S este viteza arborelui în rot/min.

În acest caz deplasamentul și avansul în lungul axei de găurire și arborele vor fi după cum urmează (Z presupusă a fi axa de găurire)

<i>deplasament</i>	<i>avans</i>
$Z \quad z = \text{distanța dintre punctele R și Z}$	$F_z = F \left(\frac{\text{mm}}{\text{min}} \text{ sau } \frac{\text{inci}}{\text{min}} \right)$
$S \quad s = \frac{z \cdot S \cdot 360}{F} \text{ (grade)}$	$F_s = S \cdot 360 \left(\frac{\text{(grade)}}{\text{min}} \right)$

- În starea G95 (avans pe rotație), $F = P$

unde P este pasul filetelui în mm/rot sau inci/rot. Evident că în starea G95 (avans pe rotație) se poate programa direct pasul filetelui, dar pentru a defini avansul trebuie programat și S .

În acest caz, deplasamentul și avansul în lungul axei de găurire și arborele vor fi după cum urmează (Z presupusă a fi axa de găurire):

<i>deplasament</i>	<i>avans</i>
$Z \quad z = R \text{ distanța dintre punct și punctul de bază}$	$F_z = F \cdot S \left(\frac{\text{mm}}{\text{min}} \text{ sau } \frac{\text{inci}}{\text{min}} \right)$
$S \quad s = \frac{z \cdot 360}{F} \text{ (grade)}$	$F_s = S \cdot 360 \left(\frac{\text{grade}}{\text{min}} \right)$

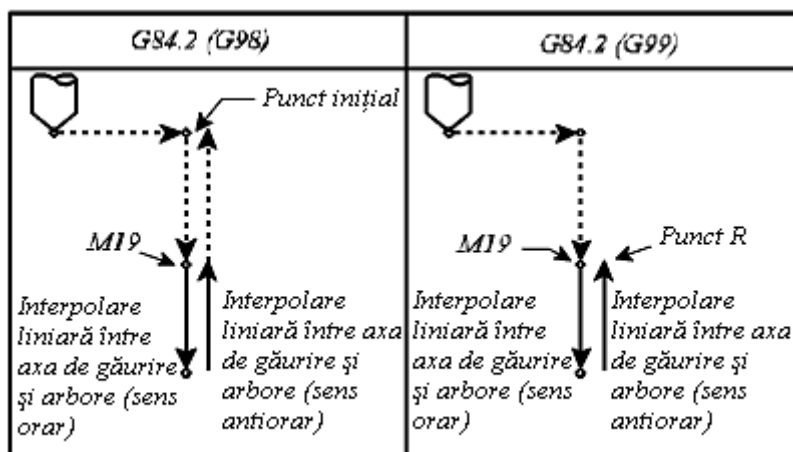


Fig. 17.1.9-1

În cazul G84.2, operațiile ciclului sunt:

1. poziționare cu avans rapid în planul selectat
2. -
3. deplasare cu avans rapid în punctul R
4. orientarea arborelui (M19)

5. interpolare liniară între axa de găurire și arbore, cu arborele rotindu-se în sens orar
6. -
7. interpolare liniară între axa de găurire și arbore, cu arborele rotindu-se în sens antiorar
8. -
9. cu G98, retragere cu avans rapid în punctul inițial
10. -

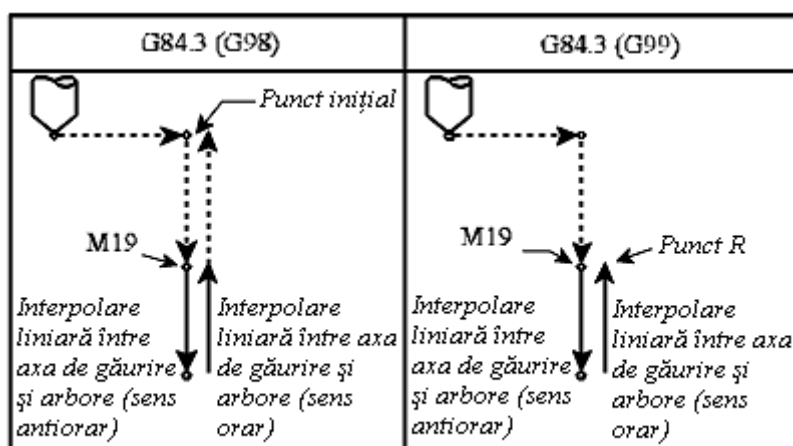


Fig. 17.1.9-2

În cazul G84.3, operațiile ciclului sunt:

1. poziționare cu avans rapid în planul selectat
2. -
3. deplasare cu avans rapid în punctul R
4. orientarea arborelui (M19)
5. interpolare liniară între axa de găurire și arbore, cu arborele rotindu-se în sens antiorar (-)
6. -
7. interpolare liniară între axa de găurire și arbore, cu arborele rotindu-se în sens orar (+)
8. -
9. cu G98, retragere cu avans rapid în punctul inițial
10. -

17.1.10 Ciclu de alezare (G85)

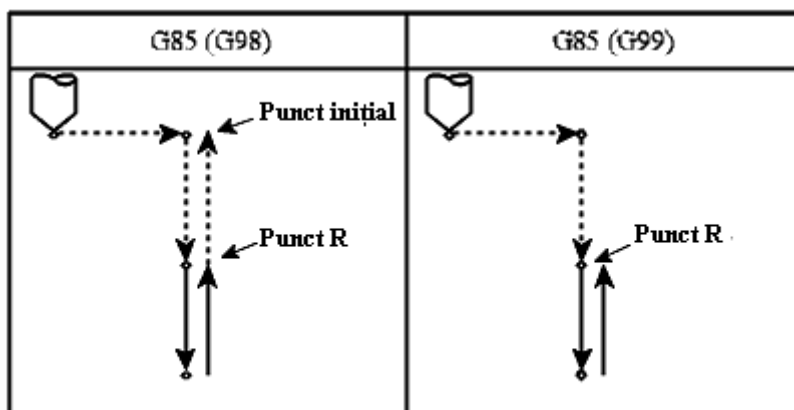


Fig. 17.1.10-1

Variabilele folosite în ciclu sunt:

G17 **G85** X_p__ Y_p__ Z_p__ R__ F__ L__

G18 **G85** Z_p__ X_p__ Y_p__ R__ F__ L__

G19 **G85** Y_p__ Z_p__ X_p__ R__ F__ L__

Operațiile ciclului sunt:

1. poziționare cu avans rapid în planul selectat
2. -
3. deplasare cu avans rapid în punctul R
4. -
5. alezare până în punctul de fund, cu avansul F
6. -
7. retragere în punctul R, cu avansul F
8. -
9. cu G98, retragere cu avans rapid în punctul inițial
10. -

17.1.11 Ciclu de alezare cu retragerea sculei cu avans rapid (G86)

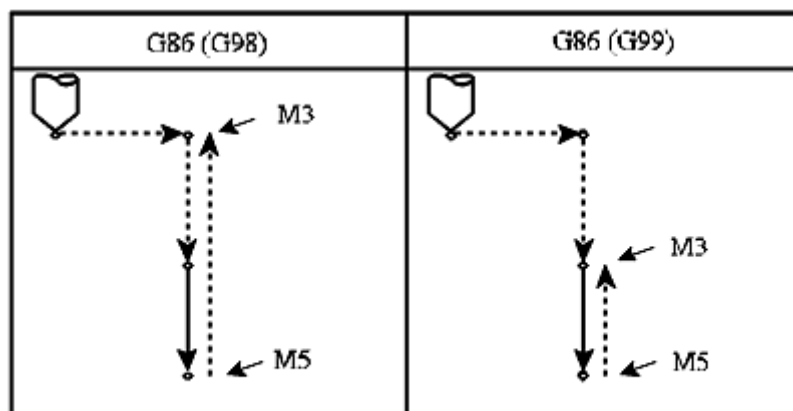


Fig. 17.1.11-1

Variabilele folosite în ciclu sunt:

G17 **G86** X_p__ Y_p__ Z_p__ R__ F__ L__

G18 **G86** Z_p__ X_p__ Y_p__ R__ F__ L__

G19 **G86** Y_p__ Z_p__ X_p__ R__ F__ L__

Comanda M3 trebuie introdusă înainte de pornirea ciclului.

Operațiile ciclului sunt:

1. poziționare cu avans rapid în planul selectat
2. -
3. deplasare cu avans rapid în punctul R
4. -
5. alezare până în punctul Z cu avansul F
6. oprire arbore (M5)
7. cu G99, retragere cu avans rapid în punctul R
8. cu G99, repornire arbore (M3)
9. cu G98, retragere cu avans rapid în punctul inițial
10. cu G98, repornire arbore (M3)

17.1.12 Ciclu de alezare / ciclu de alezare la retragere (G87)

Ciclu va fi executat în două moduri diferite.

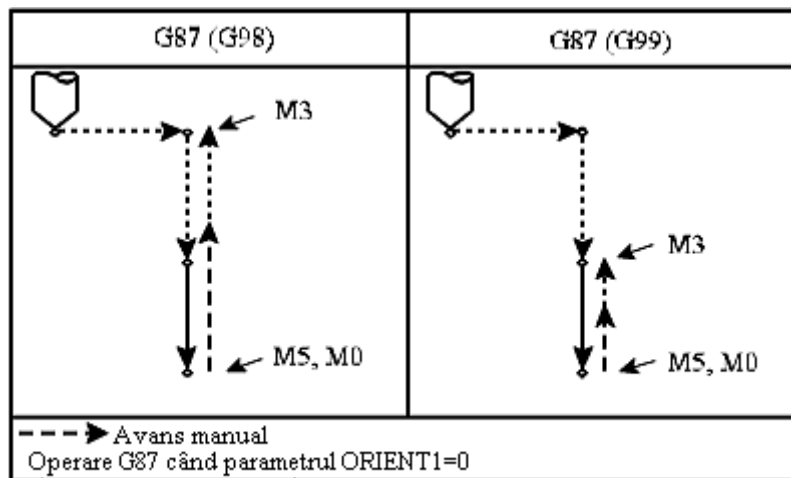


Fig. 17.1.12-1

A. Ciclu de alezare, operare manuală în punctul de fund

Dacă mașina nu este prevăzută cu facilitatea de orientare arbore (parametrul *ORIENT1*=0), comanda numerică va merge pe varianta „A”.

Variabilele folosite în ciclu sunt:

G17 **G87** X_p__ Y_p__ Z_p__ R__ F__ L__

G18 **G87** Z_p__ X_p__ Y_p__ R__ F__ L__

G19 **G87** Y_p__ Z_p__ X_p__ R__ F__ L__

Comanda M3 trebuie introdusă înainte de pornirea ciclului.

Operațiile ciclului sunt:

1. poziționare cu avans rapid în planul selectat
2. -
3. deplasare cu avans rapid în punctul R
4. -
5. alezare până în punctul Z cu avansul F
6. - oprire arbore (M5)
- comanda numerică trece în starea STOP (M0), din care operatorul poate ajunge într-unul din modurile de deplasare manuală (JOG, INCREMENTAL JOG , sau HANDLE (roată de mână)) și să execute operarea manuală, de exemplu să retragă scula de la peretele găurii și apoi să o extragă din gaură. După revenirea în modul AUTO se poate continua prelucrarea cu START.
7. cu G99, START urmat de retragere cu avans rapid în punctul R
8. cu G99, repornire arbore (M3)
9. cu G98, START urmat de retragere cu avans rapid în punctul inițial
10. cu G98, repornire arbore (M3)

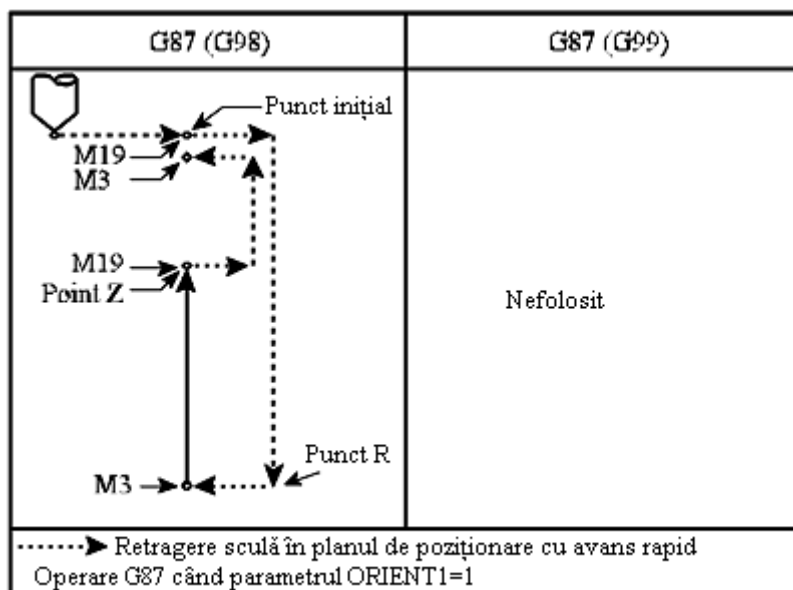


Fig. 17.1.12-2

B. Ciclu de alezare la retragere

Dacă mașina este prevăzută cu facilitatea de orientare arbore (parametrul *ORIENT1*=1), comanda numerică va merge pe varianta „B”.

Variabilele folosite în ciclu sunt:

G17 **G87** X_p__ Y_p__ I__ J__ Z_p__ R__ F__ L__

G18 **G87** Z_p__ X_p__ K__ I__ Y_p__ R__ F__ L__

G19 **G87** Y_p__ Z_p__ J__ K__ X_p__ R__ F__ L__

Comanda M3 trebuie introdusă înainte de pornirea ciclului.

Operațiile ciclului sunt:

1. poziționare cu avans rapid în planul selectat
2. - orientare arbore
3. - retragere sculă în planul selectat cu valorile I, J, K (avans rapid)
4. deplasare cu avans rapid în punctul R
5. - retragere sculă în planul selectat, invers față de valorile specificate la I, J sau K (avans rapid)
6. - arbore repornit în direcția M3
7. alezare până în punctul Z, cu avansul F
8. - orientare arbore (M19)
9. - retragere sculă în planul selectat cu valorile I, J, K (avans rapid)
10. -
11. -
12. retragere cu avans rapid în punctul inițial
13. - retragere sculă în planul selectat, invers față de valorile specificate la I, J sau K (avans rapid)
14. - arbore repornit în direcția M3

Spre deosebire de cazurile anterioare, punctul R este localizat mai jos decât punctul Z. Aceasta trebuie avut în vedere la programarea axei de alezare și a adresei R.

17.1.13 Ciclu de alezare (operare manuală în punctul de fund) (G88)

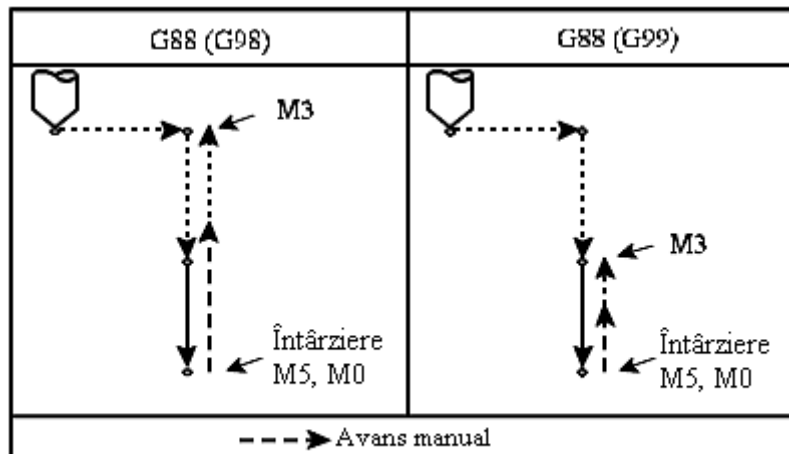


Fig. 17.1.13-1

Variabilele folosite în ciclu sunt:

G17 **G88** X_p__ Y_p__ Z_p__ R__ P__ F__ L__

G18 **G88** Z_p__ X_p__ Y_p__ R__ P__ F__ L__

G19 **G88** Y_p__ Z_p__ X_p__ R__ P__ F__ L__

Comanda M3 trebuie introdusă înainte de pornirea ciclului.

Operațiile ciclului sunt:

1. poziționare cu avans rapid în planul selectat
2. -
3. deplasare cu avans rapid în punctul R
4. -
5. alezare până în punctul de fund cu avansul F
6. - întârziere cu valoarea P
- comanda numerică trece în starea STOP (M0), din care operatorul poate ajunge într-unul din modurile de deplasare manuală (JOG, INCREMENTAL JOG, sau HANDLE (roată de mână)) și să execute prelucrarea manual, de exemplu să retragă scula de la peretele găurii și apoi să o extragă din gaură. După întoarcerea la modul AUTO se poate continua prelucrarea cu START.
7. cu G99, START urmat de retragere cu avans rapid în punctul R
8. cu G99, repornire arbore (M3)
9. cu G98, START urmat de retragere cu avans rapid în punctul inițial
10. cu G98, repornire arbore (M3)

Ciclul este același ca în cazul „A” al G87 dar cu întârziere înainte de oprirea arborelui.

17.1.14 Ciclu de alezare (întârziere în punctul de fund, retragere cu avans de lucru) (G89)

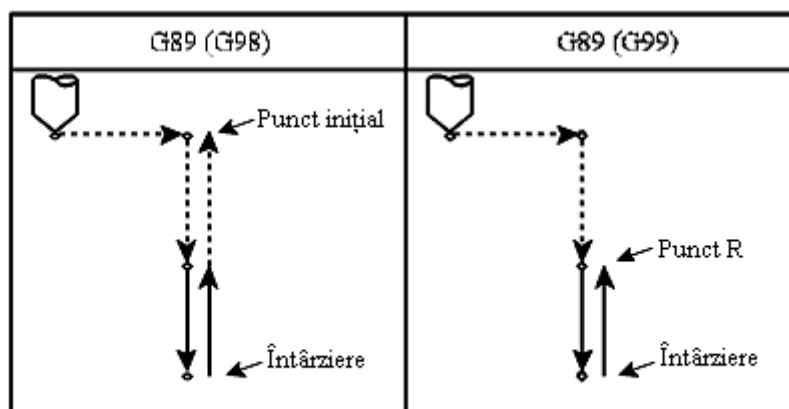


Fig. 17.1.14-1

Variabilele folosite în ciclu sunt:

G17 **G89** X_p__ Y_p__ Z_p__ R__ P__ F__ L__

G18 **G89** Z_p__ X_p__ Y_p__ R__ P__ F__ L__

G19 **G89** Y_p__ Z_p__ X_p__ R__ P__ F__ L__

Operațiile ciclului sunt:

1. poziționare cu avans rapid în planul selectat
2. -
3. deplasare cu avans rapid în punctul R
4. -
5. alezare până în punctul de fund, cu avansul F
6. întârziere cu valoarea specificată la adresa P
7. retragere în punctul R, cu avansul F
8. -
9. cu G98, retragere cu avans rapid în punctul inițial
10. -

Cu excepția întârzierii, ciclul este identic cu G85.

17.2 Note cu privire la folosirea ciclurilor memorate pentru găurire

- Ciclu de găurire va fi executat în modul ciclu prevăzând un bloc fără cod G care să conțină una din adresele

X_p, Y_p, Z_p sau R

Altfel ciclul de găurire nu va fi executat.

- Având programată întârzierea G04 P în modul ciclu, comanda va fi executată în conformitate cu P programat, dar variabila de întârziere a ciclului **nu** va fi ștearsă și **nu** va fi reînscrisă.
- Valorile pentru I, J, K, Q, E, P trebuie să fie specificate în blocul în care se execută găurirea, altfel valorile **nu** vor fi stocate.

Pentru a ilustra cele spuse mai sus, să examinăm următorul exemplu:

G81	X_ Y_ Z_ R_ F	(ciclul de găurire este executat)
	X	(ciclul de găurire este executat)
	F_	(ciclul de găurire nu este executat, F este supraînscriș)
	M_	(ciclul de găurire nu este executat, codul M este executat)
G4	P_	(ciclul de găurire nu este executat, întârzierea va fi rescrisă, dar nu valoarea întârzierii variabilei ciclului)
	I_ Q_	(ciclul de găurire nu este executat, valorile programate nu vor fi înregistrate ca variabile ale ciclului)

- Dacă se programează într-un bloc o funcție precum și un ciclu de găurire, funcția va fi executată la sfârșitul primei operații, după terminarea poziționării. Dacă a fost programat și L în ciclu, funcția va fi executată numai la prima execuție.

- În modul bloc cu bloc, comanda numerică se va opri în timpul ciclului după fiecare din operațiile 1, 3 și 10.

- Butonul de STOP nu este eficace la fiecare din operațiile 5, 6 și 7 din ciclurile G74, G84. Dacă este acționat STOP pe durata acestor operații, se va continua prelucrarea până la sfârșitul operației 7.

- Corecțiile pentru avans și arbore vor fi întotdeauna 100% în fiecare din operațiile 5, 6 și 7 ale ciclurilor G74, G84 indiferent de pozițiile comutatoarelor de corecție.

- Dacă este programat G43, G44, G49 într-un ciclu de interpolare, sau dacă este specificată o nouă valoare pentru H, lungimea de compensare este luată în considerație în operația 3, în mod invariabil de-a lungul axei de găurire.

- Instrucțiunile G45, ... G48 nu vor fi executate în ciclul de găurire.

18 Funcții de măsurare

18.1 Funcția de salt (G31)

Instrucțiunea

G31 v (F) (P)

pornește interpolarea liniară către punctul cu coordonata v. Mișcarea se execută până când se primește un semnal extern de salt (de exemplu cel de la un senzor de atingere) sau se ajunge la poziția finală specificată la coordonata lui v. Comanda numerică va încetini și apoi va opri mișcarea după sosirea semnalului de salt.

Adresa P specifică o intrare de semnal de salt dintre cele patru disponibile, care să fie folosită în timpul mișcării:

P0: Folosește semnalul de salt 0

P1: Folosește semnalul de salt 1

P2: Folosește semnalul de salt 2

P3: Folosește semnalul de salt 3

Dacă adresa P nu este specificată, comanda numerică preia semnalul de salt 1.

G31 nu este o instrucțiune modală, ea se aplică doar în blocul în care a fost programată. Dacă instrucțiunea G31 conține o eroare de sintaxă se afișează mesajul de eroare:

3051 G22, G28, ... G31, G37.

Viteza de mișcare este:

- valoarea F specificată sau modală dacă parametrul *SKIPF*=0
- valoarea avansului preluată din *G31FD* dacă parametrul *SKIPF*=1.

În momentul în care sosește semnalul extern, se va memora poziția axelor în variabilele de sistem specificate mai jos:

5061.....poziția axei 1

5062.....poziția axei 2

.

.

5068.....poziția axei 8

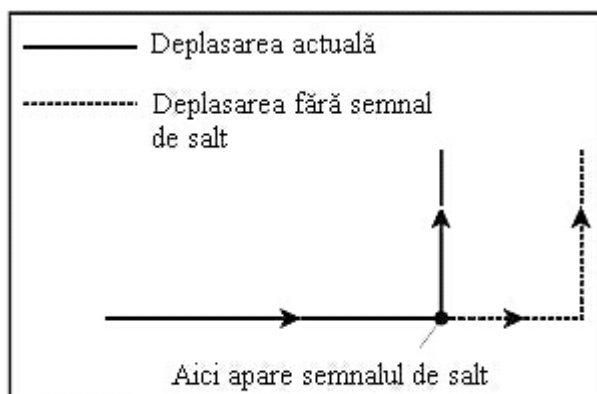


Fig. 18.1-1

Poziția memorată aici este:

- poziția din momentul în care a sosit semnalul extern,
- poziția programată a punctului final al interpolării G31 (în cazul în care nu a sosit un semnal extern),
- considerată în sistemul de coordonate al piesei curente,
- cu lungimile de compensare actuale (G43, G44) și
- cu ofsetul actual al sculei (G45...G48) luat în considerație.

După sosirea semnalului extern, mișcarea încetinește liniar până la oprire. Poziția finală a interpolării G31 este ușor diferită de poziția memorată în variabilele #5061... la sosirea semnalului, diferența variind funcție de avansul aplicat în interpolare. Pozițiile finale ale interpolărilor sunt accesibile în variabilele #5001... . Următoarea interpolare se va porni începând de la acele puncte finale.

Interpolarea poate fi executată doar în starea G40. Programarea G31 în starea G41 sau G42 produce afișarea mesajului de eroare *3054 G31 IN INCORRECT STATE (G31 în stare incorectă)*. Același mesaj de eroare este afișat când este activă una dintre stările G95, G51, G51.1, G68 sau G16.

Valoarea specificată la coordonatele v poate fi incrementală sau absolută. Dacă comanda de mișcare care urmează după blocul G31 este specificată în coordonate incrementale, mișcarea va fi calculată din punctul unde a sosit semnalul de salt și s-a oprit mișcarea.

De exemplu:

N1 G31 G91 X100

N2 X30 Y50

În blocul N1 este pornită o mișcare incrementală în direcția X. Dacă comanda numerică se oprește în punctul de coordonată X=86.7 la sosirea semnalului extern, se va mișca incremental 30 în direcția X și 50 în direcția Z în blocul N2 (calculate din acel punct).

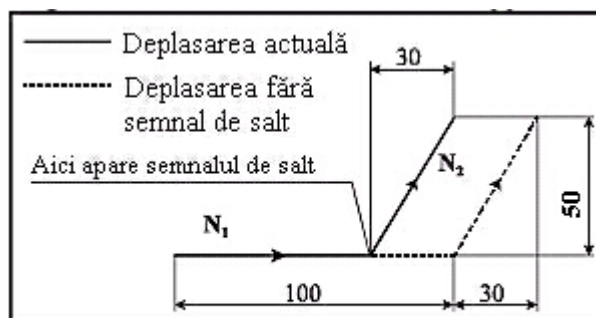


Fig. 18.1-2

În cazul în care s-a programat o specificație de date absolute, mișcarea va fi:

N1 G31 G90 X200

N2 X300 Y300

Interpolarea N1 pornește o mișcare în direcția X către punctul de coordonată X=200. Dacă, după sosirea semnalului extern, comanda numerică se oprește în punctul de coordonată X=167, deplasarea în direcția X va fi X=300-167, adică X=133 în blocul N2.

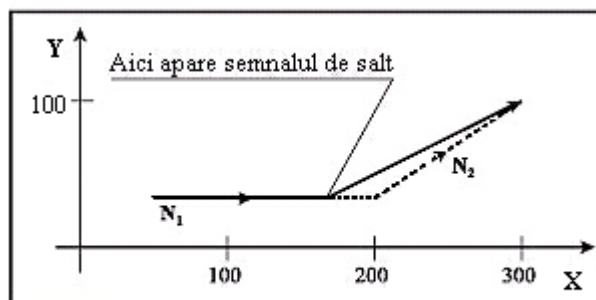


Fig. 18.1-3

18.2 Măsurarea automată a lungimii sculei (G37)

Instrucțiunea

G37 q

va determina pornirea deplasării cu avans rapid în direcția specificată la coordonata q.

Valoarea pentru q este interpretată invariabil ca o dată absolută și este poziția prevăzută a senzorului de măsură.

Mișcarea se va executa cu avans rapid până în poziția q- *RAPDIST* unde *RAPDIST* este o valoare selectată prin parametru.

Apoi mișcarea este executată cu avansul specificat în parametrul *G37FD* până când sosește semnalul de la senzor sau până se afișează mesajul de eroare *3103 OUT OF RANGE (depășire domeniu)*.

Acesta din urmă apare doar când semnalul senzorului de atingere sosește

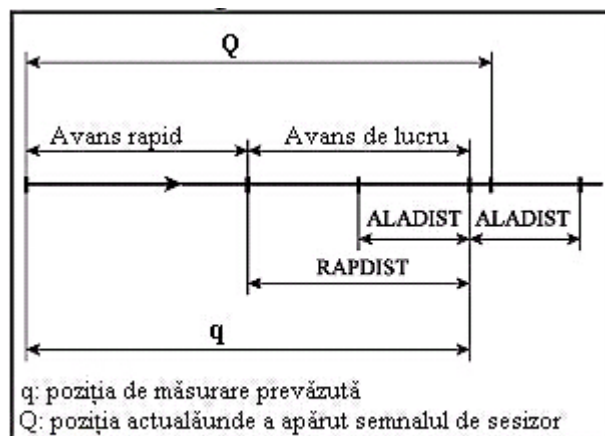


Fig. 18.2-1

în afara domeniului *ALADIST* (specificat în parametri) al poziției *q* prevăzute.

Dacă măsurătoarea este îndeplinită cu succes și semnalul senzorului de atingere a sosit în punctul de coordonată *Q*, comanda numerică va executa:

- adunarea diferenței *Q-q* la registrul de compensare a uzurii selectat anterior la adresa *H* (dacă parametrul *ADD=1*), sau
- scăderea diferenței din acesta (dacă parametrul *ADD=0*)

Anterior începerii măsurătorii trebuie impusă valoarea *H* corespunzătoare și compensarea lungimii.

- G37 este o instrucțiune cu o singură acțiune.
- Ciclul G37 va fi executat în mod invariabil în sistemul de coordonate al piesei în lucru.
- Parametrii *RAPDIST* și *ALADIST* au întotdeauna valori pozitive.
Condiția *RAPDIST > ALADIST* trebuie satisfăcută pentru cei doi parametri.
- În cazul unei erori de sintaxă va fi afișat mesajul de eroare 3051 *G22, G28, ... G31, G37*.
- Codul G referitor la lungimea de compensare (G43, G44, G49) nu poate fi specificat în blocul G37, altfel va fi afișat mesajul de eroare 3055 *G37 IN INCORRECT STATE (G37 în stare incorectă)*.
- Același mesaj de eroare va fi afișat dacă este activă una din stările G51, G51.1, G68 sau G16.
- Mesajul de eroare 3103 *OUT OF RANGE (depășire domeniu)* este afișat pe durata execuției funcției G37 dacă semnalul senzorului de atingere sosește în afara domeniului *ALADIST* al poziției finale programate în interpolarea G37.

19 Funcții de siguranță

19.1 Verificarea programabilă a cursei (G22,G23)

Instrucțiunea

G22 X Y Z I J K P

va interzice intrarea sculei în aria interzisă. Semnificațiile adreselor sunt:

X: Limita pe axa X în direcția pozitivă
 I: Limita pe axa X în direcția negativă
 Y: Limita pe axa Y în direcția pozitivă
 J: Limita pe axa Y în direcția negativă
 Z: Limita pe axa Z în direcția pozitivă
 K: Limita pe axa Z în direcția negativă

Pentru datele specificate trebuie îndeplinite următoarele condiții:

$$X \geq I, Y \geq J, Z \geq K$$

La adresa P se poate selecta dacă aria este interzisă în interior sau în exterior.

P=0, aria selectată este interzisă în interior.

P=1, aria selectată este interzisă în exterior.

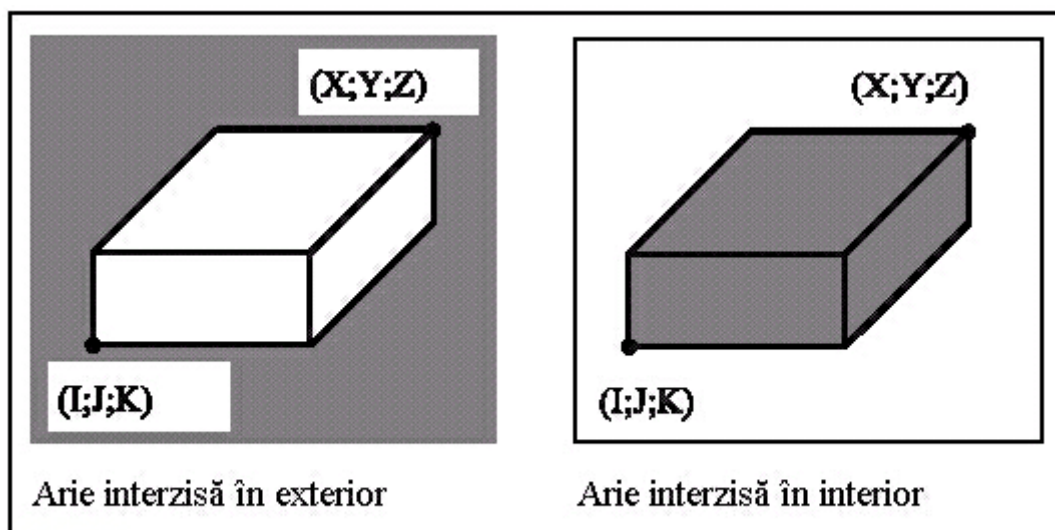


Fig. 19.1-1

Instrucțiunea

G23

va anula funcția de verificare programabilă a cursei, scula putând să intre în aria selectată anterior. Instrucțiunile G22, G23 vor rescrie direct parametrii respectivi.

Instrucțiunile G22 și G23 vor impune parametrul *STRKEN* la 1, respectiv la 0.

Instrucțiunile G22 P0 și G22 P1 vor impune parametrul *EXTER* la 1, respectiv la 0.

Coordonatele X, Y, Z în instrucțiunea G22 vor scrie parametrii *LIMP2n* referitori la axele respective, coordonatele I, J, K vor impune parametrii *LIMP2n* referitori la axele respective.

Înainte de a fi înscrise la parametrii respectivi, coordonatele din instrucțiunea G22 vor fi convertite în sistemul de coordonate al mașinii, având incluse și compensările de offset selectate. Astfel, de exemplu, dacă este impusă compensarea de lungime pe direcția Z atunci când este specificată instrucțiunea G22, datele limită ale coordonatelor specificate pentru

acea axă vor limita mișcarea oprind vârful sculei la limită. Dacă totuși nu este impusă compensarea, punctul de referință al suportului sculei nu va fi admis în aria interzisă. Este recomandabil să impunem marginea ariei interzise la axa sculei, pentru cea mai lungă sculă.

- Funcția de verificare programabilă a cursei nu este disponibilă pentru axele adiționale.
- Instrucțiunile G22, G23 trebuie să fie specificate în blocuri independente.
- Funcția de verificare programabilă a cursei va fi efectivă după efectuarea întoarcerii în punctul de referință.
- Dacă mașina intră într-o arie interzisă după efectuarea întoarcerii în punctul de referință sau ca rezultat al programării G22 și aria este interzisă la interior, interdicția trebuie să fie ridicată manual prin programarea G23; axa/axele trebuie să fie deplasate manual cu JOG și trebuie impusă din nou verificarea cursei prin programarea G22. În cazul unei arii interzise extern, procedura de ieșire din arie va fi la fel ca aceea care se face pentru acționarea limitatorilor de fine cursă.
- Dacă pe o axă se atinge marginea ariei interzise în mișcare, se poate executa retragerea de acolo prin deplasare manuală (într-unul din modurile manuale).
- Dacă $X=I$, $Y=J$, $Z=K$ și $E=0$ atunci este disponibilă întreaga arie.
- Dacă $X=I$, $Y=J$, $Z=K$ și $E=1$ atunci este interzisă întreaga arie.
- Dacă aria este interzisă interior și axele intră în aria interzisă sau îi ating marginea, se afișează mesajul de eroare *1400 INTERNALLY FORBIDDEN AREA* (arie interzisă interior).
- Dacă aria este interzisă exterior și axele intră în aria interzisă sau îi ating marginea, se afișează mesajul de eroare *FORBIDDEN AREA t+* sau *FORBIDDEN AREA t-* (arie interzisă) unde t este numele axei.

19.2 Pozițiile de sfârșit de cursă parametric

Folosind parametrii comenzii numerice, constructorul mașinii unealtă poate defini pentru fiecare axă pozițiile de sfârșit de cursă care sunt limitele de cursă permise pentru o anumită mașină. La atingerea marginii acelei arii, comanda numerică va afișa un mesaj de eroare ca și când ar fi călcat un limitator.

- Funcția de sfârșit de cursă parametric este executată numai după ce s-a făcut întoarcerea în punctul de referință.
- Funcția de sfârșit de cursă parametric va interzice întotdeauna o arie externă.
- Ariile de verificare programabilă a cursei și de funcție de sfârșit de cursă se pot suprapune parțial.

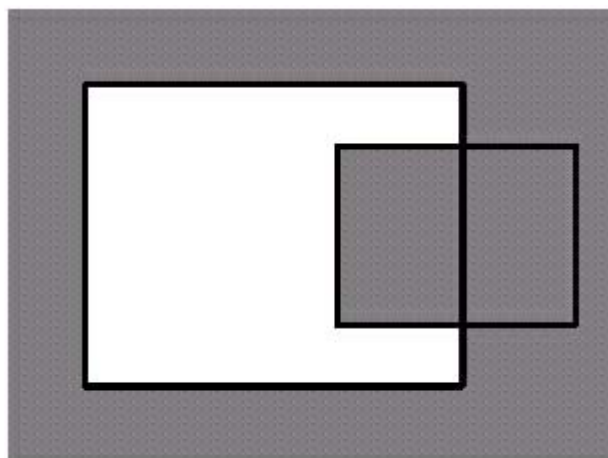


Fig. 19.2-1

19.3 Verificarea cursei înainte mișcării

Comanda numerică diferențiază două arii interzise.

Prima este aria de sfârșit de cursă parametric care delimitează dimensiunile de mișcare fizic posibile ale mașinii. Pozițiile extreme ale acestor dimensiuni sunt denumite poziții limită. Pe durata mișcării, comanda numerică nu va permite axelor să se deplaseze dincolo de limitele ariei definite de parametri. Pozițiile limită sunt impuse de către constructorul mașinii.

Utilizatorul nu poate modifica acești parametri.

A doua este aria definită de către funcția de verificare programabilă a cursei. Aceasta se poate face prin programarea comenzii G22 sau prin rescrierea parametrilor.

Pe durata oricăror mișcări, comanda numerică nu va permite axelor să se deplaseze dincolo de limitele acestor arii.

Dacă parametrul *CHBMOVE* este impus 1, comanda numerică – înainte de pornirea axelor în cursul execuției unui bloc – va verifica dacă punctul final programat pentru respectiva interpolare se află în aria interzisă.

Dacă punctul final al blocului se află

în afara ariei de sfârșit de cursă parametric sau în interiorul ariei interzise programate, se va afișa mesajul de eroare 3056 *LIMIT (limită)*, respectiv 3057 *FORBIDDEN AREA (arie interzisă)*. Ca rezultat nu se va începe mișcarea.

Deoarece înainte de pornirea interpolării, comanda numerică verifică doar dacă punctul final al interpolării se află în interiorul ariei interzise, mesajul de eroare este produs în situațiile prezentate în figură la marginea ariei interzise, după ce s-a început mișcarea.

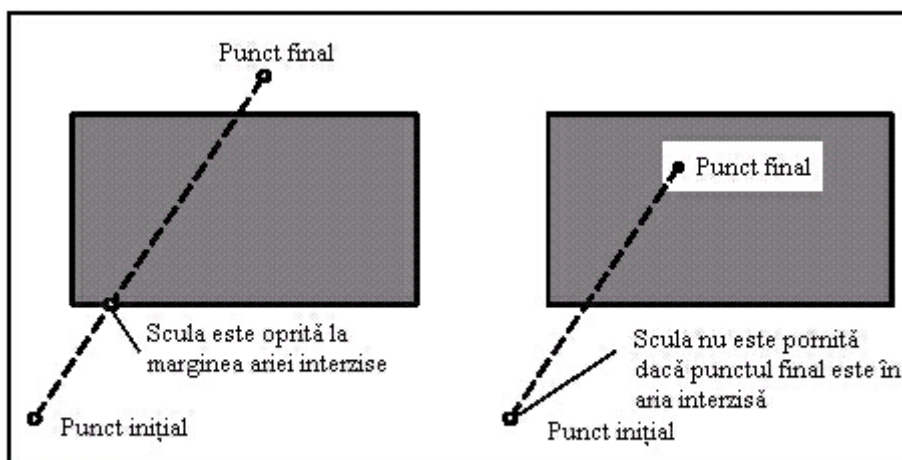


Fig. 19.3-1

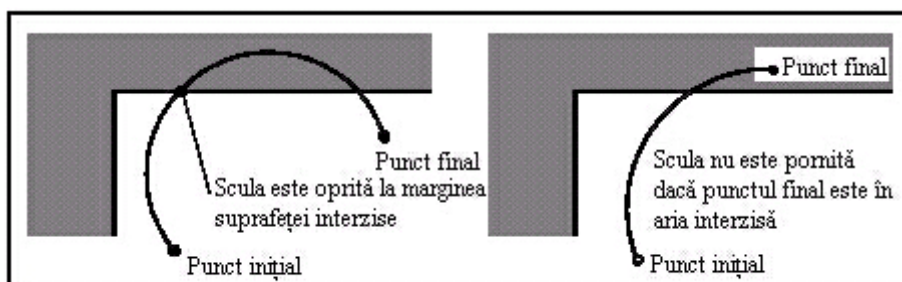


Fig. 19.3-2

20 Macro utilizator

20.1 Apelul macro simplu (G65)

Ca rezultat al instrucțiunii

G65 P(număr program) L(număr de repetări) <atribuire argument>

corpul de macro utilizator (program) specificat la adresa P (număr program) va fi apelat de atâtea ori cât este specificat la adresa L.

Corpului macro îi pot fi atribuite argumente. Acestea sunt valori numerice atribuite adreselor definite, care sunt stocate în variabilele locale respective în timpul unui apel macro. Aceste variabile locale pot fi folosite de către corpul macro, adică apelul macro este un apel de subprogram special în care programul principal poate să transfere valori (parametri) la subprogram.

Pot fi selectate următoarele două atribuiri de argumente:

Șirul de adrese ale atribuirii de argumente nr.1 este

A B C D E F H I J K M Q R S T U W X Y Z

La oricare dintre adresele **G, L, N, O, P** nu poate fi transferată la corpul macro nici o valoare. Adresele pot fi completate în orice secvență arbitrară, nu neapărat în ordine alfabetică.

Șirul de adrese ale selectării atribuirii de argumente nr.2 este

A B C I1 J1 K1 I2 J2 K2 ... I10 J10 K10

În plus la adresele A, B, C, se pot atribui maxim 10 argumente diferite pentru adresele I, J, K. Adresele pot fi completate în orice secvență arbitrară. Dacă sunt selectate câteva argumente pentru o anumită adresă, variabilele vor lua valorile respective în ordinea selectării.

<i>lv</i>	<i>1. aa</i>	<i>2. aa</i>		<i>lv</i>	<i>1. aa</i>	<i>2. aa</i>		<i>lv</i>	<i>1. aa</i>	<i>2. aa</i>
#1	A	A		#12	(L)	K3		#23	W	J7
#2	B	B		#13	M	I4		#24	X	K7
#3	C	C		#14	(N)	J4		#25	Y	I8
#4	I	I1		#15	(O)	K4		#26	Z	J8
#5	J	J1		#16	(P)	J5		#27	-	K8
#6	K	K1		#17	Q	J5		#28	-	I9
#7	D	I2		#18	R	K5		#29	-	J9
#8	E	J2		#19	S	I6		#30	-	K9
#9	F	K2		#20	T	J6		#31	-	I10
#10	(G)	I3		#21	U	K6		#32	-	J10
#11	H	J3		#22	V	I7		#33	-	K10

- **Prescurtări:** *lv*= variabilă locală; *1.aa*=atribuirea de argumente nr.1;

2.aa=atribuirea de argumente nr.2.

Înscrierile care urmează adresele I, J, K indică secvența de atribuire a argumentelor.

Comanda numerică va accepta selectarea simultană a argumentelor 1 și 2 într-un anumit

bloc. Se va afișa un mesaj de eroare când se încearcă să se facă referire de două ori la o variabilă cu un anumit număr. De exemplu:

```
G65 A2.12 B3.213 J36.9 J-12 E129.73 P2200
      ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 )      variabila
                                         (1) – #1=2.12
                                         (2) – #2=3.213
                                         (3) – #5=36.9
                                         (4) – #8=-12
                                         (5) – #8= eroare
```

În exemplul de mai sus, variabilei #8 i-a fost deja atribuită o valoare la a doua adresă J (valoarea -12), și deoarece valoarea adresei E este de asemenea atribuită variabilei #8, se afișează mesajul de eroare *3064 BAD MACRO STATEMENT (declarație macro greșită)*. La adrese se pot transfera și un punct zecimal sau un semn.

20.2 Apel macro modal

20.2.1 Apel macro modal în fiecare comandă de mișcare (G66)

Ca rezultat al instrucțiunii:

G66 P(număr program) L(număr de repetări) <atribuire argument>

corpul de macro specificat la adresa P (număr program) va fi apelat după executarea fiecărei comenzi de mișcare, de atâtea ori cât este numărul specificat la adresa L. Interpretările adreselor P și L și regulile de atribuire a argumentului sunt identice cu cele descrise pentru instrucțiunea G65.

Macro selectat va fi apelat până când este anulat apelul cu comanda:

G67

Exemplu: într-un anumit segment al programului piesă trebuie executată o gaură după fiecare mișcare:

program principal:

```
...
G66 P1250 Z-100 R-1 X2 F130
G91 G0 X100-----|
Y30                  |
                    |-se execută găurirea după fiecare
                    | poziționare
X150-----|
...
G67
```

corp macro:

```
%O1250
G0 Z#18      (poziționare cu avans rapid în direcția Z la punctul
              specificat la adresa R-1)
G1 Z#26 F#9  (găurire până în punctul Z specificat la adresa
              Z-100, cu avansul specificat la adresa F130)
G4 P#24      (întârziere la fundul găurii cu timpul specificat la
              adresa X2)
G0 Z-[#18+#26] (retragerea sculei în punctul inițial)
M99          (revenire în programul principal)
%
```

20.2.2 Apel macro modal din fiecare bloc (G66.1)

Ca rezultat al instrucțiunii:

G66.1 P(număr program) L(număr de repetări) <atribuire argument>
toate blocurile care urmează vor fi interpretate ca atribuiri de argumente, va fi apelat macro cu numărul specificat la adresa P și va fi executat de atâtea ori cât este numărul specificat la adresa L.

Comanda produce același efect ca și cum în fiecare bloc ar fi fost un apel de macro G65:

```
G66.1 P L
X Y Z-----|      |----- G65 P L X Y Z
M S           |-  =  -|      | G65 P L M S
X -----|      |-----G65 P L X
G67
```

Macro selectat va fi apelat până când este anulat apelul cu comanda:

G67

Regulile de atribuire a argumentului sunt:

1. În blocul care execută activarea (în care a fost programat G66.1 P L), regulile de atribuire a argumentului sunt aceleași ca pentru comanda G65.
2. În blocurile care urmează după instrucțiunea G66.1, se pot folosi aceleași adrese ca la comanda G65 și
L: #12,
P: #16,
G: #10 cu rezerva că comanda numerică va accepta doar o referire la o adresă G în fiecare bloc; programarea mai multor adrese va produce afișarea mesajului de eroare *3005 ILLEGAL G CODE (cod G ilegal)*.
N: #14 dacă o adresă N este la începutul unui bloc (sau precedată cel mult de adresa unui bloc condițional, /“(”), a doua adresă N va fi considerată pentru argument:

```
/N130 X12.3 Y32.6 N250
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )
```

(1) numărul de bloc
(2) #24=12.3
(3) #25=32.6
(4) #14=250

Dacă adresa N este în mijlocul blocului (precedată de oricare adresă în afară de „/“(”), adresa N va fi interpretată ca un argument:

```
X34.263 N320
( 1 ) ( 2 )
```

(1) #24=34.236
(2) #14=320

dacă adresa N a fost deja înregistrată ca argument, următoarea referire la adresa N va produce afișarea mesajului de eroare *3064 BAD MACRO STATEMENT (declarație macro greșită)*.

În cazul G66.1, regulile de executare a blocului sunt:

Macro selectat va fi apelat deja din blocul în care codul G66.1 a fost specificat, ținând cont de regulile de atribuire a argumentului descrise la punctul 1.

Fiecare bloc NC care urmează după G66.1 până la blocul care conține codul G67 va produce un apel macro cu regulile de atribuire a argumentului descrise la punctul 2. Nu se va face nici un apel macro dacă este găsit un bloc gol în care se face referire la o singură adresă N (de exemplu N1240), sau dintr-un bloc care conține o instrucțiune macro.

20.3 Apelul macro utilizator folosind codul G

Prin parametri se pot selecta maximum 10 coduri G diferite, prin care să fie inițiate apelurile macro. Acum în loc de specificarea

Nn G65 Pp <atribuire argument>

poate fi folosită comanda

Nn **Gg** <atribuire argument>

Numărul de program care trebuie apelat prin codul G trebuie selectat în parametri. Nici unul dintre codurile G65, G66, G66.1 și G67 nu poate fi specificat pentru acest scop.

G(9010)=cod G de apel program O9010

G(9011)=cod G de apel program O9011

:

G(9019)=cod G de apel program O9019

Dacă în parametri este scrisă o valoare negativă, codul G selectat va genera un apel modal.

De exemplu G(9011)= -120, instrucțiunea G120 din program va produce un apel modal.

Starea parametrului *MODGEQU* va defini tipul de apel:

MODGEQU=0, apelul este de tip G66

MODGEQU=1, apelul este de tip G66.1

Dacă valoarea parametrului este 0, va fi apelat macro la sfârșitul fiecărui bloc de mișcare.

Dacă valoarea parametrului este 1, va fi apelat macro la fiecare bloc.

Dacă este selectat un cod G standard pentru apel utilizator (de exemplu G01), și se face o referire din nou la acel cod în corpul macro, nu se va produce un nou apel, ci va fi interpretat și executat de către comanda numerică ca un cod G obișnuit.

Dacă se face din nou o referire la codul de apel G în corpul macro și este diferită de un cod G standard, comanda numerică va afișa mesajul de eroare *3005 ILLEGAL G CODE (cod G ilegal)*.

- Apelul unui cod M, S, T, A, B, C utilizator dintr-un cod de apel G utilizator, sau

- apelul unui cod G utilizator dintr-un apel M, S, T, A, B, C utilizator, în funcție de valoarea parametrului:

FGMAC=0, nu e permis (se execută ca și coduri M, S, ...G obișnuite)

FGMAC=1, e permis, adică este generat un nou apel.

Codurile G utilizator au următoarele seturi de argumente:

- dacă codul este de tipul G65 sau G66, setul de argumente atribuit G65, plus P și L,

- dacă codul este de tipul G66.1, punctele descrise sunt aplicabile pentru setul său de argumente. Un cod modal poate fi șters cu instrucțiunea G67.

20.4 Apelul macro utilizator folosind codul M

Prin parametri se pot selecta maximum 10 coduri M diferite, prin care să fie inițiate apelurile

macro. Trebuie scrisă seria de instrucțiuni:

Nn **Mm** <atribuire argument>

Codul M nu va fi transferat către PLC, ci va fi apelat macro cu numărul de program respectiv.

Numărul particular de program care să fie apelat prin apelul codului M trebuie să fie selectat prin parametri.

M(9020)=cod M de apel program O9020

M(9021)=cod M de apel program O9021

:

M(9029)=cod M de apel program O9029

Codul M poate specifica invariabil un tip de apel G65 (adică apel ne-modal).

Dacă se face referire din nou la același cod M în mijlocul corpului macro, nu se va mai apela din nou același macro, ci codul M va fi transferat la PLC.

Dacă în mijlocul corpului macro se face un apel utilizator de tipul G, S, T, A, B, C sau de tip M, atunci pentru

FGMAC=0, apelul nu este permis (se execută codurile simple M, S, ... G)

FGMAC=1, apelul este permis, adică se generează un apel nou.

Un cod M selectat prin parametri pentru a iniția un apel macro poate fi precedat în bloc doar de „/” și de adresa N.

Un bloc care conține un apel macro inițiat printr-un cod M poate să includă doar un singur cod M.

Setul de argumente nr.1:

A B C D E F G H I J K L P Q R S T U V W X Y Z

Setul de argumente nr.2 se poate folosi de asemenea cu funcția M.

20.5 Apelul de subprogram cu codul M

Prin parametri se pot selecta maximum 10 coduri M, prin care se pot iniția apelurile de subprogram. În locul instrucțiunii

Nn Gg Xx Yy M98 Pp

Se poate specifica

Nn Gg Xx Yy **Mm**

Codul M selectat nu va fi transferat la PLC, ci va fi apelat subprogramul respectiv.

Numărul particular de program care să fie apelat prin codul M poate fi selectat prin următorii parametri:

M(9000)=cod M de apel program O9000

M(9001)=cod M de apel program O9001

:

M(9009)=cod M de apel program O9009

Dacă se face referire din nou la același cod M în subprogram, acesta din urmă nu va mai apela din nou același subprogram, ci codul M va fi transferat la PLC.

Dacă în subprogram se face un apel utilizator de tipul G, S, T, A, B, C sau de tip M, atunci pentru

FGMAC=0, apelul nu este permis (se execută codurile simple M, S, ... G)

FGMAC=1, apelul este permis, adică se generează un apel nou.

20.6 Apelul de subprogram cu codul T

Impunând parametrul T(9034)=1, valoarea lui T scrisă în program nu va fi transferată către PLC, ci codul T va iniția apelul subprogramului cu numărul O9034.

Blocul nou

Gg Xx Yx **Tt**

va fi echivalent cu următoarele două blocuri:

#199=t

Gg Xx Yy M98 P9034

Valoarea atribuită la adresa T va fi transferată ca un argument la variabila comună #199.

Dacă în subprogramul pornit cu codul T se face referire din nou la adresa T, subprogramul nu va fi apelat din nou, ci valoarea adresei T va fi transferată la PLC.

Dacă în subprogram se face un apel utilizator de tipul G, M, S, A, B, C, atunci pentru

FGMAC=0, apelul nu este permis (se execută codurile simple M, S, ... G)

FGMAC=1, apelul este permis, adică se generează un apel nou.

20.7 Apelul de subprogram cu codul S

Impunând parametrul S(9033)=1, valoarea lui S scrisă în program nu va fi transferată către PLC, ci codul S va iniția apelul subprogramului cu numărul O9033.

Blocul nou

Gg Xx Yx **Ss**

va fi echivalent cu următoarele două blocuri:

#198=s

Gg Xx Yy M98 P9033

Valoarea atribuită la adresa S va fi transferată ca un argument la variabila comună #198.

Dacă în subprogramul pornit cu codul S se face referire din nou la adresa S, subprogramul nu va fi apelat din nou, ci valoarea adresei va fi transferată la PLC.

Dacă în subprogram se face un apel utilizator de tipul G, M, T, A, B, C, atunci pentru

FGMAC=0, apelul nu este permis (se execută codurile simple M, S, ... G)

FGMAC=1, apelul este permis, adică se generează un apel nou.

20.8 Apelul de subprogram cu codurile A, B, C

Dacă adresa A, B sau C este definită ca o funcție auxiliară prin parametri (1493

A.MISCEL=1, 1496 B.MISCEL=1, 1499 C.MISCEL=1) și este impus parametrul

A(9030)=1, B(9031)=1 sau C(9032)=1, valoarea lui A, B sau C scrisă în program nu va fi transferată către PLC sau interpolator, ci codul A, B sau C va iniția apelul subprogramului corespunzător nr.O9030, O9031 sau O9032.

Blocul

Gg Xx Yy **Bb**

este echivalent cu următoarele două blocuri:

#196=b

Gg Xx Yy M98 P9031

Valorile atribuite la adresele A, B și C vor fi transferate la variabilele comune #195, #196 și respectiv #197.

Dacă se face referire din nou la aceeași adresă în subprogramul pornit cu codul A, B sau C, subprogramul nu va fi apelat din nou, ci valoarea adresei va fi transferată către PLC sau interpolator.

Dacă în subprogram se face un apel utilizator de tipul G, M, S, T atunci pentru
 FGMAC=0, apelul nu este permis (se execută codurile simple M, S, ... G)
 FGMAC=1, apelul este permis, adică se generează un apel nou.

20.9 Diferențe între apelul unui subprogram și apelul unui macro

- Apelul de macro poate include atribute, cel de subprogram nu.
- Apelul unui subprogram se poate ramifica în subprogram numai după executarea celorlalte comenzi programate în bloc; un apel de macro doar se va ramifica.
- Apelul de macro modifică nivelurile variabilelor locale, pe când un apel de subprogram nu. De exemplu valoarea #1 înainte de apelul G65 este diferită de cea din mijlocul corpului macro. Valoarea #1 înainte de M98 este identică cu cea din subprogram.

20.9.1 Apeluri multiple


Dintr-un macro se poate apela un alt macro. Apelurile de macro se pot face în patru nivele de ramificare, incluzând apeluri simple și modale. Incluzând și apelurile de subprograme, nivelul maxim de ramificare a apelurilor poate fi de 8 nivele.

În cazul apelurilor multiple de macro modale (tip G66), după executarea fiecărui bloc de interpolare se va apela la început ultimul macro specificat, din care va fi apelat macro specificat anterior într-o secvență care merge înapoi. Să examinăm exemplul următor:

```
%O0001
...
N10 G66 P2
N11 G1 G91 Z10 (1-11)
N12 G66 P3
N13 Z20 (1-13)
N14 G67 (anularea apelului G66 P3...)
N15 G67 (anularea apelului G66 P2 ...)
N16 Z-5 (1-16)
...
%O0002
N20 X4 (2-20)
N21 M99
%

%O0003
N30 Z2 (3-30)
N31 Z3 (3-31)
N32 M99
%
```

Incluzând doar interpolările, secvența de executare va fi:

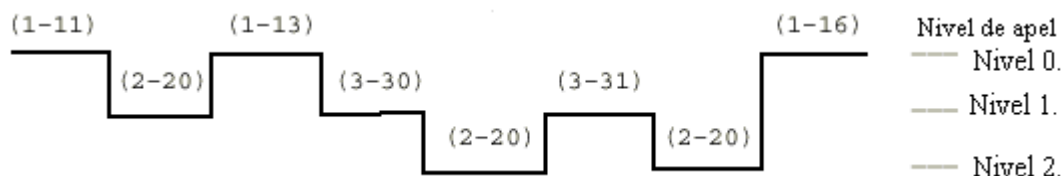

Primul număr din paranteză reprezintă numărul programului iar al doilea numărul blocului executat.

Instrucțiunea G67 specificată în blocul N14 va anula apelul de macro din blocul N12 (O0003); cea specificată în blocul N15 va anula apelul de macro din blocul N10 (O0002).

În cazul apelurilor multiple de macro tip G66.1, primul va fi apelat ultimul macro specificat la începutul fiecărui bloc (considerând adresele blocului respectiv ca argumente), apoi va fi apelat macro specificat anterior, introducând blocurile acelui macro și considerându-le ca argumente.

Dacă un alt macro este apelat din nou din macro, nivelele variabilelor locale vor crește odată cu nivelele de macro.

program principal nivel 0	macro nivel 1 O _____	macro nivel 2 O _____	macro nivel 3 O _____	macro nivel 4 O _____
G65 P	G65 P	G65 P	G65 P	
	M99	M99	M99	M99
variabile locale nivel 0	nivel 1	nivel 2	nivel 3	nivel 4
#1	#1	#1	#1	#1
:	:	:	:	:
#33	#33	#33	#33	#33

Când este apelat primul macro, variabilele locale ale programului principal vor fi stocate (de la #1 la #33), și variabilele locale de nivel 1 vor lua valorile argumentelor specificate în apel. Dacă este apelat un alt macro de pe primul nivel, variabilele locale ale primului nivel vor fi stocate (de la #1 la #33), și variabilele locale de nivel 2 vor lua valorile argumentelor specificate în apel. În cazul apelurilor multiple, variabilele locale ale nivelului anterior vor fi stocate și variabilele locale ale următorului nivel vor lua valorile argumentelor specificate în apel. În cazul lui M99, revenirea din macro apelat în programul care a făcut apelul, variabilele locale stocate pe nivelul anterior vor fi restaurate în aceleași stări în care erau în momentul în care au fost stocate pe timpul apelului.

20.10 Formatul corpului macro utilizator

Formatul de program al unui macro utilizator este identic cu cel al unui subprogram:

```
O (număr program)
:
comenzi
:
M99
```

Numărul de program este fără importanță, dar numerele de program cuprinse între O9000 și O9034 sunt rezervate pentru apeluri speciale.

20.11 Variabile ale limbajului de programare

În programele principale, subprograme și macro, pot fi atribuite adreselor variabile în locul valorilor numerice specifice. O valoare poate fi atribuită pentru fiecare variabilă în interiorul domeniului permis. Folosirea variabilelor va permite proceduri de programare mult mai flexibile.

O anumită dată poate fi transformată în parametru prin folosirea variabilelor comune în programele principale și în subprograme, astfel nu va mai fi necesar să se scrie programe noi pentru piese similare dar cu dimensiuni diferite. Pentru aceasta operatorul va scrie din nou doar variabilele comune corespunzătoare.

Folosirea variabilelor poate face un macro mult mai flexibil decât un subprogram convențional. În timp ce argumentele nu pot fi transferate la un subprogram, ele pot fi atașate la un macro prin intermediul variabilelor locale.

20.11.1 Identificarea unei variabile

Se poate folosi un număr de variabilă astfel ca fiecare variabilă să fie identificată prin numărul ei. O variabilă este compusă din codul # și un număr. De exemplu:

```
#12
#138
#5106
```

Se poate folosi de asemenea o formulă pentru a se face referire la o formulă - #[<formulă>]. De exemplu:

```
#[#120] înseamnă că variabila 120 conține numărul de serie al variabilei la care se
face referire;
#[#120-4] înseamnă că numărul de variabilă referit este obținut scăzând 4 din
numarul conținut în variabilă.
```

20.11.2 Referirea la o variabilă

Adresele diferite din cuvintele unui bloc de program pot lua valori de variabile la fel ca și valori numerice. Semnul minus (,-) sau operatorul I poate fi folosit, atunci când este permis pentru valori numerice, și atunci când se face referire la o variabilă după o adresă.

De exemplu:

```
G#102      dacă #102=1.0, această referire este echivalentă cu G1
XI-#24     dacă #24=135.342, această referire este echivalentă cu XI-135.342
```

- Nu este permisă referirea la un număr de program O, număr de bloc N sau bloc condițional

/ printr-o variabilă. Adresa N va fi privită ca un număr de bloc dacă este precedată doar de adresa „/” în bloc.

- Numărul unei variabile nu poate fi înlocuit printr-o variabilă, adică ##120 nu este permis. Specificarea corectă este #[#120].
- Dacă variabila este folosită după o adresă, valoarea ei nu poate depăși domeniul de valori admisibil pentru respectiva adresă. Dacă de exemplu #112=5630, referirea M#112 va produce un mesaj de eroare.
- Dacă variabila este folosită după o adresă, valoarea ei va fi rotunjită la o cifră semnificativă corespunzătoare adresei. De exemplu:

M#112	va fi	M1	pentru #112=1.23
M#112	va fi	M2	pentru #112=1.6

20.11.3 Variabile vacante

O variabilă la care nu s-a făcut referire (nedefinită) este vacantă. Variabila #0 este folosită pentru o variabilă care este vacantă întotdeauna:

#0=<vacantă>

20.11.4 Formatul numeric al variabilelor

Fiecare variabilă este reprezentată prin 32 de biți de mantisă și 8 biți de caracteristică.

variabila= $M \cdot 2^C$

Reprezentarea unei variabile **vacante**, $M=0$, $C=0$

Reprezentarea unei variabile **0 - valoare**, $M=0$, $C=-128$

Natura unei variabile vacante, comparate într-o adresă:

*Referire la o variabilă **vacantă** într-o adresă:*

Dacă #1=<vacantă>	dacă #1=0
G90 X20 Y#1	G90 X20 Y#1
G90 X20	G90 X20 Y0

Variabilă **vacantă** într-o instrucțiune *definiție*:

dacă #1=<vacantă>	dacă #1=0
#2=#1	#2=#1
#2=<vacantă>	#2=0
#2=#1*3	#2=#1*3
#2=0	#2=0
#2=#1+#1	#2=#1+#1
#2=0	#2=0

Diferența între o variabilă **vacantă** și una cu **valoare 0** într-o **expresie condițională** va fi:

dacă #1=<vacantă>

#1 EQ #0

|

îndeplinită

#1 NE 0

|

îndeplinită

#1 GE 0

|

îndeplinită

#1 GT 0

|

îndeplinită

dacă #1=0

#1 EQ #0

|

neîndeplinită

#1 NE 0

|

neîndeplinită

#1 GE 0

|

neîndeplinită

#1 GT 0

|

neîndeplinită

20.12 Tipuri de variabile

Variabilele sunt clasificate în funcție de proprietățile și modul lor de folosire în: locale, comune și sistem. Numărul de ordine al variabilelor definește categoria la care aparțin.

20.12.1 Variabile locale (de la #1 la #33)

Variabila locală este o variabilă folosită de către programul macro local. Dacă macro A apelează B, și este făcută referire la variabila locală #i în fiecare din macro-urile A și B, valoarea variabilei locale #i la nivelul macro A nu se va pierde și nu va fi rescrisă după ce a fost apelat macro B – cu toate că se face referire la #i și în macro B. Variabilele locale sunt folosite pentru transferul argumentelor. Împerecherile dintre adresele argumentelor și variabilele locale sunt conținute în tabelul din capitolul care descrie procedura de apel simplu de macro (G65).

Variabila locală a cărei adresă nu a fost implicată în atribuirea de argumente, este una vacantă care poate fi folosită după dorință.

20.12.2 Variabile comune (de la #100 la #199, de la #500 la #599)

Spre deosebire de variabilele locale, variabilele comune sunt identice pe parcursul întregului program (nu doar la un nivel al unui apel de program) – indiferent dacă sunt în programul principal, în subprogram sau într-un macro, sau la oricare nivel al macro. Prin urmare, dacă #i a fost utilizat într-un macro, de exemplu i-a fost atribuită o valoare, #i va avea aceeași valoare într-un alt macro, până când va fi rescrisă. Variabilele comune pot fi utilizate în mod liber în sistem, ele nu au funcții distinctive.

Variabilele comune de la #100 la #199 vor fi șterse la deconectarea alimentării.

Valorile variabilelor comune de la #500 la #599 se vor păstra chiar și după o deconectare a alimentării.

Variabilele macro de la #500 la #599 se pot face „protejate la scriere” prin intermediul parametrilor *WPROT1* și *WPROT2*. Numărul primului element al blocului care trebuie protejat va fi scris la parametrul *WPROT1* iar al ultimului la *WPROT2*.

Dacă de exemplu trebuie protejate variabilele de la #530 la #540, trebuie impuși parametrii $WPROT1=530$ și $WPROT2=540$.

20.12. 3 Variabile de sistem

Variabilele de sistem sunt fixate și asigură informație despre stările sistemului.

Semnale de intrare interfață - #1000-#1015, #1032

Pot fi determinate 16 semnale de intrare interfață, unul câte unul, prin citirea variabilelor de sistem de la #1000 la #1015.

Numele variabilelor de sistem	Intrare interfață cu referire la programul PLC
-------------------------------	------------------------------------------------

#1000	I [CONST+000]
#1001	I [CONST+001]
#1002	I [CONST+002]
#1003	I [CONST+003]
#1004	I [CONST+004]
#1005	I [CONST+005]
#1006	I [CONST+006]
#1007	I [CONST+007]
#1008	I [CONST+010]
#1009	I [CONST+011]
#1010	I [CONST+012]
#1011	I [CONST+013]
#1012	I [CONST+014]
#1013	I [CONST+015]
#1014	I [CONST+016]
#1015	I [CONST+017]

unde $CONST=I_LINE*10$ și I_LINE este un parametru. Deci se poate citi oricare intrare interfață.

Valorile variabilelor de mai sus sunt:

0= dacă contactul de la intrare este deschis,

1= dacă contactul de la intrare este închis.

Cele 16 intrări de mai sus se pot citi simultan la variabila #1032. Funcție de atribuirea variabilelor de sistem pentru citirea una câte una, valoarea va fi:

$$\#1032 = \sum_{i=0}^{15} \# [1000+i] * 2^i$$

Prin urmare, cu 24V aplicați la intrările de la #1002 la #1010, restul intrărilor fiind deschise, valoarea variabilei #1032 va fi:

$$\#1032 = 1 * 2^2 + 1 * 2^{10} = 1028$$

Variabilele intrărilor interfață sunt „numai citire“, și nu pot fi folosite în partea stângă a unei instrucțiuni definiție.

Semnale de ieșire interfață - #1100-#1115, #1132

Pot fi transmise 16 semnale de ieșire interfață, unul câte unul, prin atribuirea valorilor variabilelor de la #1100 la #1115.

Numele variabilelor de sistem Ieșire interfață cu referire la programul PLC

#1100	Y[CONST+000]
#1101	Y[CONST+001]
#1102	Y[CONST+002]
#1103	Y[CONST+003]
#1104	Y[CONST+004]
#1105	Y[CONST+005]
#1106	Y[CONST+006]
#1107	Y[CONST+007]
#1108	Y[CONST+010]
#1109	Y[CONST+011]
#1110	Y[CONST+012]
#1111	Y[CONST+013]
#1112	Y[CONST+014]
#1113	Y[CONST+015]
#1114	Y[CONST+016]
#1115	Y[CONST+017]

unde $CONST = O_LINE * 10$ iar O_LINE este un parametru. Deci se poate transmite sau citi oricare cuvânt ieșire interfață.

Valorile variabilelor de mai sus pot fi:

0= dacă contactul de la ieșire este deschis,

1= dacă contactul de la ieșire este închis.

Cele 16 ieșiri de mai sus se pot citi simultan la variabila #1132. Funcție de atribuirea variabilelor de sistem pentru fiecare ieșire, valoarea va fi:

$$\#1132 = \sum_{i=0}^{15} \# [1100+i] * 2^i$$

Prin urmare, cu ieșirile de la #1102 la #1109 active, restul ieșirilor fiind inactive, valoarea variabilei #1132 va fi:

$$\#1132 = 1 * 2^2 + 1 * 2^9 = 516$$

Valorile de compensare pentru sculă – de la #10001 la #13999

Valorile de compensare pentru sculă pot fi citite la variabilele de la #10001 la #13999, sau li se pot atribui valori.

Nr. compensare	H		D	
	geometrie	uzură	geometrie	uzură
1	#10001	#11001	#12001	#13001
2	#10002	#11002	#12002	#13002
.
.
999	#10999	#11999	#12999	#13999

Ofseturile punctelor de zero ale piesei – de la #5201 la #5328

Ofseturile punctelor de zero ale piesei pot fi citite la variabilele de la #5201 la #5328, sau li se pot atribui valori.

Numărul variabilei	valoarea variabilei	sistemul de coordonate al piesei
#5201	ofset comun al punctului de zero al piesei, axa 1	comun pentru toate sistemele de coordonate
#5202	ofset comun al punctului de zero al piesei, axa 2	
#5208	ofset comun al punctului de zero al piesei, axa 8	
#5221	valoarea ofsetului punctului de zero al piesei, axa 1	G54
#5222	valoarea ofsetului punctului de zero al piesei, axa 2	G55
#5228	valoarea ofsetului punctului de zero al piesei, axa 8	
#5241	valoarea ofsetului punctului de zero al piesei, axa 1	
#5242	valoarea ofsetului punctului de zero al piesei, axa 2	G56
#5248	valoarea ofsetului punctului de zero al piesei, axa 8	
#5261	valoarea ofsetului punctului de zero al piesei, axa 1	
#5262	valoarea ofsetului punctului de zero al piesei, axa 2	G57
#5268	valoarea ofsetului punctului de zero al piesei, axa 8	
#5281	valoarea ofsetului punctului de zero al piesei, axa 1	
#5282	valoarea ofsetului punctului de zero al piesei, axa 2	G58
#5288	valoarea ofsetului punctului de zero al piesei, axa 8	
#5301	valoarea ofsetului punctului de zero al piesei, axa 1	
#5302	valoarea ofsetului punctului de zero al piesei, axa 2	G59
#5308	valoarea ofsetului punctului de zero al piesei, axa 8	
#5321	valoarea ofsetului punctului de zero al piesei, axa 1	
#5322	valoarea ofsetului punctului de zero al piesei, axa 2	
#5368	valoarea ofsetului punctului de zero al piesei, axa 8	

Numărul axei se referă la axele fizice. Relația dintre numerele și numele axelor va fi definită de către constructorul mașinii unealtă prin parametrii din grupul *AXIS*. De obicei axele

1,2 și 3 sunt atribuite la adresele X, Y și respectiv Z, dar sunt permise și alte specificații.

Alarma - #3000

Prin definirea

#3000=nnn(ALARMĂ)

se poate afișa un mesaj numeric de eroare (nnn= maxim trei cifre zecimale) și textul mesajului de eroare. Textul trebuie pus între paranteze rotunde (). Mesajul nu poate fi mai lung de 25 de caractere. Dacă macro conține o eroare, adică programul rulează către o ramură în care o valoare a fost definită la variabila #3000, programul va fi executat până la blocul anterior, apoi se suspendă execuția și sunt afișate pe ecran un mesaj de eroare și codul său (4nnn). Numărul mesajului este suma numărului specificat în variabila #3000 și 4000. Dacă nu a fost specificat nici un număr, codul mesajului va fi 4000 iar dacă nu a fost specificat nici un text, câmpul mesajului este gol. Starea de eroare se poate șterge cu butonul RESET.

Cronometru (timer) în milisecunde - #3001

Valoarea variabilei #3001 se poate citi și înscrie.

Intervalul dintre două momente de timp poate fi măsurat în milisecunde, cu o acuratețe de circa 20 milisecunde. Numărătorul #3001 se va umple la 65536. Valoarea variabilei #3001 va începe de la 0 în momentul cuplării la rețea, și va număra crescător. Numărarea continuă cât timp este pornită comanda numerică.

Cronometru (timer) principal - #3002

Valoarea variabilei #3002 se poate citi și înscrie.

Intervalul dintre două momente de timp poate fi măsurat în milisecunde, cu o acuratețe de circa 20 milisecunde.

În momentul cuplării la rețea, valoarea variabilei #3002 va fi cea din momentul decuplării, și va număra crescător.

Numărarea se face atât timp cât luminează START, adică este măsurat cât timp stă comanda numerică în condiția de start. Este localizat la ceasul *CUTTING2* din memoria de parametri.

Suprimarea execuției bloc cu bloc - #3003

Dacă #3003=1, comanda numerică nu se va opri la sfârșitul unui bloc (în starea de mod bloc singular) până când variabila nu ia valoarea 0.

Valoarea variabilei este 0 la deconectarea alimentării sau după resetarea programului la început.

#3003 execuție bloc cu bloc

0= nesuprimat

1= suprimat

Numărul axei se referă la o axă fizică, parametrul definind numele particular al axei referitor la un număr de axă fizică.

Numărul de piese prelucrate, numărul de piese de prelucrat - #3901, #3902

Comanda numerică memorează numărul de piese prelucrate în numărătorul #3901. Conținutul numărătorului va fi incrementat cu unu după executarea fiecărei funcții M02, M30 sau a funcțiilor M selectate în parametrul *PRTCNTM*. Când numărul de piese prelucrate devine egal cu numărul necesar de piese (numărătorul #3902), comanda numerică semnalizează către PLC printr-un flag.

Numărul de piese prelucrate #3901

Numărul de piese de prelucrat #3902

Numărătoarele #3901 și #3902 se află la parametrii *PRTTOTAL* și respectiv *PRTREQRD*.

Informație modală – de la #4001 la #4130, și de la #4201 la #4330

Valorile modale eficace în blocul anterior pot fi stabilite prin citirea variabilelor de sistem de la #4001 la #4130.

Comenzile modale active în blocul aflat în execuție pot fi stabilite prin citirea variabilelor de la #4201 la #4330.

variabila de sistem	informația modală a blocului anterior	variabila de sistem	informația modală a blocului aflat în execuție
#4001	cod G, grup 1	#4201	cod G, grup 1
:	:	:	:
#4020	cod G, grup 20	#4220	cod G, grup 20
#4101	cod A	#4301	cod A
#4102	cod B	#4302	cod B
#4103	cod C	#4303	cod C
#4107	cod D	#4307	cod D
#4108	cod E	#4308	cod E
#4109	cod F	#4309	cod F
#4111	cod H	#4311	cod H
#4113	primul cod M introdus	#4313	primul cod M introdus
#4114	număr bloc, N	#4314	număr bloc, N
#4115	număr program, O	#4315	număr program, O
#4119	cod S	#4319	cod S
#4120	cod T	#4320	cod T

Informație pozițională**Poziții la sfârșit de bloc**

<u>Variabilă de sistem</u>	<u>informație de poziție</u>	<u>citire pe durata mișcării</u>
#5001	coordonata pe axa 1 la sfârșitul blocului	posibilă
#5002	coordonata pe axa 2 la sfârșitul blocului	
:		
#5008	coordonata pe axa 8 la sfârșitul blocului	

Coordonata la sfârșitul blocului va fi introdusă în variabilă

- în sistemul de coordonate al piesei în lucru
- ținând cont de offseturile coordonatei
- în coordonate carteziane
- cu toate compensările ignorate (lungime, rază, offset sculă)

Pozițiile instantanee în sistemul de coordonate al mașinii

<u>Variabilă de sistem</u>	<u>natura informației de poziție</u>	<u>introducere pe durata mișcării</u>
#5021	coordonata instantanee pe axa 1 (G53)	nu e posibilă
#5022	coordonata instantanee pe axa 2 (G53)	
:		
#5028	coordonata instantanee pe axa 8 (G53)	

Poziția instantanee (G53) va fi introdusă în variabilă

- în sistemul de coordonate al mașinii
- ținând cont de toate compensările (lungime, rază, offset sculă).

Pozițiile instantanee în sistemul de coordonate al piesei

<u>Variabilă de sistem</u>	<u>natura informației de poziție</u>	<u>introducere pe durata mișcării</u>
#5041	coordonata instantanee pe axa 1	nu e posibilă
#5042	coordonata instantanee pe axa 2	
:		
#5048	coordonata instantanee pe axa 8	

Coordonata instantanee va fi introdusă în variabilă

- în sistemul de coordonate al piesei în lucru
- ținând cont de offseturile coordonatei
- în coordonate carteziane
- ținând cont de toate compensările (lungime, rază, offset sculă).

Poziția în care apare semnalul de salt

Variabilă de sistem	natura informației de poziție	introducere pe durata mișcării
#5061	coordonata semnalului de salt pe axa 1 (G31)	posibilă
#5062	coordonata semnalului de salt pe axa 2 (G31)	
:		
#5068	coordonata semnalului de salt pe axa 8 (G31)	

Poziția în care a sosit semnalul de salt în blocul G31 va fi introdusă în variabilă

- în sistemul de coordonate al piesei
- ținând cont de ofseturile coordonatei
- în coordonate carteziene
- cu toate compensările (lungime, rază, ofset sculă).

Dacă semnalul de salt nu sosește, variabilele de mai sus vor lua poziția finală programată în blocul G31.

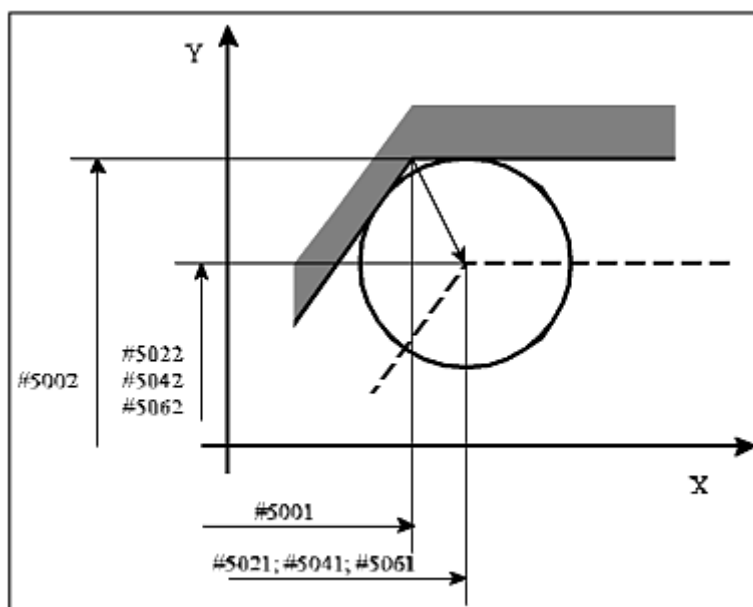


Fig. 20.12.3-1

Compensarea lungimii sculei

Variabilă de sistem	natura informației de poziție	introducere pe durata mișcării
#5081	lungimea compensării pe axa 1	nu e posibilă
#5082	lungimea compensării pe axa 2	
:		
#5088	lungimea compensării pe axa 8	

Valoarea care poate fi citită a compensării lungimii sculei este cea care este activă în blocul aflat în execuție.

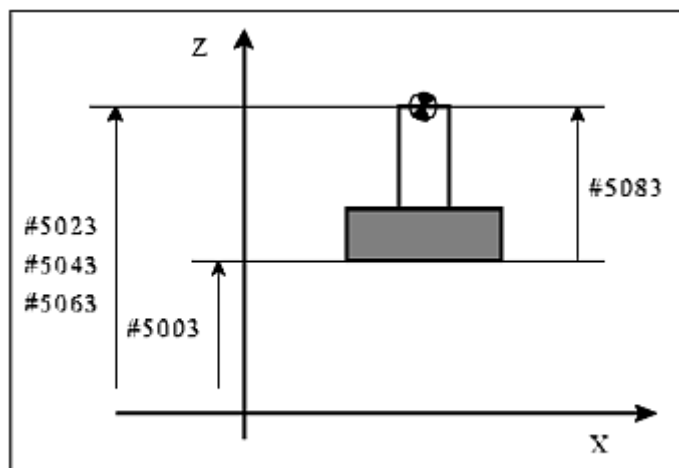


Fig. 20.12.3-2

Decalajul Servo

Variabilă de sistem	natura informației de poziție	introducere pe durata mișcării
#5101	decalaj servo pe axa 1	
#5102	decalaj servo pe axa 2	
:		nu e posibilă
#5108	decalaj servo pe axa 8	

Valoarea care poate fi citită a decalajului servo este o valoare cu semn, în milimetri.

20.13 Instrucțiuni ale limbajului de programare

Expresia

$\#i = \text{<formulă>}$

este folosită pentru descrierea diferitelor instrucțiuni. Expresia <formulă> poate să includă operații aritmetice, funcții, variabile sau constante.

În general, referirile în <formulă> se fac la variabilele $\#i$ și $\#k$.

Termenul <formulă> nu e obligatoriu să se afle în partea dreaptă a unei instrucțiuni definiție, se poate atribui o formulă și pentru diferitele adrese în blocul NC, în locul unei anumite valori numerice sau variabile.

20.13.1 Definire, Înlocuire: $\#i = \#j$

Codul instrucțiunii este =.

Ca rezultat al instrucțiunii, variabila $\#i$ va lua valoarea variabilei $\#j$, adică valoarea variabilei $\#j$ va fi introdusă în variabila $\#i$.

20.13.2 Operații aritmetice și funcții

Operații cu un singur operand

Minus cu un singur operand: $\#i = - \#j$

Codul operației este -.

Ca rezultat al operației, variabila $\#i$ va avea o valoare identică cu variabila $\#j$ în valoare absolută dar cu semn schimbat.

Negație aritmetică: $\#i = \text{NOT } \#j$

Codul operației este **NOT**.

Ca rezultat al operației, variabila $\#j$ este convertită mai întâi într-un număr de 32 de biți cu virgulă fixă. Se afișează mesajul de eroare *3091 ERRONEUS OPERATION WITH # (operare incorectă cu #)* dacă numărul nu poate fi reprezentat în 32 de biți. Apoi valoarea numărului binar va fi negată bit cu bit și numărul rezultat astfel va fi reconvertit într-unul cu virgulă mobilă și pus în variabila $\#i$.

Operații aritmetice de sumare

Adunarea: $\#i = \#j + \#k$

Codul operației este +.

Ca rezultat al operației, variabila $\#i$ va deveni suma dintre valoarea variabilei $\#j$ și valoarea variabilei $\#k$.

Scăderea: $\#i = \#j - \#k$

Codul operației este -.

Ca rezultat al operației, variabila $\#i$ va deveni diferența dintre valoarea variabilei $\#j$ și valoarea variabilei $\#k$.

Suma logică, SAU: $\#i = \#j \text{ OR } \#k$

Codul operației este **OR (SAU logic)**.

Ca rezultat al operației, suma logică dintre variabilele $\#j$ și $\#k$ se va introduce în variabila $\#i$ pentru fiecare din cei 32 de biți. Se va introduce 0 atunci când pozițiile similare din cele două numere au valoarea 0 (altfel se introduce 1).

SAU exclusiv: $\#i = \#j \text{ XOR } \#k$

Codul operației este **XOR (SAU exclusiv)**.

Ca rezultat al operației, variabilele $\#j$ și $\#k$ vor fi adunate pentru fiecare din cei 32 de biți în variabila $\#i$ de o așa manieră că se va introduce 0 atunci când pozițiile similare din cele două numere au valori identice (și 1 când valorile sunt diferite).

Operații aritmetice de multiplicare

Înmulțirea: $\#i = \#j * \#k$

Codul operației este *.

Ca rezultat al operației, variabila $\#i$ va deveni produsul dintre valoarea variabilei $\#j$ și valoarea variabilei $\#k$.

Împărțirea: $\#i = \#j / \#k$

Codul operației este **/**.

Ca rezultat al operației, variabila $\#i$ va deveni raportul variabilelor $\#j$ și $\#k$. Valoarea lui $\#k$ nu poate fi 0, pentru că dacă este 0 se afișează mesajul de eroare 3092

DIVISION BY 0 # (împărțire prin 0).

Restul: $\#i = \#j \text{ MOD } \#k$

Codul operației este **MOD**.

Ca rezultat al operației, variabila $\#i$ va deveni restul raportului variabilelor $\#j$ și $\#k$.

Valoarea lui $\#k$ nu poate fi 0, pentru că dacă este 0 se afișează mesajul de eroare 3092

DIVISION BY 0 # (împărțire prin 0).

Exemplu: Pentru $\#120 = 27 \text{ MOD } 4$, valoarea variabilei $\#120$ va fi 3.

Produs logic, ȘI: $\#i = \#j \text{ AND } \#k$

Codul operației este **AND (ȘI logic)**.

Ca rezultat al operației, produsul logic dintre variabilele $\#j$ și $\#k$ se va introduce în variabila $\#i$ pentru fiecare din cei 32 de biți. Se va introduce 1 atunci când pozițiile similare din cele două numere au valoarea 1 (altfel se introduce 0).

Funcții**Rădăcină pătrată:** $\#i = \text{SQRT } \#j$

Codul operației este **SQRT**.

Ca rezultat al operației, variabila $\#i$ va deveni rădăcina pătrată a variabilei $\#j$.

Valoarea lui $\#j$ nu poate fi un număr negativ.

Sinus: $\#i = \text{SIN } \#j$

Codul operației este **SIN**.

Ca rezultat al operației, variabila $\#i$ va deveni sinusul variabilei $\#j$. Valoarea lui $\#j$ se măsoară în grade.

Cosinus: $\#i = \text{COS } \#j$

Codul operației este **COS**.

Ca rezultat al operației, variabila $\#i$ va deveni cosinusul variabilei $\#j$. Valoarea lui $\#j$ se măsoară în grade.

Tangenta: $\#i = \text{TAN } \#j$

Codul operației este **TAN**.

Ca rezultat al operației, variabila $\#i$ va deveni tangenta variabilei $\#j$. Valoarea lui $\#j$ se măsoară în grade. Valoarea lui $\#j$ nu poate fi $(2n+1)*90^\circ$, unde $n=0, \pm 1, \pm 2, \dots$

Arcsinus: $\#i = \text{ASIN } \#j$

Codul operației este **ASIN**.

Ca rezultat al operației, variabila $\#i$ va deveni arcsinus de variabila $\#j$ în grade.

Condiția $-1 \leq \#j \leq 1$ trebuie să fie adevărată. Rezultatul, adică valoarea lui $\#i$ este cuprins între $+90^\circ$ și -90° .

Arccosinus: #i = ACIN #j

Codul operației este **ACOS**.

Ca rezultat al operației, variabila #i va deveni arccosinus de variabila #j în grade.

Condiția $-1 \leq \#j \leq 1$ trebuie să fie adevărată. Rezultatul, adică valoarea lui #i este cuprins între 0° și 180° .

Arctangentă: #i = ATAN #j

Codul operației este **ATAN**.

Ca rezultat al operației, variabila #i va deveni arctangentă de variabila #j în grade.

Rezultatul, adică valoarea lui #i, este cuprins între $+90^\circ$ și -90° .

Funcție exponențială cu baza e: #i = EXP #j

Codul operației este **EXP**.

Ca rezultat al operației, variabila #i va deveni e (numărul natural) la puterea #j.

Logaritm natural: #i = LN #j

Codul operației este **LN**.

Ca rezultat al operației, variabila #i va deveni logaritmul natural al numărului #j.

Valoarea lui #j nu poate fi 0 sau un număr negativ.

Valoare absolută: #i = ABS #j

Codul operației este **ABS**.

Ca rezultat al operației, variabila #i va deveni valoarea absolută a variabilei #j.

Conversie din binar în zecimal codat binar: #i = BCD #j

Codul funcției este **BCD**.

Ca rezultat al operației, variabila #i va deveni valoarea BCD a variabilei #j. Valoarea variabilei #j este cuprinsă între 0 și 99999999.

Conversie din zecimal codat binar în binar: #i = BIN #j

Codul funcției este **BIN**.

Ca rezultat al operației, variabila #i va deveni valoarea binară a variabilei #j.

Valoarea variabilei #j este cuprinsă între 0 și 99999999.

Ignorarea zecimalelor: #i = FIX #j

Codul funcției este **FIX**.

Această operație va ignora zecimalele variabilei #j și acea valoare va trece în variabila #i.

De exemplu:

#130 = FIX 4.8 = 4

#131 = FIX -6.7 = -6

Rotunjirea zecimalelor prin majorare la 1: #i = FUP #j

Codul funcției este **FUP**.

Această operație va ignora zecimalele variabilei #j, dar va adăuga 1 la #j în valoare absolută.

De exemplu:

#130 = FUP 12.1 = 13

#131 = FUP -7.3 = -8

Operații aritmetice complexe – Succesiunea de executare

Operațiile aritmetice mai sus menționate se pot combina. Succesiunea de executare a operațiilor (ordinea de executare a operațiilor) este: funcții – operații de multiplicare – operații de sumare.

De exemplu:

#110 = #111 + #112 * COS #113
 ----1-----
 -----2-----
 -----3-----
 ordinea operațiilor

Modificarea succesiunii de executare

Succesiunea de executare a operațiilor poate fi modificată prin folosirea parantezelor [și]. Pot fi până la cinci nivele de paranteze. Dacă într-un program se depășește numărul de 5 nivele, se afișează eroarea *3064 BAD MACRO STATEMENT (declarație macro greșită)*.

Un exemplu de trei nivele de paranteze:

#120 = COS [[[#121 - #122] * #123 + #125] * #126]
 -----1-----
 -----2-----
 -----3-----
 -----4-----
 -----5-----

Numerele se referă la ordinea de executare a operațiilor. În interiorul unei paranteze este valabilă regula cu privire la ordinea de executare a operațiilor prezentată mai sus.

20.13.3 Operații logice

Limbajul de programare folosește următoarele operații logice:

egal	#i EQ #j
diferit	#i NE #j
mai mare	#i GT #j
mai mic	#i LT #j
mai mare sau egal	#i GE #j
mai mic sau egal	#i LE #j

Variabilele din ambele părți ale unei operații logice se pot înlocui și cu formule. Expresiile condiționale de mai sus pot fi folosite în instrucțiuni de ramificare sau iterare: IF (dacă) respectiv WHILE (cât timp).

NOTĂ : Deoarece expresiile condiționale de mai sus sunt urmate de adunări și scăderi, trebuie luate în considerație eventualele erori cu privire la acuratețea deciziei.

20.13.4 Ramificare necondiționată: **GOTOn**

Ca rezultat al instrucțiunii **GOTOn**, execuția programului se va continua în mod necondiționat la blocul cu numărul de secvență *n* din același program. Numărul de secvență *n* poate fi înlocuit cu o variabilă sau o formulă. Numărul blocului la care se face saltul prin instrucțiunea **GOTO** trebuie să fie pus la începutul blocului respectiv. Dacă nu este găsit numărul blocului selectat se afișează mesajul de eroare *3070 NOT EXISTING BLOCK NO.P* (*nu există bloc cu nr. p*).

20.13.5 Ramificare condiționată: **IF[<expresia condiției>] GOTOn**

Dacă [*<expresia condiției>*], aflată obligatoriu între paranteze pătrate, este îndeplinită, execuția programului se va continua în mod necondiționat la blocul cu numărul de secvență *n* din același program.

Dacă [*<expresia condiției>*] nu este îndeplinită, execuția programului se va continua la blocul următor.

Se afișează mesajul de eroare *3091 ERRONEOUS OPERATION WITH #* (*operare eronată cu #*) în cazul în care **IF** nu este urmat de expresia condiției. Dacă expresia condiției are o eroare de sintaxă, se afișează mesajul de eroare *3064 BAD MACRO STATEMENT* (*declarație macro greșită*).

20.13.6 Instrucțiune condiționată: **IF[<expresia condiției>] THEN**

Dacă (**IF**) [*<expresia condiției>*] este îndeplinită, va fi executată instrucțiunea care urmează după **THEN** (atunci).

Dacă [*<expresia condiției>*] nu este îndeplinită, execuția programului se va continua la blocul următor.

Cuvântul **THEN** se poate omite, instrucțiunea:

IF[<expresia condiției>] instrucțiune
va fi executată cu același rezultat.

20.13.7 Iterație: **WHILE[<expresia condiției>] DOM ... ENDm**

Atât timp cât (**WHILE**) [*<expresia condiției>*] este îndeplinită, blocurile care urmează **DOM** (execută *m*) până la blocul **ENDm** (sfârșit *m*) vor fi executate repetat. În instrucțiune, comanda numerică va verifica dacă este îndeplinită condiția; dacă este, porțiunea de program cuprinsă între **DOM** și **ENDm** va fi executată; apoi ca rezultat al instrucțiunii **ENDm**, programul se va întoarce pentru a verifica din nou expresia condiție de după **WHILE**. Dacă [*<expresia condiției>*] nu este îndeplinită, execuția programului se va continua la blocul de după **ENDm**.

Dacă se omite **WHILE[<expresia condiției>]**, adică ciclul este descris de instrucțiunea **DOM ...ENDm**, porțiunea de program cuprinsă între **DOM** și **ENDm** va fi executată la nesfârșit. Valorile posibile pentru *m* sunt 1, 2, 3. Dacă se specifică orice altă valoare se afișează mesajul de eroare *3091 ERRONEOUS OPERATION WITH #* (*operare eronată cu #*). Dacă **WHILE** nu este urmat de o expresie de condiție se afișează mesajul de eroare *3091 ERRONEOUS OPERATION WITH #* (*operare eronată cu #*). Dacă expresia condiției are o eroare de sintaxă, se afișează mesajul de eroare *3064 BAD MACRO STATEMENT* (*declarație macro greșită*).

Regulile de organizare a ciclului:

- Instrucțiunea DOm trebuie să fie specificată înaintea instrucțiunii ENDm.

```
:
END1
:
:      fals (EROARE 72)
:
DO1
```

- Instrucțiunile DOm și ENDm trebuie să fie în perechi.

```
:
DO1
:
DO1      fals
:
END1
:
```

sau

```
:
DO1
:
END1      fals
:
END1
:
```

- Se poate folosi un anumit identificator de mai multe ori.

```
:
DO1
:
END1
:
:      corect
:
DO1
:
END1
:
```

- Perechile DOm ... ENDm pot cuprinde până la trei nivele de alte perechi.

```
:
DO1
:
DO2
:
DO3
:
:      corect
:
END3
:
END3
:
END1
:
```

- Perechile DOm ... ENDm nu se pot întrepătrunde.

```

:
DO1
:
DO2
:
:      fals
:
END1
:
END2

```

- Se poate face o ramificație în afara ciclului.

```

:
DO1
:
GOTO150
:
:      corect
:
END1
:
N150
:

```

- Nu este permisă intrarea în ciclu din afară.

```

:
GOTO150
:
DO1
:
:      fals
:
N150
:
END1
:

```

sau

```

:
DO1
:
N150
:
:      fals
:
END1
:
GOTO150
:

```

- Un subprogram sau un macro poate fi apelat din interiorul unui ciclu. Ciclurile din interiorul unui subprogram sau a unui macro utilizator pot la rândul lor să cuprindă până la trei nivele de alte cicluri.

```

:
DO1
:
M98...      corect
:
G65...      corect
:
G66...      corect
:

```

```
G67...      corect
:
END1
:
```

20.13.8 Comenzi de ieșire date

Comanda numerică va recunoaște următoarele comenzi de ieșire date:

POPEN periferic deschis
BPRNT tipărire date binare (ieșire)
DPRNT tipărire date zecimale (ieșire)
PCLOS periferic închis

Aceste comenzi de ieșire date pot fi folosite pentru înscrierea externă a caracterelor și valorilor variabilelor. Ieșirea se poate realiza în memoria comenzii numerice sau către un dispozitiv extern de stocare (printr-un canal serial).

Deschiderea unui periferic – POPENn

Înainte de a da o comandă de ieșire date, trebuie deschis perifericul corespunzător, prin care să se execute ieșirea datelor. Selectarea perifericului corespunzător se face prin numărul n:

n = 1 interfață cu canal serial RS-232C
n = 31 memoria comenzii numerice

Un caracter % este de asemenea transmis către periferic simultan cu deschiderea perifericului, adică orice transmitere de date începe cu un caracter %.

Ieșire de date binare – BPRNT[...]

```
BPRNT [ a  #b  [c]  ...  ]
                unde  a   = caracter
                   #b  = variabilă
                   [c] = numărul de cifre de după punctul zecimal
```

Comanda numerică va trimite caracterele în cod ISO sau ASCII (funcție de impunerea parametrilor); variabilele vor fi transmise în formă binară.

- Caracterele vor fi transmise în cod ISO sau ASCII. Caracterele de transmis sunt:

caractere alfabetice (A, B, ..., Z)
numere (1, 2, ..., 0)
caractere speciale (*, /, +, -)

Comanda numerică va trimite în locul codului ISO pentru * codul pentru spațiu (A0h).

- Valorile variabilelor vor fi transmise în 4 bytes (adică în 32 de biți), începând cu cel mai semnificativ byte. Numărul variabilei trebuie urmat de numărul de zecimale între paranteze pătrate. Comanda numerică va converti valoarea în virgulă mobilă a variabilei în valoare cu virgulă fixă, în care numărul de cifre zecimale semnificative este egal cu valoarea pusă între parantezele pătrate. Valorile posibile pentru c sunt 1, 2, ..., 8.

Dacă, de exemplu # 120 = 258.647673 și [3] ----- va fi transmis 258648 = 0003F258h

- O variabilă vacantă va fi transmisă cu codul binar 00000000h.

- La sfârșitul transmisiei de date, comanda numerică va trimite automat caracterul **Line Feed** (sfârșit de rând).

De exemplu:

```

BPRNT [ C*/ X#110 [3] Y#120 [3] M#112 [0] ]
      #110=318.49362 ----- 318494=0004DC1Eh
      #120=0.723415 ----- 723=000002D3h
      #112=23.9 ----- 24=00000018h

```

Caracterele de transmis sunt:

```

 7 6 5 4 3 2 1 0
1 1 0 0 0 0 1 1 ---C
1 0 1 0 0 0 0 0 ---Spațiu
1 0 1 0 1 1 1 1 ---/
1 1 0 1 1 0 0 0 ---X
0 0 0 0 0 0 0 0 ---00
0 0 0 0 0 1 0 0 ---04
1 1 0 1 1 1 0 0 ---DC
0 0 0 1 1 1 1 0 ---1E
0 1 0 1 1 0 0 1 ---Y
0 0 0 0 0 0 0 0 ---00
0 0 0 0 0 0 0 0 ---00
0 0 0 0 0 0 1 0 ---02
1 1 0 1 0 0 1 1 ---D3
0 1 0 0 1 1 0 1 ---M
0 0 0 0 0 0 0 0 ---00
0 0 0 0 0 0 0 0 ---00
0 0 0 0 0 0 0 0 ---00
0 0 0 1 1 0 0 0 ---18
0 0 0 0 1 0 1 0 ---Line Feed(sfârșit de rând)

```

Ieșire de date zecimale – DPRNT[...]

```

DPRNT [ a #b [ c d ] ... ]
      unde a = caracter
           #b = variabilă
           d = număr de cifre după punctul zecimal
           c = număr de cifre înainte de punctul zecimal

```

Toate caracterele și cifrele vor fi trimise în cod ISO sau ASCII, funcție de impunerea parametrilor.

- Pentru regulile de trimitere a caracterelor vezi instrucțiunile de la **BPRNT**.
- Pentru ieșirea valorilor variabilelor, trebuie precizate numerele întregilor zecimali și ale fracțiilor, în care trebuie pusă variabila. Cifrele trebuie specificate între paranteze pătrate. Pentru specificarea cifrelor trebuie îndeplinită condiția $0 < c + d < 9$. Procedura de transmitere la ieșire a cifrelor începe cu cea mai semnificativă cifră. La transmiterea la ieșire a cifrelor, semnul negativ (-) și punctul zecimal (.) vor fi transmise folosindu-se codurile ISO respective. Dacă parametrul PRNT=0, pentru semnul + și pentru zerourile din fața întregilor se va transmite un cod de spațiu; după punctul zecimal fiecare 0 (dacă există) se va transmite cu codul de 0. Dacă parametrul PRNT=1, semnul + și zerourile din fața întregilor nu vor fi transmise; dacă este definit punctul zecimal, zerourile aflate după el vor fi transmise. În caz contrar nu se vor transmite nici punctul zecimal nici zerourile.
- Dacă d=0, va fi transmis punctul zecimal; dacă este specificat doar c, nu va fi transmis nici punctul zecimal.
- O variabilă vacantă va fi transmisă cu codul 0.

- La sfârșitul transmisiei de date, comanda numerică va trimite automat caracterul **Line Feed** (sfârșit de rând).

De exemplu:

```
DPRNT [ X#130 [53] Y#500 [53] T#10 [2] ]
      #130=35.897421      ----- 35.897
      #500=-150.8        ----- -150.8
      #10=214.8          ----- 15
```

Ieșirea de date cu PRNT=0

```
7 6 5 4 3 2 1 0
1 1 0 1 1 0 0 0 ---X
1 0 1 0 0 0 0 0 ---Spațiu
1 0 1 0 0 0 0 0 ---Spațiu
1 0 1 0 0 0 0 0 ---Spațiu
1 0 1 0 0 0 0 0 ---Spațiu
0 0 1 1 0 0 1 1 ---3
0 0 1 1 0 1 0 1 ---5
0 0 1 0 1 1 1 0 ---Punct zecimal (.)
1 0 1 1 1 0 0 0 ---8
0 0 1 1 1 0 0 1 ---9
1 0 1 1 0 1 1 1 ---7
0 1 0 1 1 0 0 1 ---Y
0 0 1 0 1 1 0 1 ---Semnul minus (-)
1 0 1 0 0 0 0 0 ---Spațiu
1 0 1 0 0 0 0 0 ---Spațiu
1 0 1 1 0 0 0 1 ---1
0 0 1 1 0 1 0 1 ---5
0 0 1 1 0 0 0 0 ---0
0 0 1 0 1 1 1 0 ---Punct zecimal (.)
1 0 1 1 1 0 0 0 ---8
0 0 1 1 0 0 0 0 ---0
0 0 1 1 0 0 0 0 ---0
1 1 0 1 0 1 0 0 ---T
1 0 1 0 0 0 0 0 ---Spațiu
1 0 1 1 0 0 0 1 ---1
0 0 1 1 0 1 0 1 ---5
0 0 0 0 1 0 1 0 ---Line Feed (LF) (sfârșit de rând)
```

Ieșirea de date cu PRNT=1

```
7 6 5 4 3 2 1 0
1 1 0 1 1 0 0 0 ---X
0 0 1 1 0 0 1 1 ---3
0 0 1 1 0 1 0 1 ---5
0 0 1 0 1 1 1 0 ---Punct zecimal (.)
1 0 1 1 1 0 0 0 ---8
0 0 1 1 1 0 0 1 ---9
1 0 1 1 0 1 1 1 ---7
0 1 0 1 1 0 0 1 ---Y
0 0 1 0 1 1 0 1 ---Semnul minus (-)
1 0 1 1 0 0 0 1 ---1
0 0 1 1 0 1 0 1 ---5
0 0 1 1 0 0 0 0 ---0
0 0 1 0 1 1 1 0 ---Punct zecimal (.)
1 0 1 1 1 0 0 0 ---8
0 0 1 1 0 0 0 0 ---0
0 0 1 1 0 0 0 0 ---0
```

```

1 1 0 1 0 1 0 0 ---T
1 0 1 1 0 0 0 1 ---1
0 0 1 1 0 1 0 1 ---5
0 0 0 0 1 0 1 0 ---Line Feed (LF) (sfârșit de rând)

```

Închiderea unui periferic - PCLOSn

Perifericul deschis cu comanda POPEN trebuie să fie închis cu comanda PCLOS. Comanda PCLOS trebuie să fie urmată de o specificare a numărului perifericului care să fie închis. În momentul închiderii, este trimis la periferic și un caracter %, adică fiecare transmisie de date este încheiată cu un caracter %.

Note:

- Secvența de ieșire date este fixă. La început trebuie deschis perifericul corespunzător cu comanda POPEN, apoi se transmit datele (cu una din comenzile BPRNT sau DPRNT), iar în final perifericul deschis trebuie să fie închis cu instrucțiunea PCLOS.
- Deschiderea și închiderea unui periferic pot fi specificate în orice punct din program. De exemplu, poate fi deschis la începutul programului și închis la sfârșitul programului, datele fiind transmise oricând în timpul programului.
- O comandă M30 sau M2 executată în timpul în care se execută transmiterea de date va întrerupe transferul. Pentru a se evita aceasta, trebuie introdusă o perioadă de așteptare înainte de executarea comenzii M30.
- Parametrii perifericului (rata baud, numărul de biți de stop, etc.) trebuie impuși corect. Aceștia pot fi selectați în grupul SERIAL din câmpul parametrilor.

20.14 Instrucțiuni NC și instrucțiuni macro

Blocurile NC și blocurile macro pot fi diferențiate în limbajul de programare. Blocurile scrise în termenii codurilor convenționale G, M, etc. sunt privite ca blocuri NC chiar și atunci când valorilor adreselor li se atribuie variabile sau formule la fel ca și valori numerice. Blocurile următoare sunt privite ca instrucțiuni macro:

- un bloc care conține o instrucțiune de definiție sau de substituție (#i=#j)
- un bloc care conține o ramificare condiționată sau o instrucțiune de iterație (IF, WHILE)
- blocuri care conțin comenzi de control (GOTO, DO, END)
- blocuri care conțin apeluri macro (G65, G66, G66.1, G67, sau coduri G, sau M care inițiază apeluri macro).

20.15 Desfășurarea în timp a execuției instrucțiunilor NC și macro

Blocurile macro pot fi executate de către comanda numerică în paralel cu blocurile NC sau în ordine consecutivă. Parametrul SBSTM determină executarea blocurilor NC și macro. Dacă parametrul:

- =0: blocurile NC și cele macro sunt executate în ordinea în care au fost scrise în program,
- =1: Declarațiile macro sunt executate în decursul executării blocurilor NC.

Exemplu:

SBSTM=0

```
%O1000
...
N10 #100=50
N20 #101=100
N30 G1 X#100 Y#101
N40 #100=60 (definire după N30)
N50 #101=120 (definire după N30)
N60 G1 X#100 Y#101
```

Comenzile de definire din blocurile N40 și N50 sunt executate după executarea mișcării din blocul N30.

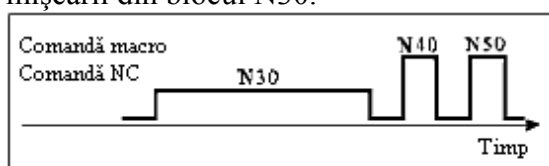


Fig. 20.15-1

SBSTM=1

```
%O1000
...
N10 #100=50
N20 #101=100
N30 G1 X#100 Y#101
N40 #100=60 (definire în timpul N30)
N50 #101=120 (definire în timpul N30)
N60 G1 X#100 Y#101
```

Comenzile de definire din blocurile N40 și N50 sunt executate în timpul executării mișcării din blocul N30.

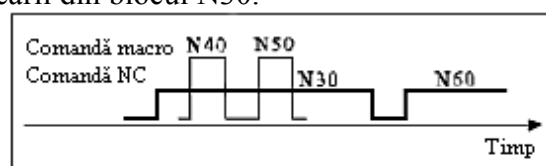


Fig. 20.15-2

Concluzii:

- execuția programului este mai lentă,
- dacă execuția blocului N30 este întreruptă și apoi prelucrarea este pornită, prelucrarea continuă deoarece variabilele blocului N30 nu au fost modificate de către blocurile N40, N50.

Concluzii:

- execuția programului este mai rapidă,
- dacă execuția blocului N30 este întreruptă și apoi prelucrarea este pornită, prelucrarea nu poate continua, decât dacă se dă căutare de bloc pentru blocul N30 deoarece variabilele blocului N30 sunt deja modificate de către blocurile N40, N50.

20.16 Afișarea macro și a subprogramelor în modul automat

Blocurile de macro și subprogramele vor fi afișate de către comanda numerică în modul automat. Dacă parametrul *MD8* este impus 0, blocurile de subprogram și macro numerotate de la 8000 la 8999 nu vor fi listate atunci când sunt executate. Dacă parametrul *MD8* este impus 1, vor fi listate și aceste blocuri.

Dacă parametrul *MD9* este impus 0, blocurile de subprogram și macro numerotate de la 9000 la 9999 nu vor fi listate atunci când sunt executate. Dacă parametrul *MD9* este impus 1, vor fi listate și aceste blocuri.

20.17 Folosirea butonului STOP în timpul execuției unei instrucțiuni macro

Apăsarea butonului STOP, adică suspendarea execuției programului va avea efect întotdeauna la terminarea instrucțiunii macro aflate în execuție.

20.18 Ciclul macro de frezare în adâncime

Instrucțiunea

G65 P9999 X Y Z I J K R F D E Q M S T

va porni un ciclu de frezare în adâncime. Pentru executarea ciclului, macro cu număr de program O9999 trebuie adus în memorie din memoria PROM a comenzii numerice.

Anterior apelării ciclului, scula trebuie adusă deasupra centrului geometric al prelucrării în planul selectat, la o distanță de siguranță deasupra piesei. La sfârșitul ciclului scula va fi retrasă în același punct.

Adresele în bloc trebuie să aibă următoarea semnificație:

X = mărimea prelucrării în direcția X

Y = mărimea prelucrării în direcția Y

Z = mărimea prelucrării în direcția Z

Instrucțiunile G17, G18, G19 vor defini lungimea, lățimea și adâncimea prelucrării pentru cele trei coordonate. De exemplu, în cazul lui G17, Z va fi adâncimea prelucrării, cea mai lungă dintre X și Y va fi lungimea prelucrării, iar cea mai scurtă lățimea. Aceste valori trebuie să fie introduse în valori absolute ca numere pozitive.

R = raza colțurilor prelucrării. Rotunjirea colțurilor prelucrării (dacă există) trebuie specificată la adresa R. Dacă nu se completează adresa R, colțurile prelucrării se vor rotunji cu raza sculei.

I = distanța de siguranță pe direcția adâncimii prelucrării în cazul lui G19.

J = distanța de siguranță pe direcția adâncimii prelucrării în cazul lui G18.

K = distanța de siguranță pe direcția adâncimii prelucrării în cazul lui G17.

În funcție de planul selectat, distanța de siguranță pe direcția sculei trebuie să fie specificată în bloc la adresele I(G19), J(G18) sau K(G17). Când este pornit ciclul, comanda numerică consideră că vârful sculei este localizat la acea distanță față de suprafața piesei. În timpul prelucrării, după ce s-a îndepărtat materialul de la un nivel, scula va fi ridicată la acea distanță astfel încât să fie adusă în punctul de pornire pentru frezarea nivelului următor.

D = adresa registrului care conține compensarea razei sculei.

Numărul de compensare al razei sculei folosite în program trebuie specificat obligatoriu la adresa D. În plus, frezarea în adâncime trebuie să fie executată în starea G40.

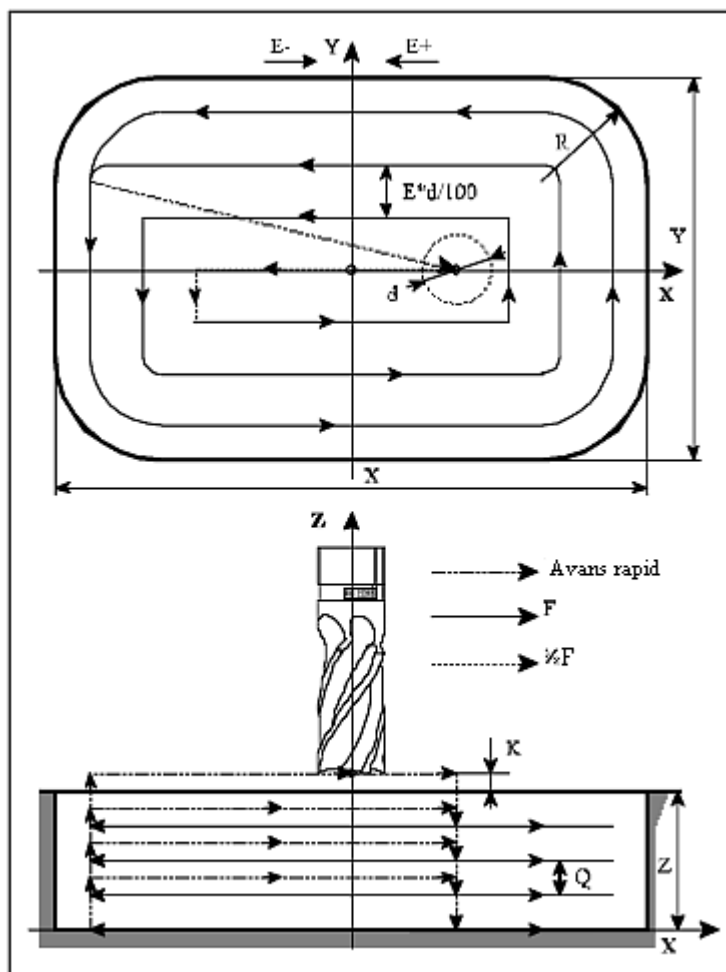


Fig. 20.18-1

E = lățime de tăiere, ca procent din diametrul de frezare
 cu semnul +, prelucrare în sens antiorar,
 cu semnul -, prelucrare în sens orar.

La adresa E se pot specifica două tipuri de informație. Valoarea lui E definește adâncimea de tăiere ca procent din diametrul de frezare. Dacă nu este specificată, comanda numerică va considera în mod automat +83%. Comanda numerică poate modifica data specificată la adresa E în funcție de adâncimea prelucrării, pentru a se obține o tăiere uniformă la frezarea unui anumit nivel. O astfel de modificare poate să fie doar o reducere. Semnul adresei E definește direcția de frezare. Atunci când avem E+, adică pozitiv, prelucrarea se va executa în sens antiorar, iar dacă avem E-, adică negativ, prelucrarea se va executa în sens orar.

Q = adâncimea de tăiere

Adâncimea de tăiere poate fi specificată la adresa Q în unitatea de măsură curentă (mm sau inci). În funcție de adâncimea prelucrării, comanda numerică poate să nu țină cont de valoarea din program cu scopul de a obține o distribuție uniformă a tăieturilor. O astfel de modificare poate să fie doar o reducere.

F = avansul

Avansul aplicat în ciclu poate fi specificat la adresa F. Dacă nu se precizează o valoare pentru F, va fi adoptată valoarea modală pentru F.

Se va aplica 50% din F

- la începutul frezării unui nivel, și la găurirea unei adâncimi de tăiere (Q),
- când este încărcată în ambele părți frezarea prelucrării longitudinal pe o distanță egală cu Q.

M S T = funcție

O funcție M, S, T poate fi specificată în blocul care apelează procedura de frezare în adâncime, funcție care va fi executată de către comanda numerică înainte de începerea frezării.

Cazuri particulare de frezare în adâncime:

Dacă nu s-a specificat lățimea prelucrării, se va considera ca lățime a prelucrării de două ori raza colțurilor prelucrării.

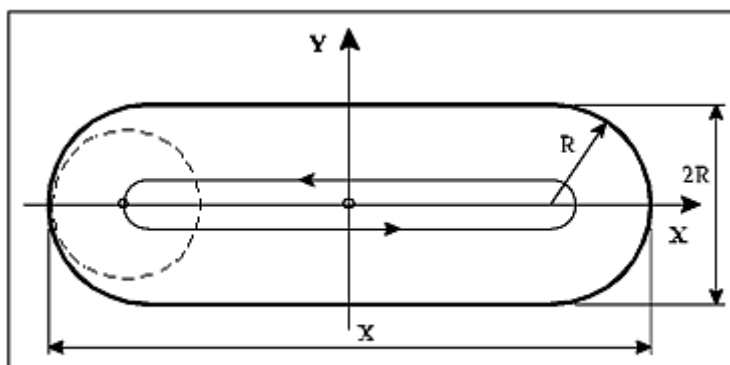


Fig. 20.18-2

Dacă nu s-au specificat lăţimea prelucrării şi razele de rotunjire a colţurilor, se va considera ca lăţime diametrul sculei folosite (canal).

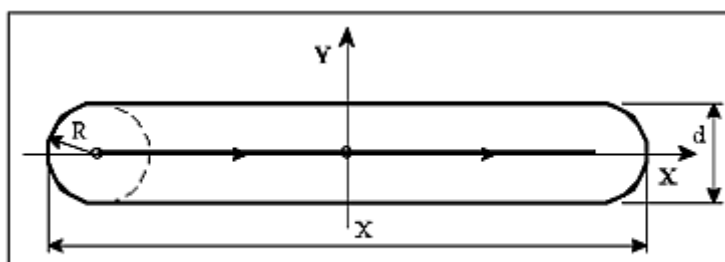


Fig. 20.18-3

Dacă nu s-au specificat nici lungimea nici lăţimea prelucrării, ci s-a programat numai adresa R, se va obține o frezare circulară de rază R.

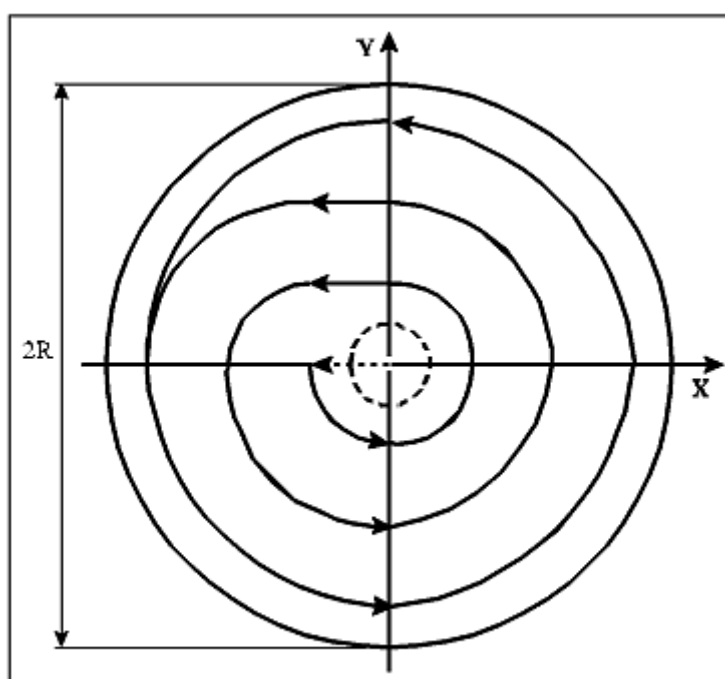


Fig. 20.18-4

Dacă nu sunt specificate nici lungimea nici lăţimea nici raza, ciclul va degenera în găurire.

Mesaje de eroare în cursul frezării în adâncime:

MACRO ERROR 1 (eroare macro 1) – specificare falsă a blocului. Cauze posibile:

- adâncimea prelucrării nespecificată
- raza sculei nespecificată
- adâncimea de tăiere nespecificată

MACRO ERROR 2 (eroare macro 2) – eroare de definire în dimensiunile specificate. Cauze posibile:

- mărimea specificată pentru lungimea sau lăţimea prelucrării este mai mică decât dublul razei prelucrării.
- lungimea sau lăţimea prelucrării este mai mică decât diametrul sculei apelate la adresa D.
- valoarea specificată pentru lăţimea de tăiere este 0 sau raza sculei apelate este 0.
- valoarea adâncimii de tăiere este 0, adică s-a programat 0 la adresa Q.

Note

Index în ordine alfabetică

#0	169	cerc cu rază variabilă	105
#10001-#13999	173	cerc întreg	106
#1000-#1015	171	ciclu fără sfârșit	76
#1032	171	cicluri de găurire	131
#1100-#1115	172	adrese	132
#1132	172	coduri	132
#195	165	configurare	132
#196	165	circular	87, 94
#197	165	coduri M	71
#198	165	colț interior	87, 88, 94, 95, 110
#199	165	Compensare	77, 84
#1nn	170	compensarea lungimii	77-79
#3000	175	compensarea razei	78
#3001	175	corecție	30, 44, 48-50, 153, 176
#3002	175	corecție de colț	49
#3003	175	cuvânt	9
#3004	176	date de coordonată	40
#3006	176	limite	40
#3007	176	specificare	40
#3901	177	gamă de valori	40
#3902	177	decalaj servo	180
#4001-#4130	177	direcția modului offset	97
#4201-#4330	177	direcție cerc	116
#5201-#5326	174	execuție bloc cu bloc	175
#5nn	170	format	10
acelerare	47	format program	10, 168
alarmă	175	frânare	47
arbore	15, 45, 63, 71, 72	funcția schimbare sculă	69
corecție	30, 49	funcții auxiliare	72
orientare	65	funcții de măsurare	154
schimbări trepte	71	funcții de siguranță	157
arc cu rază variabilă	104	funcții modale	14, 177
arc de cerc	50	funcții ne-modale	15
arce de colț	99	funcții pregătitoare	12
avans	12, 176	imagini în oglindă	116, 118, 134, 176
axa principală	62	inci	40
axă de găurire	131	indicarea poziției	59, 60
Axe		informație de poziție	178
nume	17	inhibare corecție	20
număr	17	interfață	171, 172
sistem de incremente	17	interferențe la compensarea sculei	107
sistem de unități	17	interpolare	12
axe de rotație	23	interpolare circulară	61
axele controlate	17	începutul programului	10
bloc	10	întârziere	51, 101, 135
cerc	93, 99	lista de adrese	9

măsurare	154	M(9001)	164
măsurarea lungimii sculei	155	M(9020)	164
mers în jurul colțurilor ascuțite	107	M-NUMB1	66
mers prin exteriorul unui colț	92-95	MD8	194
mod DNC	11	MD9	194
modificări ale compensărilor sculei	78	MODGEQU	163
număr de sculă	15, 69, 71	MULBUF	21
număr program	10	O_LINE	172
nume program	10	ORIENT1	65, 139, 149, 150
operații logice	184	POSCHECK	22
oprire precisă	48, 176	PRNT	190
oprire programată	71	PRTCNTM	71, 177
Parametri		PRTREQRD	177
A(9030)	165	PRTTOTAL	177
ACC1	48	RAD	78
ACC6	48	RADDIF	26
ACCDIST	50	RAPDIST	155, 156
ACCO	47	RAPID6	66
ADD	156	REFPOS	53
ALADIST	156	RETG73	135, 137
ANG.ACCU	114	S(9033)	165
ANGLAL	108, 110	SECOND	51
AXIS1	175	SKIPF	154
B(9031)	165	STRKEG	157
C(9032)	165	T(9034)	165
CDIR6	66	TAPDWELL	138, 143
CHBFMOVE	159	TEST FEED	30
CIRCOVER	50	WRPROT1	170
CLEG83	135, 143	plan	61
CODES	22, 23, 38, 45, 62	plan de poziționare	131
CORNANGLE	49	plan principal	62
CORNOVER	50	poziția unei găuri	133
CUTTING2	175	prelucrarea colțurilor	48
DECDIST	50	program piesă	9
DELTV	107	program principal	10
DOMCONST	112	punct de referință	13, 52, 53
EXTER	157	punct inițial	131, 133
FEED	45	punct intermediar	53
G(901n)	163	punct R	131
G31FD	154	punct zecimal	40, 188-191
G37FD	155	ramificare condiționată	184
HELICALF	28	ramificare necondiționată	184
I_LINE	171, 172	răcire	15, 71, 72
INDEX-C1	66	Reacție de poziție	65
INDEX1	66, 144	reducere avans	50
INPOS	22	reprezentări numerice	169
INTERFER	107	retragere	131
LIMP2n	157	reținere vector	99

RS232C	11
modificare la scară	39
selectarea planului	55, 61
sfârșit de cursă	158
sfârșit de program	10, 71
sistem de coordonate de lucru	56
sistem de coordonate	13
al mașinii	55
al piesei	174
de lucru	56
local	59
offset comun	58
Transformări	114
sistem de increment	17, 40, 41, 46, 78
de ieșire	18
de intrare	18
sistem metric	40
specificare de coordonată incrementală	14
specificare de coordonate absolută	14
starea STOP	149, 151
stop condițional	71
STOP	153, 194
butoane de	48
inhibare	44
programat	71
Subprogram	10, 72, 73, 101
sucesiunea de executare	72
transformări	114
unități	40, 78
unități de intrare pentru măsură	17
unități de măsură de ieșire	17
valori limită pentru adresele H și D	77
valori limită pentru adresa L	74
valori limită pentru adresa P	73, 75
valori limită	9
valorile de compensare pentru sculă	173
variabilă	168
comună	170
cu valoare 0	169
globală	165
locală	166-168
vacantă	169
variabile	170
locale	170
vacante	169
variabilele de sistem	171
zero din fața punctului zecimal	40